



Сварочные аппараты

Phoenix 355 Concept puls TKM

Общие указания

ОСТОРОЖНО



Прочтите инструкцию по эксплуатации!

Инструкция по эксплуатации содержит сведения о том, как обезопасить себя при использовании изделия.

- Читайте инструкции по эксплуатации всех компонентов системы!
- Выполняйте мероприятия по технике безопасности!
- Соблюдайте национальные предписания!
- При необходимости следует подтвердить соблюдение данных положений подписью.

УКАЗАНИЕ



При наличии вопросов относительно монтажа, ввода в эксплуатацию, режима работы, особенностей места использования, а также целей применения обращайтесь к вашему торговому партнеру или в наш отдел поддержки заказчиков по тел.: +49 2680 181 -0.

Перечень авторизованных торговых партнеров находится по адресу: www.ewm-group.com.

Ответственность в связи с эксплуатацией данного аппарата ограничивается только функциями аппарата. Любая другая ответственность, независимо от ее вида, категорически исключена. Вводом аппарата в эксплуатацию пользователь признает данное исключение ответственности.

Производитель не может контролировать соблюдение требований данного руководства, а также условия и способы монтажа, эксплуатацию, использование и техобслуживание аппарата.

Неквалифицированное выполнение монтажа может привести к материальному ущербу и, в результате, подвергнуть персонал опасности. Поэтому мы не несем никакой ответственности и гарантии за убытки, повреждения и затраты, причиненные или каким-нибудь образом связанные с неправильной установкой, неквалифицированным использованием, а также неправильной эксплуатацией и техобслуживанием.

1 Содержание

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Содержание | 3 |
| 2 | Указания по технике безопасности | 6 |
| 2.1 | Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации | 6 |
| 2.2 | Пояснение знаков | 7 |
| 2.3 | Общее..... | 8 |
| 2.4 | Транспортировка и установка..... | 12 |
| 2.4.1 | Условия окружающей среды..... | 13 |
| 2.4.2 | Эксплуатация | 13 |
| 2.4.3 | Транспортировка и хранение..... | 13 |
| 3 | Использование по назначению | 14 |
| 3.1 | Область применения..... | 14 |
| 3.1.1 | Стандартная сварка MIG/MAG | 14 |
| 3.1.1.1 | rootArc | 14 |
| 3.1.1.2 | forceArc..... | 14 |
| 3.1.2 | Импульсная сварка MIG/MAG..... | 14 |
| 3.1.3 | Сварка ВИГ (Liftarc)..... | 14 |
| 3.1.4 | Ручная сварка стержневыми электродами..... | 14 |
| 3.1.4.1 | Строжка канавок..... | 14 |
| 3.2 | Сопроводительная документация..... | 15 |
| 3.2.1 | Гарантия | 15 |
| 3.2.2 | Декларация о соответствии рекомендациям..... | 15 |
| 3.2.3 | Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током..... | 15 |
| 3.2.4 | Сервисная документация (запчасти и электрические схемы) | 15 |
| 4 | Описание аппарата — быстрый обзор | 16 |
| 4.1 | Вид спереди..... | 16 |
| 4.2 | Вид сзади | 18 |
| 4.3 | Элементы управления внутри аппарата | 20 |
| 4.4 | Устройство управления – элементы управления..... | 22 |
| 4.4.1 | Элементы управления под крышкой..... | 24 |
| 5 | Конструкция и функционирование | 26 |
| 5.1 | Общее..... | 26 |
| 5.2 | Монтаж | 27 |
| 5.2.1 | Защитная крышка, устройство управления аппаратом | 29 |
| 5.3 | Охлаждение аппарата..... | 29 |
| 5.4 | Обратный кабель, общее..... | 29 |
| 5.5 | Подключение к электросети | 30 |
| 5.5.1 | Форма сети..... | 30 |
| 5.6 | Подключение модуля охлаждения..... | 31 |
| 5.7 | Подача защитного газа | 32 |
| 5.7.1 | Подача защитного газа..... | 32 |
| 5.7.2 | Проверка газа..... | 33 |
| 5.7.3 | Функция „Продувка пакета шлангов“ | 33 |
| 5.7.4 | Регулировка расхода защитного газа | 34 |
| 5.8 | Держатель сварочной горелки | 35 |
| 5.9 | Сварка MIG / MAG | 36 |
| 5.9.1 | Подключение сварочной горелки и кабеля массы..... | 36 |
| 5.9.2 | Стандартная сварка MIG/MAG | 37 |
| 5.9.2.1 | Сварка MIG/MAG порошковым проволочным электродом с отрицательной поляризацией | 38 |
| 5.9.2.2 | Сварка MIG/MAG порошковым проволочным электродом с положительной поляризацией | 38 |

| | | |
|----------|--|----|
| 5.9.3 | Подача проволоки | 39 |
| 5.9.3.1 | Открыть защитную крышку привода устройства подачи проволоки | 39 |
| 5.9.3.2 | Установка катушки с проволокой | 39 |
| 5.9.3.3 | Замена роликов подачи проволоки | 40 |
| 5.9.3.4 | Установка проволочного электрода | 41 |
| 5.9.3.5 | Установка тормоза катушки | 43 |
| 5.9.4 | Определение задачи для сварки МИГ / МАГ | 44 |
| 5.9.5 | Выбор заданий на сварку | 44 |
| 5.9.5.1 | Основные параметры сварки | 44 |
| 5.9.5.2 | Режим работы | 44 |
| 5.9.5.3 | Тип сварки (стандартная сварка MIG/MAG / импульсная электродуговая сварка) | 44 |
| 5.9.5.4 | Дросселирование / Динамика | 45 |
| 5.9.5.5 | Функция «Superpulsen» | 45 |
| 5.9.5.6 | Дожигание электрода | 46 |
| 5.9.6 | Рабочая точка для сварки МИГ / МАГ | 47 |
| 5.9.6.1 | Выбор устройства индикации | 47 |
| 5.9.6.2 | Настройка рабочих точек в зависимости от толщины материала | 48 |
| 5.9.6.3 | Коррекция длины электрической дуги | 48 |
| 5.9.6.4 | Принадлежности для настройки рабочих точек | 48 |
| 5.9.7 | Отображение сварочных данных сварки МИГ / МАГ | 49 |
| 5.9.8 | forceArc | 50 |
| 5.9.9 | rootArc | 51 |
| 5.9.10 | Циклограммы / режимы работы сварки МИГ/МАГ | 52 |
| 5.9.10.1 | Знаки и значения функций | 52 |
| 5.9.11 | Принудительное отключение сварки МИГ / МАГ | 52 |
| 5.9.12 | Ход выполнения программы для сварки МИГ / МАГ (режим «Program-Steps») | 65 |
| 5.9.12.1 | Выбор параметров выполнения программы | 65 |
| 5.9.12.2 | Обзор параметров сварки МИГ/МАГ | 66 |
| 5.9.12.3 | Пример, сварка прихватками (2-тактный режим) | 67 |
| 5.9.12.4 | Пример, сварка алюминия прихватками (2-тактный специальный режим) | 67 |
| 5.9.12.5 | Пример, сварка алюминия (4-тактный специальный режим) | 68 |
| 5.9.12.6 | Пример, наружные швы (4-тактный режим Superpuls) | 69 |
| 5.9.13 | Режим «Главная программа А» | 70 |
| 5.9.13.1 | Выбор параметров (программа А) | 71 |
| 5.9.14 | Стандартная горелка для сварки МИГ / МАГ | 72 |
| 5.9.15 | Специальная горелка МИГ/МАГ | 72 |
| 5.10 | Устройства дистанционного управления | 72 |
| 5.11 | Дополнительные настройки | 73 |
| 5.11.1 | Выбор, изменение и сохранение параметров | 73 |
| 5.11.2 | Вернуть к заводским установкам | 75 |
| 5.11.3 | Подробные сведения о специальных параметрах | 75 |
| 5.12 | Сварка ВИГ | 81 |
| 5.12.1 | Подключение сварочной горелки и кабеля массы | 81 |
| 5.12.2 | Выбор заданий на сварку | 82 |
| 5.12.3 | Зажигание дуги ВИГ | 82 |
| 5.12.3.1 | Контактное зажигание дуги | 82 |
| 5.12.4 | Импульсный режим, циклограммы | 83 |
| 5.12.5 | Знаки и значения функций | 83 |
| 5.12.6 | Принудительное отключение сварки ВИГ | 86 |
| 5.12.7 | Ход выполнения программы для сварки ВИГ (режим «Program-Steps») | 87 |
| 5.12.7.1 | Обзор параметров для сварки ВИГ | 87 |
| 5.13 | Ручная сварка стержневыми электродами | 88 |
| 5.13.1 | Подключение электрододержателя и кабеля массы | 88 |
| 5.13.2 | Выбор заданий на сварку | 89 |
| 5.13.3 | Настройка сварочного тока | 89 |
| 5.13.4 | Arcforce | 89 |
| 5.13.5 | Автоматическое устройство «Горячий старт» | 90 |
| 5.13.6 | Устройство Antistick | 90 |
| 5.13.7 | Обзор параметров | 90 |
| 5.14 | Интерфейсы ПК | 91 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 6 | Техническое обслуживание, уход и утилизация | 92 |
| 6.1 | Общее | 92 |
| 6.2 | Работы по техническому обслуживанию, интервалы | 92 |
| 6.2.1 | Ежедневные работы по техобслуживанию | 92 |
| 6.2.1.1 | Визуальная проверка | 92 |
| 6.2.1.2 | Проверка функционирования | 92 |
| 6.2.2 | Ежемесячные работы по техобслуживанию | 93 |
| 6.2.2.1 | Визуальная проверка | 93 |
| 6.2.2.2 | Проверка функционирования | 93 |
| 6.2.3 | Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации) | 93 |
| 6.3 | Работы по техническому обслуживанию | 93 |
| 6.4 | Утилизация изделия | 94 |
| 6.4.1 | Декларация производителя для конечного пользователя | 94 |
| 6.5 | Соблюдение требований RoHS | 94 |
| 7 | Устранение неполадок | 95 |
| 7.1 | Контрольный список по устранению неисправностей | 95 |
| 7.2 | Сообщения об ошибках (источник тока) | 96 |
| 7.3 | Сбросить сварочные задания и вернуть заводскую настройку | 98 |
| 7.3.1 | Сбросить отдельное задание | 98 |
| 7.3.2 | Сбросить все задания | 99 |
| 7.4 | Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения | 100 |
| 8 | Технические характеристики | 101 |
| 8.1 | Phoenix 355 Concept puls | 101 |
| 9 | Принадлежности | 102 |
| 9.1 | Общие принадлежности | 102 |
| 9.2 | Дистанционное управление / Соединительный кабель | 102 |
| 9.3 | Опции | 102 |
| 9.4 | Связь с компьютером | 102 |
| 10 | Быстроизнашивающиеся детали | 103 |
| 10.1 | Ролики устройства подачи проволоки | 103 |
| 10.1.1 | Ролики устройства подачи проволоки, сталь | 103 |
| 10.1.2 | Ролики устройства подачи проволоки для алюминия | 103 |
| 10.1.3 | Ролики устройства подачи проволоки для порошковой сварочной проволоки | 103 |
| 10.1.4 | Наборы по переоборудованию | 104 |
| 11 | Приложение А | 105 |
| 11.1 | JOB-List | 105 |
| 12 | Приложение В | 106 |
| 12.1 | Обзор представительств EWM | 106 |

2 Указания по технике безопасности

2.1 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации



ОПАСНОСТЬ

Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм или летальных случаев при непосредственной опасности.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОПАСНОСТЬ" с общим предупреждающим знаком.
- Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.



ВНИМАНИЕ

Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм или летальных случаев при потенциальной опасности.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ВНИМАНИЕ" с общим предупреждающим знаком.
- Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.



ОСТОРОЖНО

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы исключить возможные легкие травмы людей.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" с общим предупреждающим знаком.
- Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

ОСТОРОЖНО

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы избежать повреждения изделия.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" без общего предупреждающего знака.
- Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

УКАЗАНИЕ








 
 

 


Технические особенности, требующие внимания со стороны пользователя.

- Указание содержит в своем заголовке сигнальное слово "УКАЗАНИЕ" без общего предупреждающего знака.

Указания по выполнению операций и перечисления, в которых поочерёдно описываются действия в определенных ситуациях, обозначены круглым маркером, например:

- Вставить и зафиксировать штекер кабеля сварочного тока.

2.2 Пояснение знаков

| Символ | Описание |
|---|---|
|  | Нажать |
|  | Не нажимать |
|  | Повернуть |
|  | Переключить |
|  | Выключить аппарат |
|  | Включите аппарат |
|  | ENTER (вход в меню) |
|  | NAVIGATION (навигация в меню) |
|  | EXIT (Выйти из меню) |
|  | Представление времени (пример: 4 с подождать / нажать) |
|  | Прерывание изображения меню (есть другие возможности настройки) |
|  | Инструмент не нужен / не использовать |
|  | Инструмент нужен / использовать |

2.3 Общее



ОПАСНОСТЬ



Электромагнитные поля!

Источник тока может стать причиной возникновения электрических или электромагнитных полей, которые могут нарушить работу электронных установок, таких как компьютеры, устройства с числовым программным управлением, телекоммуникационные линии, сети, линии сигнализации и кардиостимуляторы.

- Соблюдайте руководства по обслуживанию! (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»)
- Сварочные кабели полностью размотать!
- Соответствующим образом экранировать приборы или устройства, чувствительные к излучению!
- Может быть нарушена работа кардиостимуляторов (при необходимости получить консультацию у врача).



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!



Поражение электрическим током!

В сварочных аппаратах используется высокое напряжение, которое в случае контакта может стать причиной опасного для жизни поражения электрическим током и ожога. Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю.

- Запрещается прикасаться к каким-либо частям аппарата, находящимся под напряжением!
- Линии подключения и соединительные кабели должны быть безупречны!
- Простого выключения аппарата недостаточно! Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!
- Сварочные горелки и электрододержатель должны лежать на изолирующей подкладке!!
- Вскрытие корпуса аппарата допускается уполномоченным квалифицированным персоналом только после извлечения вилки сетевого кабеля из розетки!
- Носить только сухую защитную одежду!
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!



ВНИМАНИЕ



Опасность получения травм под действием излучения или нагрева!

Излучение дуги ведет к травмированию кожи и глаз.

При контакте с горячими деталями и искрами могут возникнуть ожоги.

- Используйте щиток или шлем с достаточной степенью защиты (в зависимости от вида применения)!
- Носите сухую защитную одежду (например, сварочный щиток, перчатки и т. д.) согласно требованиям соответствующей страны!
- Лица, не участвующие в производственном процессе, должны быть защищены от излучения и поражения глаз защитными завесами или защитными стенками.



Опасность взрыва!

Кажущиеся неопасными вещества в закрытых сосудах в результате нагрева создают повышенное давление.

- Удалить из рабочей зоны емкости с горючими или взрывоопасными жидкостями!
- Не допускать нагрева взрывоопасных жидкостей, порошков или газов в процессе сварки или резки!

 **ВНИМАНИЕ****Дым и газы!**

Дым и выделяющиеся газы могут привести к удушью и отравлению! Помимо этого, под воздействием ультрафиолетового излучения электрической дуги пары растворителя (хлорированного углеводорода) могут превращаться в токсичный фосген!

- Обеспечить достаточный приток свежего воздуха!
- Не допускать попадания паров растворителей в зону излучения сварочной дуги!
- При необходимости одевать соответствующие устройства защиты органов дыхания!

**Огнеопасность!**

Высокие температуры, разлетающиеся искры, раскаленные детали и горячие шлаки, образующиеся при сварке, могут стать причиной возгорания.

Привести к возгоранию могут и блуждающие сварочные токи!

- Обратить внимание на очаги возгорания в рабочей зоне!
- Не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов, например, спичек или зажигалок.
- Иметь в рабочей зоне соответствующие огнетушители!
- Перед началом сварки тщательно удалить с детали остатки горючих веществ.
- Сваренные детали можно дальше обрабатывать только после их охлаждения. Детали не должны контактировать с воспламеняемыми материалами!
- Подсоединить сварочные кабели надлежащим образом!

**Опасность несчастного случая при несоблюдении указаний по технике безопасности!**

Несоблюдение указаний по технике безопасности может создать угрозу жизни людей!

- Внимательно прочитать указания по технике безопасности в данной инструкции!
- Следить за соблюдением требований техники безопасности, принятых в стране использования аппарата!
- Указать людям, находящимся в рабочей зоне, на соблюдение инструкций!

**Опасность при одновременном подключении нескольких источников тока!**

При необходимости параллельного или последовательного подключения нескольких источников тока оно должно выполняться исключительно специалистами согласно рекомендациям производителя. Устройства могут быть допущены к работам по дуговой сварке только после предварительной проверки, чтобы не допустить превышения предельного значения напряжения холостого хода.

- Подключение аппарата должно выполняться исключительно специалистами!
- При выводе отдельных источников тока из эксплуатации следует надлежащим образом отсоединить все сетевые кабели и кабели сварочного тока от сварочной системы (опасность в связи с обратным напряжением!)

 **ОСТОРОЖНО****Шумовая нагрузка!**

Шум, превышающий уровень 70 дБА, может привести к длительной потере слуха!

- Носить соответствующие средства для защиты ушей!
- Персонал, находящийся в рабочей зоне, должен носить соответствующие средства для защиты ушей!

ОСТОРОЖНО



Обязанности эксплуатирующей стороны!

При эксплуатации аппарата следует соблюдать национальные директивы и законы!

- Национальная редакция общей директивы (89/391/EWG), а также соответствующие отдельные директивы.
- В частности, директива (89/655/EWG), по минимальным предписаниям для обеспечения безопасности и защиты здоровья рабочих при использовании в процессе работы орудий труда.
- Предписания по безопасности труда и технике безопасности соответствующей страны.
- Установка и эксплуатация аппарата согласно IEC 60974-9.
- Регулярно проверять сознательное выполнение пользователем указаний по технике безопасности.
- Регулярная проверка аппарата согласно IEC 60974-4.



Повреждения при использовании компонентов сторонних производителей!

Гарантия производителя аннулируется при повреждении аппарата в результате использования компонентов сторонних производителей!

- Используйте только компоненты системы и опции (источники тока, сварочные горелки, электрододержатели, дистанционные регуляторы, запасные и быстроизнашивающиеся детали и т. д.) только из нашей программы поставки!
- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду подключения и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.



Опасность повреждения аппарата блуждающим сварочным током!

Блуждающий сварочный ток может привести к разрушению защитных проводов, повреждению аппаратов и электроприборов, перегреву компонентов и возникновению пожара.

- Регулярно проверяйте прочность крепления проводов, по которым передается сварочный ток.
- Следите, чтобы соединение с заготовкой было безупречным для передачи электроэнергии и прочным!
- Все электропроводные компоненты источника тока — корпус, салазки, подставка для транспортировки с помощью крана — следует установить так, чтобы они были электрически изолированы, закрепить или подвесить!
- Не кладите другие электроприборы, в частности, перфораторы и угловые шлифмашины, на источник тока, салазки и подставку, не изолировав их!
- Когда сварочная горелка и электрододержатель не используются, кладите их на основание, обеспечивающее электрическую изоляцию!



Подключение к электросети

Требования при подключении к общественной электросети

Потребляя ток, аппараты высокой мощности могут повлиять на качество сети. Поэтому для аппаратов некоторых типов могут действовать ограничения на подключение, требования к максимально возможному полному сопротивлению линии или минимальной нагрузочной способности элемента подключения к общественной сети (совместной точки сопряжения РСС). При этом также следует учитывать технические характеристики аппаратов. В этом случае эксплуатационник или пользователь аппарата обязан проверить, можно ли подключать аппарат к сети, и при необходимости проконсультироваться с лицом, ответственным за эксплуатацию электросети.

ОСТОРОЖНО

**Классификация аппарата по ЭМС**

В соответствии со стандартом IEC 60974-10 сварочные аппараты делятся по электромагнитной совместимости на два класса (см. технические характеристики):

Класс А Аппараты не предназначены для использования в жилых секторах, в которых используется электроэнергия из общественной низковольтной электросети. При установке электромагнитной совместимости для аппаратов класса А в подобных областях возможны трудности, связанные как с помехами по цепи питания, так и от электротехнического оборудования.

Класс В Аппараты удовлетворяют требованиям по ЭМС в промышленной и жилой зоне, жилые районы с подключением к общественной низковольтной электросети.

Строительство и эксплуатация

Во время эксплуатации установок для электродуговой сварки в некоторых случаях возможны электромагнитные помехи, несмотря на то, что каждый сварочный аппарат соответствует предельным значениям эмиссий, указанным в стандарте. За помехи, возникающие при сварке, несет ответственность пользователь.

При **оценке** возможных проблем с электромагнитным излучением в окружающей среде пользователь должен учитывать следующее: (см. также EN 60974-10, приложение А)

- наличие сетевых, управляющих, сигнальных и телекоммуникационных линий;
- наличие радиоприемников и телевизоров;
- наличие компьютеров и других управляющих устройств;
- наличие предохранительных устройств;
- опасность для здоровья окружающих, особенно если они используют кардиостимуляторы или слуховые аппараты;
- наличие калибровочных и измерительных приспособлений;
- помехоустойчивость других устройств в окружающей среде;
- время выполнения сварочных работ.

Рекомендации по уменьшению эмиссии помех

- подключение к электросети, например, дополнительный сетевой фильтр или экранирование посредством металлической трубки;
- техническое обслуживание оборудования для дуговой сварки;
- сварочные провода должны быть максимально короткими, их следует прокладывать на полу как можно ближе друг к другу;
- выравнивание потенциалов;
- заземление заготовки: в тех случаях, когда прямое заземление заготовки невозможно, соединение должно осуществляться с помощью подходящих для этого конденсаторов;
- экранирование от других устройств в окружающей среде или от всего сварочного оборудования.

2.4 Транспортировка и установка

ВНИМАНИЕ



Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа!

Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа может привести к тяжелым травмам со смертельным исходом.

- Необходимо следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом.
- Установите баллон с защитным газом в предусмотренное для него гнездо и закрепите его крепежным элементом!
- Не допускать нагрева баллона с защитным газом!



Опасность несчастного случая при неправильной транспортировке аппаратов, непригодных для перемещения с помощью крана!

Перемещение аппарата с помощью крана и его подвешивание запрещено! Аппарат может упасть и нанести травмы людям! Ручки и крепления подходят только для ручной транспортировки!

- Аппарат непригоден для перемещения с помощью крана и подвешивания!

ОСТОРОЖНО



Опасность опрокидывания!

При передвижении и установке аппарат может опрокинуться и травмировать или нанести вред персоналу. Устойчивость от опрокидывания обеспечивается только при угле наклона до 10° (согласно EN 60974-A2).

- Устанавливать или транспортировать аппарат на ровной и твердой поверхности!
- Навешиваемые детали закрепить подходящими средствами!
- Поврежденные транспортировочные ролики и элементы обеспечения их безопасности заменить!
- При транспортировке внешние устройства подачи проволоки зафиксировать (избегать неконтролируемого вращения)!



Повреждения, вызванные неотсоединенными питающими линиями!

При транспортировке неотсоединенные питающие линии (сетевые и управляющие кабели и т. д.) могут стать источником опасности, например, подсоединенные аппараты могут опрокинуться и травмировать персонал!

- Отсоединить питающие линии!

ОСТОРОЖНО



Повреждения аппарата в результате эксплуатации в положении, отличном от вертикального!

Аппараты сконструированы для работы в вертикальном положении!

Работа в неразрешенных положениях может привести к повреждению аппарата.

- Транспортировка и эксплуатация исключительно в вертикальном положении!

2.4.1 Условия окружающей среды

ОСТОРОЖНО

**Место установки!**

Аппарат можно устанавливать и эксплуатировать только в помещениях и только на соответствующем прочном и плоском основании!

- Эксплуатирующая сторона должна обеспечить наличие ровного, нескользкого пола и достаточное освещение рабочего места.
- Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата.

ОСТОРОЖНО

**Повреждения аппарата в результате загрязнения!**

Необычно большие количества пыли, кислот, агрессивных газов или веществ могут повредить аппарат.

- Избегать образования большого количества дыма, паров, масляного тумана и пыли от шлифовальных работ!
- Избегать окружающего воздуха, содержащего соли (морского воздуха).

**Недопустимые условия окружающей среды!**

Недостаточная вентиляция ведет к снижению мощности и повреждению аппарата.

- Соблюдать условия окружающей среды!
- Поддерживать проходимость впускного и выпускного отверстий для охлаждающего воздуха!
- Выдерживать минимальное расстояние до препятствий, равное 0,5 м!

2.4.2 Эксплуатация

Диапазон температур окружающего воздуха:

- от -20 °C до +40 °C

Относительная влажность воздуха:

- до 50 % при 40 °C
- до 90 % при 20 °C

2.4.3 Транспортировка и хранение

Хранение в закрытых помещениях, диапазон температур окружающего воздуха:

- от -25 °C до +55 °C

Относительная влажность воздуха

- до 90 % при 20 °C

3 Использование по назначению

Данный аппарат был изготовлен в соответствии с современным уровнем техники и согласно действующим стандартам и нормативам. Он должен использоваться исключительно по прямому назначению.



ВНИМАНИЕ



Опасность вследствие использования не по назначению!

При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей, животных и материальных ценностей. Поставщик не несет ответственность за возникший вследствие такого использования ущерб!

- Использовать аппарат только по назначению и только обученному, квалифицированному персоналу!
- Не выполнять неквалифицированные изменения или доработки аппарата!

3.1 Область применения

3.1.1 Стандартная сварка MIG/MAG

Электродуговая сварка с использованием проволочного электрода, при которой дуга и сварочная ванна защищаются от воздействия атмосферы газовой оболочкой от внешнего источника.

3.1.1.1 rootArc

Стабильная, мягкая короткая дуга даже при использовании длинных сварочных проводов; идеально подходит для простой и надежной подварки корней швов без поддержки ванны, легкая сварка по зазору.

3.1.1.2 forceArc

Технология сварки с мощной, форсированной дугой, глубоким проваром и исполнением сварных швов высочайшего качества почти без брызг.

3.1.2 Импульсная сварка MIG/MAG

Технология для достижения оптимальных результатов при сварке высококачественной стали и алюминия за счет контролируемого перехода капель металла и целенаправленного, адаптированного термического влияния.

3.1.3 Сварка ВИГ (Liftarc)

Сварка ВИГ с зажиганием дуги при контакте с деталью.

3.1.4 Ручная сварка стержневыми электродами

Электродуговая ручная сварка или короткая сварка стержневыми электродами. Она характеризуется тем, что электрическая дуга горит между плавящимся электродом и сварочной ванной. Внешняя защита не используется, любая защита от воздействия атмосферы исходит от самого электрода.

3.1.4.1 Строжка канавок

При строжке канавок плохие сварочные швы нагреваются угольным электродом, а затем удаляются сжатым воздухом. Для строжки канавок необходимы специальные электрододержатели и угольные электроды.

3.2 Сопроводительная документация

3.2.1 Гарантия

УКАЗАНИЕ



Дополнительные сведения содержатся в прилагаемых дополнениях «Данные о приборе и о компании, техническое обслуживание и проверка, гарантия»!

3.2.2 Декларация о соответствии рекомендациям



Указанный аппарат по своей концепции и конструкции соответствует рекомендациям и стандартам ЕС:

- Предписание ЕС для низковольтной техники (2006/95/EWG),
- Предписание ЕС по электромагнитной совместимости (2004/108/EWG),

В случае внесения несанкционированных изменений, выполнения неквалифицированного ремонта, несоблюдения сроков проведения периодических проверок и (или) доработки аппарата, которые официально не одобрены фирмой-изготовителем, настоящая декларация теряет силу.

Оригинал декларации о соответствии прилагается к аппарату.

3.2.3 Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током



В соответствии со стандартами IEC / DIN EN 60974, VDE 0544 аппараты могут эксплуатироваться в помещениях с повышенной электрической опасностью.

3.2.4 Сервисная документация (запчасти и электрические схемы)



ОПАСНОСТЬ



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

Оригинальные электрические схемы прилагаются к аппарату.

Запчасти можно приобрести у дилера в вашем регионе.

4 Описание аппарата — быстрый обзор

УКАЗАНИЕ



В тексте описания приводится максимально возможная конфигурация аппарата. Либо следует провести дооборудование дополнительным разъёмом подключения (см. главу Принадлежности).

4.1 Вид спереди

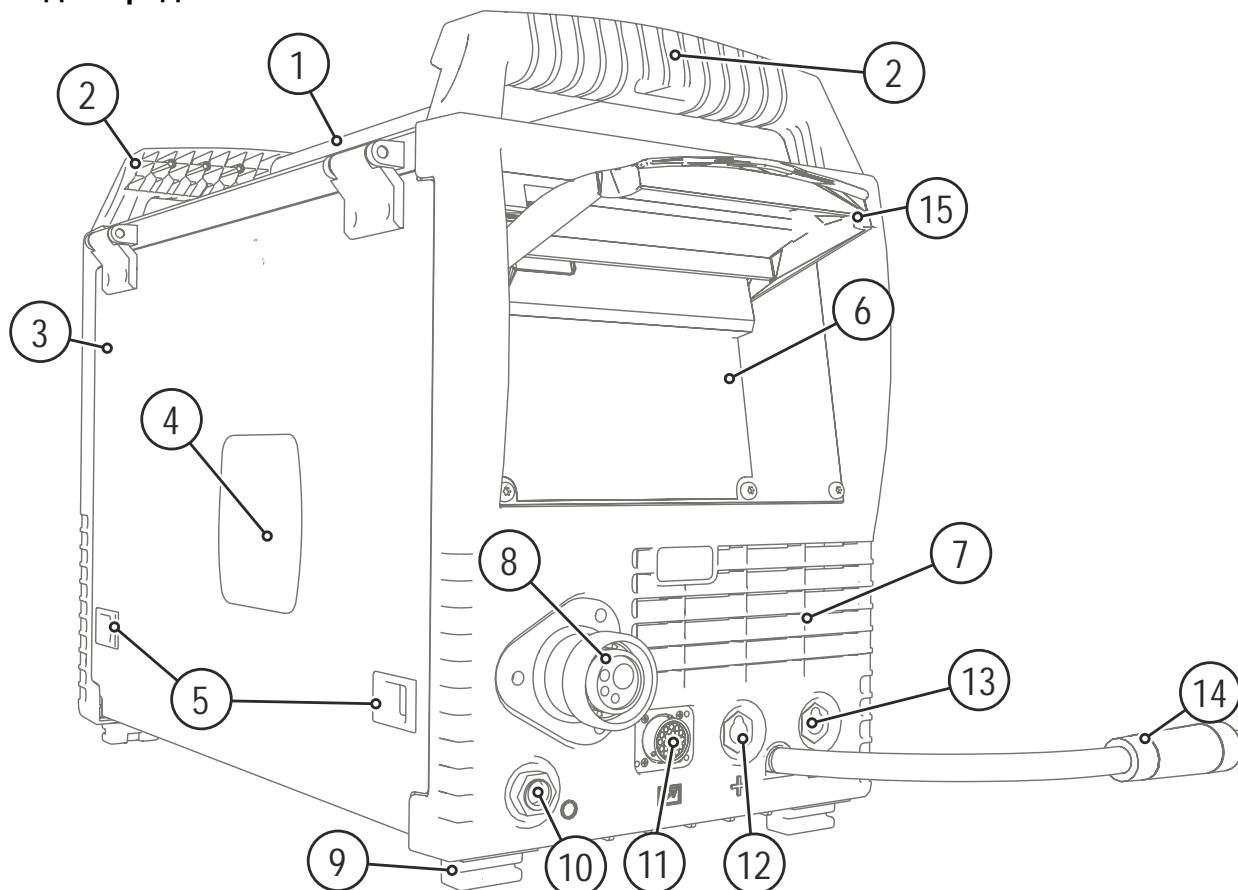






Рисунок 4-1

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|--|
| 1 | | Ручка-труба для транспортировки |
| 2 | | Ручка для транспортировки |
| 3 | | Защитный кожух Защита для привода устройства подачи проволоки и других органов управления. На внутренней стороне в зависимости от серии аппарата находятся другие таблички с информацией об изнашивающихся частях и списках заданий (JOB). |
| 4 | | Окно обзора катушки с проволокой Контроль запаса проволоки |
| 5 | | Задвижка, фиксатор защитной крышки |
| 6 | | Управление аппаратом см. гл. "Управление аппаратом - элементы управления" |
| 7 | | Впускное отверстие для охлаждающего воздуха |
| 8 |  | Центральный разъем сварочной горелки (Евро) Сварочный ток, защитный газ и встроенная кнопка горелки |
| 9 | | Ножки аппарата |
| 10 |  | Парковочное гнездо, штекер выбора полярности Крепление для штекера выбора полярности в ручном режиме работы или при транспортировке. |
| 11 |  | 19-контактная розетка (аналоговая) Для подключения аналоговых компонентов (дистанционный регулятор, кабель управления сварочной горелки, и т.д.) |
| 12 |  | Розетка, сварочный ток "+" <ul style="list-style-type: none"> • Сварка МИГ/МАГ порошковой сварочной проволокой: Подключение кабеля массы • Сварка ВИГ: Подключение кабеля массы • Ручная сварка стержневыми электродами: Подключение кабеля массы |
| 13 |  | Розетка, сварочный ток «-» <ul style="list-style-type: none"> • Сварка МИГ/МАГ: Подключение кабеля массы • Сварка ВИГ: Подключение сварочного тока для сварочной горелки • Ручная сварка стержневыми электродами: подключение электрододержателя |
| 14 | | Кабель сварочного тока, выбор полярности Сварочный ток к центральному разъему/горелке, обеспечивает выбор полярности. <ul style="list-style-type: none"> • MIG/MAG: Гнездо подключения сварочного тока "+" • Порошковая проволока с самозащитой/ВИГ: Гнездо подключения сварочного тока "-" |
| 15 | | Предохранительный клапан (см. главу «Предохранительный клапан») |

4.2 Вид сзади

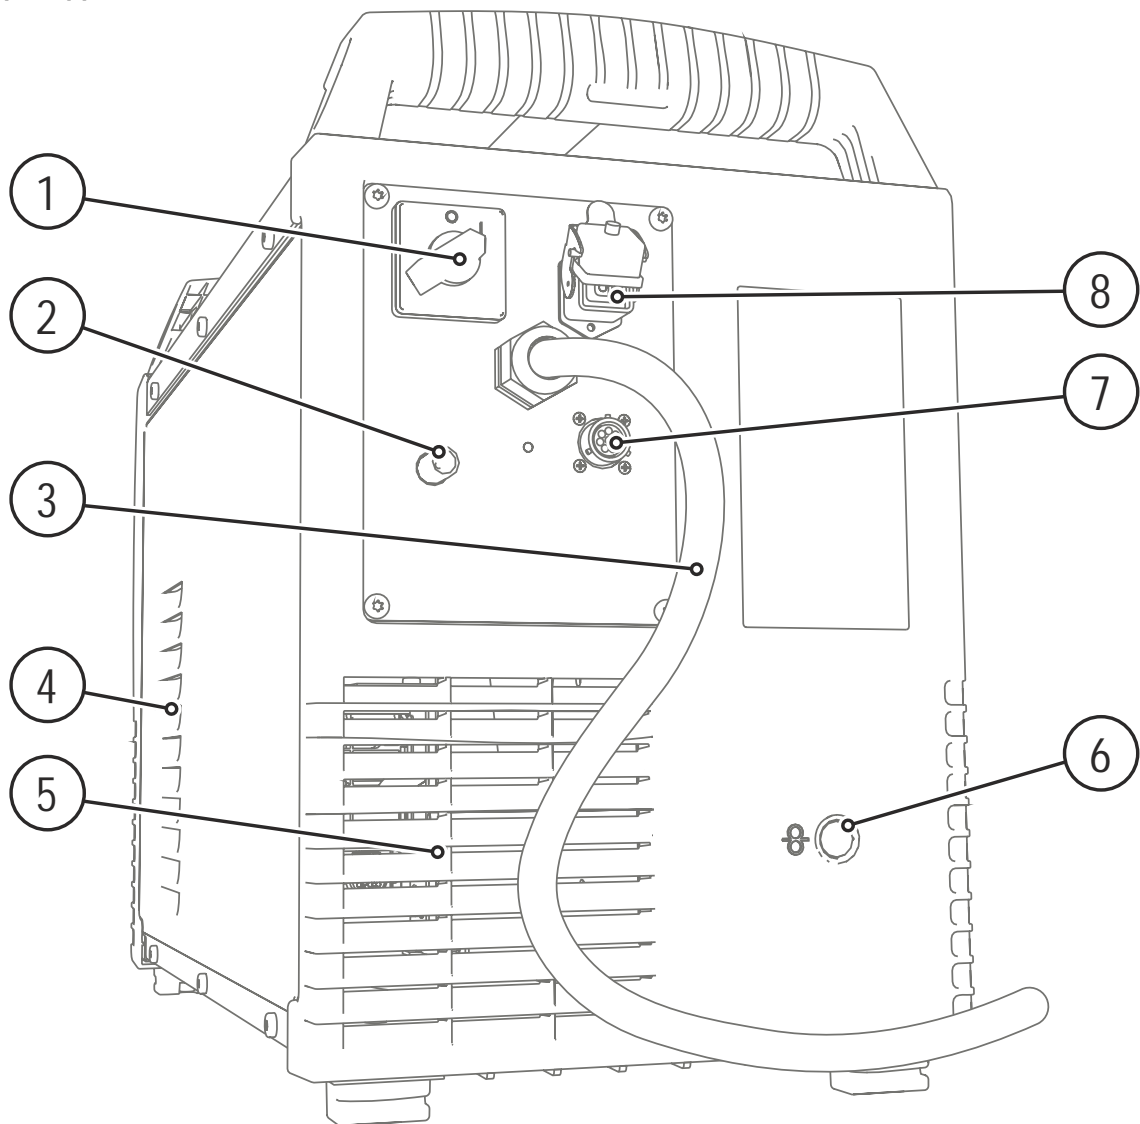
 






Рисунок 4-2

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|---|
| 1 |  | Главный выключатель, включение/выключение сварочного аппарата |
| 2 |  | Соединительный штуцер G1/4», подключение защитного газа |
| 3 | | Сетевой кабель |
| 4 | | Впускное отверстие для охлаждающего воздуха |
| 5 | | Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха |
| 6 |  | Впускное отверстие для внешней подачи проволоки Подготовленное отверстие в корпусе для использования внешней подачи проволоки. |
| 7 |  | 8-контактная розетка подключение кабеля управления охладителя |
| 8 |  | 4-контактная розетка напряжение питания охладителя |

4.3 Элементы управления внутри аппарата

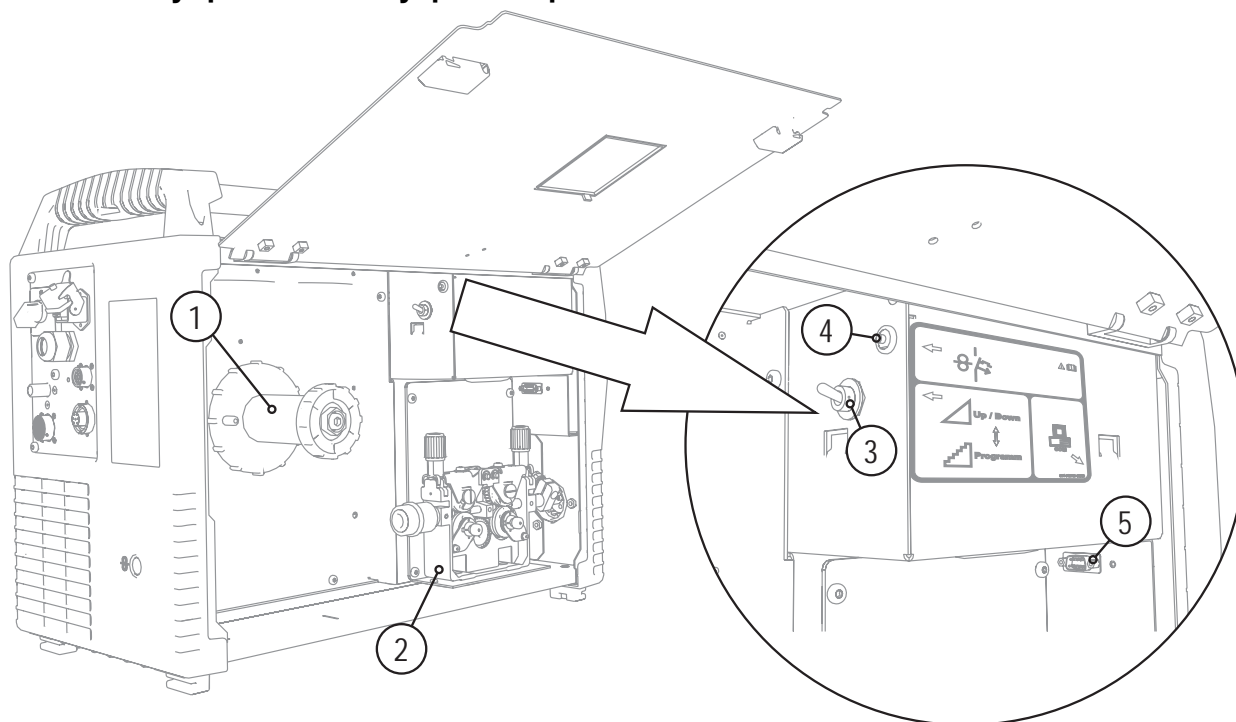







Рисунок 4-3

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|---|
| 1 | | Отделение для катушки с проволокой |
| 2 | | Блок для подачи проволоки |
| 3 |  | Переключатель функций сварочной горелки (требуется специальная сварочная горелка)  Programm Переключение программ или режимов работы  Up / Down Плавная регулировка мощности сварки. |
| 4 |  | Кнопка, Предохранитель-автомат Блокировка двигателя устройства подачи проволоки Выключить блокировку повторным нажатием кнопки |
| 5 |  | Интерфейс ПК, последовательный (9-контактная розетка D-Sub) |

4.4 Устройство управления – элементы управления

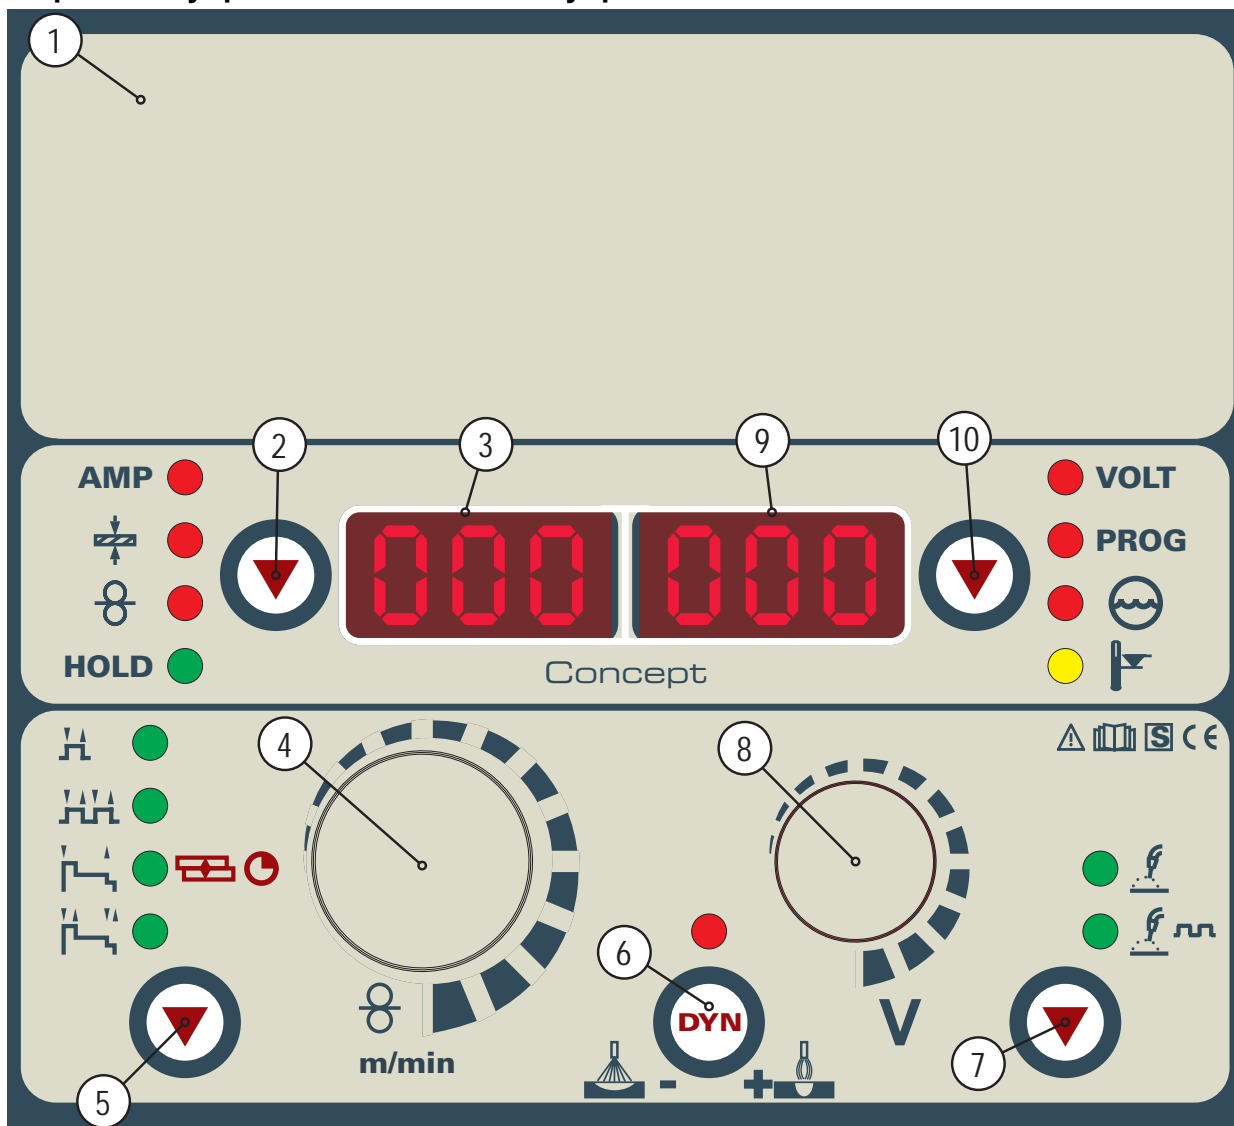




Рисунок 4-4

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|--|
| 1 | | Откидная крышка (см. главу «Устройства управления – закрытые элементы управления») |
| 2 |  | Кнопка, Выбор параметра слева AMP Сварочный ток  Толщина материала  Скорость подачи проволоки HOLD После окончания каждой операции сварки в главной программе на дисплее показываются последние значения параметров, индикатор горит |
| 3 |  | Индикация, слева Сварочный ток, толщина материала, скорость подачи проволоки, последние значения |
| 4 |  | Ручка потенциометра, настройка параметров сварки Для настройки мощности сварки, для выбора JOB (задания на сварку) и для настройки других параметров сварки. |
| 5 |  | Кнопка, выбор режима работы  2-тактный  4-тактный  Сигнальная лампочка горит зеленым цветом: 2-тактный, специальный  Сигнальная лампочка горит красным цветом: Точечная сварка MIG  4-тактный, специальный Режим работы можно выбрать предварительно или изменить на устройстве подачи проволоки (см. «Дополнительные настройки > P18»). |
| 6 |  | Кнопка, Динамика / Дросселирование  Жесткая и узкая дуга  Мягкая и широкая дуга |
| 7 |  | Кнопка, тип сварки  Стандартная сварка MIG/MAG  Импульсно-дуговая сварка MIG/MAG Тип сварки можно выбрать предварительно или изменить на устройстве подачи проволоки (см. «Дополнительные настройки > P18»). |
| 8 |  | Поворотная ручка, коррекция длины электрической дуги / выбор программы сварки • Корректировка длины дуги от -9,9 В до +9,9 В. • Выбор программ сварки 0-15 (невозможен, если подключены дополнительные компоненты, например, программируемая горелка). |
| 9 |  | Индикация, справа Сварочное напряжение, номер программы |
| 10 |  | Кнопка, Выбор параметра (справа) VOLT Сварочное напряжение PROG Номер программы  Неисправность в системе охлаждающей жидкости  Отклонение температуры |

4.4.1 Элементы управления под крышкой

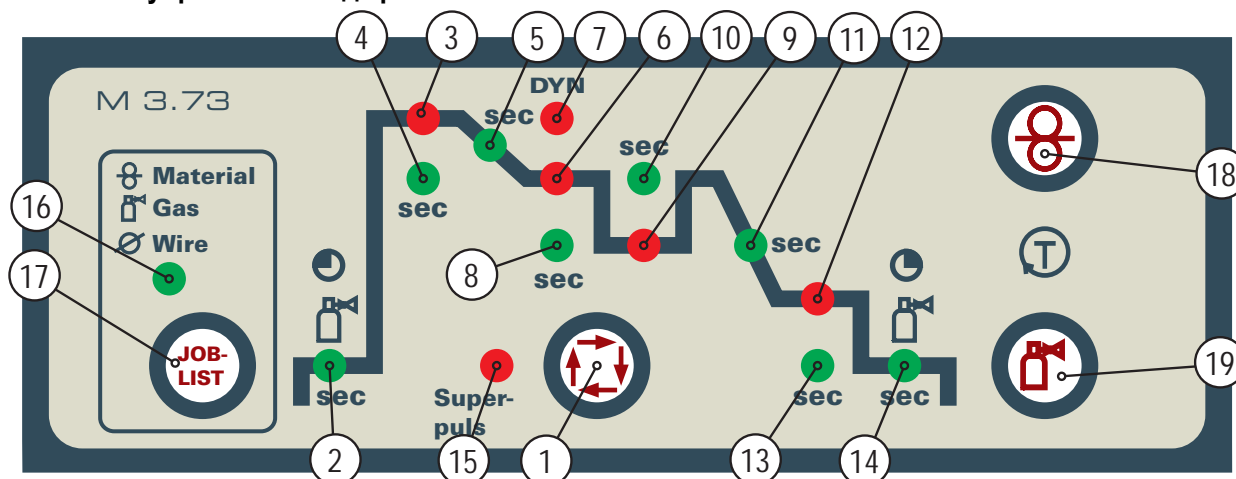






Рисунок 4-5

| Поз. | Символ | Описание |
|------|------------|--|
| 1 | | Кнопка Выбор параметров сварки С помощью этой кнопки осуществляется выбор параметров сварки в зависимости от выбранного метода сварки и рабочего режима. |
| 2 | | Сигнальная лампочка, время предварительной подачи газа Диапазон настройки от 0,0 с до 20,0 с |
| 3 | | Сигнальная лампочка, стартовая программа (P_{START}) <ul style="list-style-type: none"> Скорость подачи проволоки: 1-200% от основной программы P_A Коррекция длины электрической дуги: от -9,9 В до +9,9 В |
| 4 | sec | Сигнальная лампа, время старта Абсолютный диапазон настройки 0,0-20,0 с (шаг 0,1 с) |
| 5 | sec | Сигнальная лампочка, программа спада тока P_{START} на основную программу P_A Диапазон настройки 0,0-20,0 с (шаг 0,1 с) |
| 6 | | Сигнальная лампочка, Основная программа (P_A) <ul style="list-style-type: none"> Скорость подачи проволоки: от мин. до макс. Коррекция длины электрической дуги: от -9,9 В до +9,9 В |
| 7 | DYN | Сигнальная лампочка, динамика Диапазон настройки от -40 до +40 |
| 8 | sec | Сигнальная лампочка, длительность основной программы P_A Диапазон настройки 0,0-20,0 с (шаг 0,1 с). Использование, например, в сочетании с функцией Суперпульс |
| 9 | | Сигнальная лампочка, Сокращенная основная программа (P_B) <ul style="list-style-type: none"> Скорость подачи проволоки: 1-200% от основной программы P_A Коррекция длины электрической дуги: от -9,9 В до +9,9 В |
| 10 | sec | Сигнальная лампочка, Длительность сокращенной основной программы P_B Диапазон настройки: от 0,0 с до 20,0 с (шаг – 0,1 с). Использование, например, в сочетании с функцией Суперпульс. |
| 11 | sec | Сигнальная лампочка, Программа спада тока P_A (или P_B) на конечную программу P_{END} Диапазон настройки: от 0,0 с до 20,0 с (шаг – 0,1 с) |
| 12 | | Сигнальная лампочка, Конечная программа (P_{END}) <ul style="list-style-type: none"> Скорость подачи проволоки: 1-200% от основной программы P_A Коррекция длины электрической дуги: от -9,9 В до +9,9 В |
| 13 | sec | Сигнальная лампочка, Длительность конечной программы P_{END} Диапазон настройки 0,0-20,0 с (шаг 0,1 с) |
| 14 | | Сигнальная лампочка, время продувки газом после окончания сварки Диапазон настройки от 0,0 с до 20,0 с |

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|--|
| 15 | Superpuls | Сигнальная лампочка, Суперпульс Горит при активной функции Суперпульс. |
| 16 |  Material Gas Wire | Светодиод «Список заданий» Загорается при отображении или выборе номера задания |
| 17 |  | Кнопка, список JOB-List |
| 18 |  | Кнопка Заправка проволоки См. также главу «Заправка проволочного электрода» |
| 19 |  | Кнопка Проверка газа / продувка <ul style="list-style-type: none"> • Проверка газа Для установки расхода защитного газа • Продувка Для продувки длинных пакетов шлангов См. также главу «Подача защитного газа» |

5 Конструкция и функционирование

5.1 Общее

ВНИМАНИЕ



Опасность травмирования в результате поражения электрическим током!

Прикосновение к токоведущим деталям, например, к гнездам сварочного тока, может быть опасно для жизни!

- Соблюдать указания по технике безопасности на первых страницах инструкции по эксплуатации!
- Ввод в эксплуатацию должен выполняться исключительно лицами, обладающими соответствующими знаниями в области обращения с электродуговыми сварочными аппаратами!
- Соединительные или сварочные кабели (например, от держателей электродов, сварочных горелок, кабеля массы, интерфейсов) подключать только при выключенном аппарате!

ОСТОРОЖНО



Изоляция дуги от сварочного напряжения!

Не все активные компоненты контура сварочного тока можно защитить от прямого контакта. Поэтому сварщик должен придерживаться правил техники безопасности. Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю.

- Средства защиты должны быть сухими и целыми (используйте обувь с резиновой подошвой, специальные кожаные перчатки без заклепок или скоб)!
- Избегайте прямого контакта с неизолированными гнездами или штекерами!
- Укладывая сварочные горелки и электрододержатели только на изолирующие подкладки!



Опасность ожога от подключения сварочного тока!

Незакрепленные соединения могут вызвать нагрев разъемов и проводки и, при касании, привести к ожогам!

- Необходимо ежедневно проверять соединения и, при необходимости, закреплять поворотом вправо.



Аппарат находится под электрическим током!

Если работа ведется попеременно с применением различных способов сварки и если к сварочному аппарату одновременно подключены сварочная горелка и электрододержатель, то все они будут находиться одновременно под напряжением холостого хода или сварочным напряжением!

- Поэтому перед началом работы и в перерывах сварочные горелки и электрододержатель всегда должны лежать на изолирующей подкладке!

ОСТОРОЖНО



Повреждения в результате неправильного соединения!

В результате неправильного соединения дополнительные компоненты и источник тока могут получить повреждения!

- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.
- Более подробные описания см. в инструкции по эксплуатации соответствующего дополнительного компонента!
- После включения источника тока дополнительные компоненты распознаются автоматически.



Обращение с пылезащитным колпачком!

Пылезащитные колпачки защищают гнезда подключения и, следовательно, сам аппарат от загрязнений и повреждений.

- Если к гнезду не подключен никакой дополнительный компонент, на него должен быть надет пылезащитный колпачок.
- При утере или обнаружении дефекта колпачка его следует заменить!

5.2 Монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасность несчастного случая при неправильной транспортировке аппаратов, непригодных для перемещения с помощью крана!

Перемещение аппарата с помощью крана и его подвешивание запрещено! Аппарат может упасть и нанести травмы людям! Ручки и крепления подходят только для ручной транспортировки!

- Аппарат непригоден для перемещения с помощью крана и подвешивания!
- Поднятие при помощи крана или эксплуатация аппарата в подвешенном состоянии возможны, в зависимости от исполнения аппарата, в качестве опции, при необходимости аппарат необходимо доукомплектовать (см. главу "Принадлежности")!

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность опрокидывания!

При передвижении и установке аппарат может опрокинуться, травмировать или нанести вред персоналу. Устойчивость от опрокидывания обеспечивается только при угле наклона до 10° (согласно IEC 60974-1, -3, -10).

- Устанавливать или транспортировать аппарат на ровной и твердой поверхности!
- Навешиваемые детали закрепить подходящими средствами!



Повреждения, вызванные неотсоединенными питающими линиями!

При транспортировке неотсоединенные питающие линии (сетевые и управляющие кабели и т. д.) могут стать источником опасности, например, подсоединенные аппараты могут опрокинуться и травмировать персонал!

 

- Отсоединить питающие линии!

ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения аппарата вследствие неправильной транспортировки!

За счет возникновения растягивающего и поперечного усилия или поднятия в положении, которое не является вертикальным, возможно повреждение аппарата!

- Не тяните аппарат по горизонтали через опорные ножки!
- Всегда поднимайте аппарат в вертикальном положении и устанавливайте на поверхность очень осторожно.

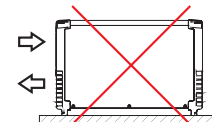

Повреждения аппарата в результате эксплуатации в положении, отличном от вертикального!

Аппараты сконструированы для работы в вертикальном положении!

Работа в неразрешенных положениях может привести к повреждению аппарата.

- Транспортировка и эксплуатация исключительно в вертикальном положении!



Повреждения в результате неправильного соединения!

В результате неправильного соединения дополнительные компоненты и источник тока могут получить повреждения!

- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.
- Более подробные описания см. в инструкции по эксплуатации соответствующего дополнительного компонента!
- После включения источника тока дополнительные компоненты распознаются автоматически.



Обращение с пылезащитным колпачком!

Пылезащитные колпачки защищают гнезда подключения и, следовательно, сам аппарат от загрязнений и повреждений.

- Если к гнезду не подключен никакой дополнительный компонент, на него должен быть надет пылезащитный колпачок.
- При утере или обнаружении дефекта колпачка его следует заменить!

5.2.1 Защитная крышка, устройство управления аппаратом

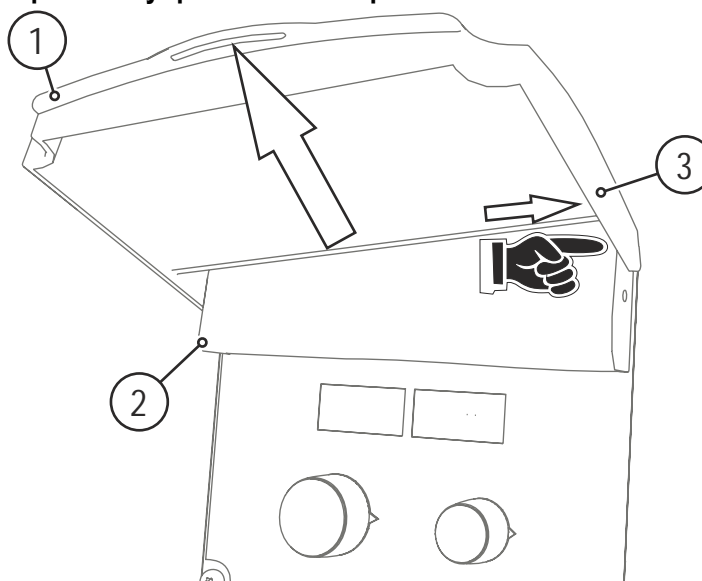


Рисунок 5-1

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Предохранительный клапан |
| 2 | | Откидная крышка |
| 3 | | Крепежный кронштейн, предохранительный клапан |

- Отдавить правый крепежный кронштейн предохранительного клапана вправо и извлечь предохранительный клапан.

5.3 Охлаждение аппарата

Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо:

- Для обеспечения достаточной вентиляции на рабочем месте необходимо.
- Не загромождать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата.
- и защитить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел.

5.4 Обратный кабель, общее

ОСТОРОЖНО



Опасность ожога в результате неправильного подсоединения кабеля массы!

Краска, ржавчина и загрязнения в местах соединения препятствуют протеканию тока и могут привести к возникновению блуждающих сварочных токов.

Блуждающие сварочные токи могут вызвать пожар и травмировать персонал!

- Очистить места соединения!
- Надежно закрепить кабель массы!
- Элементы конструкции изделия не должны использоваться в качестве проводника для отвода сварочного тока!
- Обратить внимание на беспрепятственное прохождение сварочного тока!

5.5 Подключение к электросети



ОПАСНОСТЬ



Опасность при ненадлежащем подключении к электросети!

Ненадлежащее подключение к электросети может привести к физическому или материальному ущербу!

- Подключать аппарат только к розетке с защитным проводом, подсоединенным согласно предписаниям.
- При необходимости подсоединения новой сетевой вилки установку должен выполнять только специалист-электротехник в соответствии с национальными законами или предписаниями!
- Специалист-электротехник должен регулярно проверять сетевую вилку, розетку и линию питания!
- Во время работы в режиме генератора последний следует заземлить в соответствии с руководством по его эксплуатации. Созданная сеть должна подходить для эксплуатации аппаратов в соответствии с классом защиты I.

5.5.1 Форма сети

УКАЗАНИЕ



Аппарат можно подключать либо

- к трехфазной 4-проводной системе с заземленным нулевым проводом, либо
- к трехфазной 3-проводной системе с заземлением в любой точке, например, с заземленным внешним проводом, и эксплуатировать с этими системами.

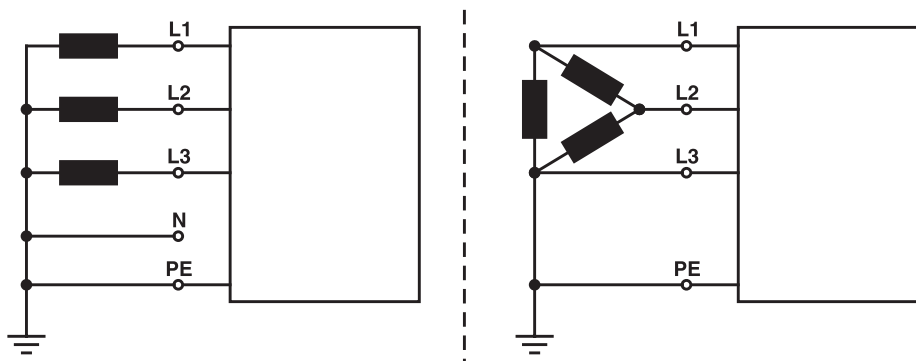


Рисунок 5-2

Экспликация

| Поз. | Обозначение | Распознавательная окраска |
|------|------------------|---------------------------|
| L1 | Внешний провод 1 | коричневый |
| L2 | Внешний провод 2 | черный |
| L3 | Внешний провод 3 | серый |
| N | Нулевой провод | синий |
| PE | Защитный провод | желто-зеленый |

ОСТОРОЖНО



Рабочее напряжение - сетевое напряжение!


Во избежание повреждения аппарата рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением!

- Сведения о сетевой защите содержатся в разделе "Технические характеристики".

- Вставить вилку отключенного устройства в соответствующую розетку.

5.6 Подключение модуля охлаждения

УКАЗАНИЕ

 Учитывать описание монтажа и подключения в соответствующей инструкции по эксплуатации охлаждающего модуля.

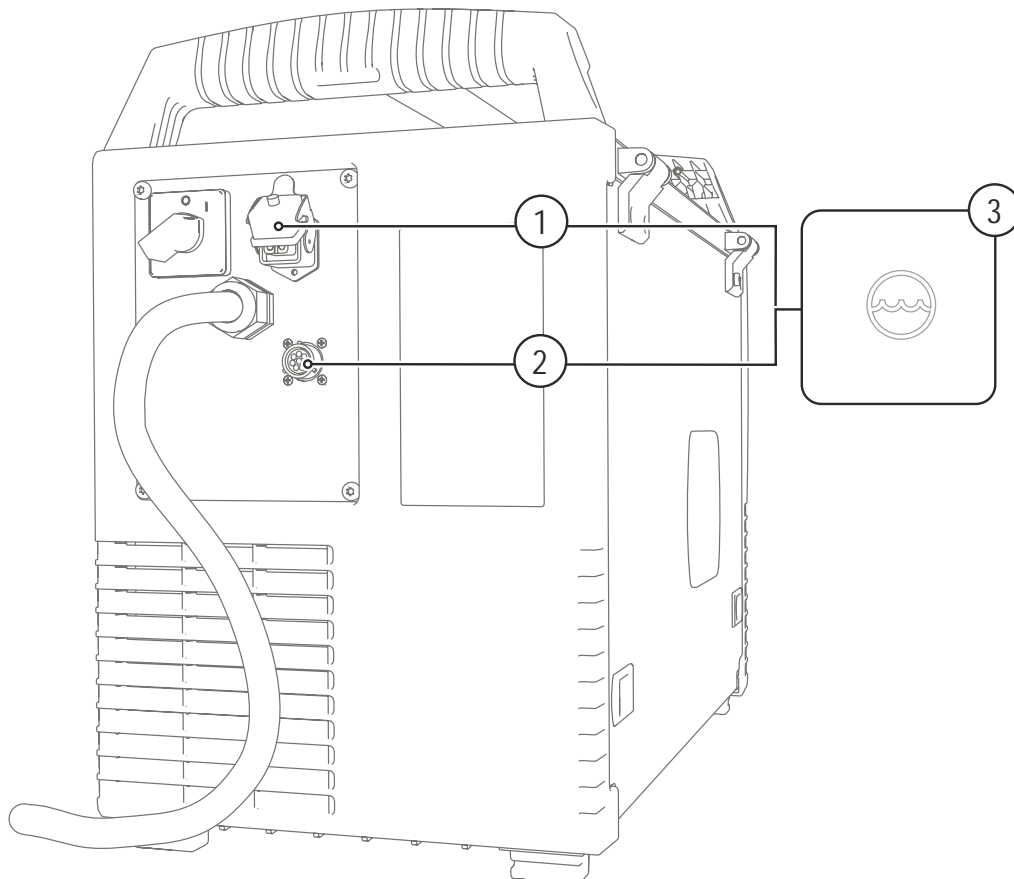





Рисунок 5-3

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|--|
| 1 |  | 4-контактная розетка напряжение питания охладителя |
| 2 |  | 8-контактная розетка подключение кабеля управления охладителя |
| 3 |  | охлаждающего модуля |

- Вставить 8-контактный штекер управления охлаждающим модулем в гнездо сварочного аппарата и зафиксировать.
- Вставить 4-контактный штекер питания охлаждающего модуля в гнездо сварочного аппарата и зафиксировать.

5.7 Подача защитного газа

5.7.1 Подача защитного газа



ВНИМАНИЕ



Неадекватное обращение с баллонами защитного газа!

Неадекватное обращение с баллонами защитного газа может привести к тяжелым травмам со смертельным исходом.

- Необходимо следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом.
- Установите баллон с защитным газом в предусмотренное для него гнездо и закрепите его крепежным элементом!
- Не допускать нагрева баллона с защитным газом!

ОСТОРОЖНО



Неисправности системы подачи защитного газа!

Беспрепятственная подача защитного газа из баллона с защитным газом к сварочной горелке является основным условием для оптимальных результатов сварки. Кроме того, закупоренная система подачи защитного газа может привести к выходу из строя сварочной горелки!

- Если соединительный штуцер защитного газа больше не используется, необходимо снова установить на него желтую защитную крышку!
- Все соединения в системе подачи защитного газа должны быть герметичными!

УКАЗАНИЕ



Перед подключением редуктора давления к газовому баллону следует кратковременно открыть клапан баллона, чтобы выдуть возможные загрязнения.

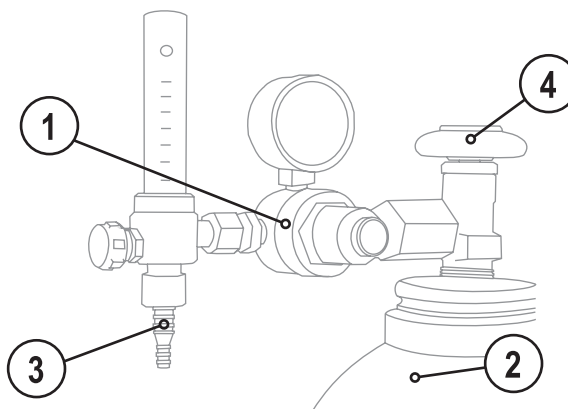



Рисунок 5-4

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|----------------------------|
| 1 | | Редуктор давления |
| 2 | | Баллон с защитным газом |
| 3 | | Выходной стороне редуктора |
| 4 | | Клапан газового баллона |



- Установить баллон защитного газа в предусмотренное для этого крепление баллона.
- Зафиксировать баллон защитного газа страховочной цепью.
- Герметично привинтите редуктор на вентиль газового баллона.
- Герметично привинтите газовый шланг к редуктору давления.
- Прикрутить газовый шланг к присоединительному ниппелю для подачи защитного газа с обратной стороны устройства с помощью накидной гайки.

5.7.2 Проверка газа

- Медленно открыть вентиль газового баллона.
- Открыть редуктор.
- Включить источник тока главным выключателем.
- Запустить функцию тестирования газа на управлении аппарата.
- Отрегулировать расход защитного газа с помощью редуктора в соответствии с применением.
- Проверка газа запускается на устройстве управления аппаратом путем краткого нажатия кнопки .

Защитный газ поступает приблизительно за 25 секунд, либо пока не будет повторно нажата кнопка.

5.7.3 Функция „Продувка пакета шлангов“

| Элемент управления | Действие | Результат |
|---|---|--|
|  |  5 сек. | Выбор продувки пакета шлангов Защитный газ непрерывно течет до тех пор, пока не будет повторно нажата кнопка проверки газа. |

5.7.4 Регулировка расхода защитного газа

| Вид сварки | Рекомендуемый расход защитного газа |
|-----------------------|---|
| МАГ сварка | Диаметр проволоки x 11,5 = л/мин |
| Пайка МИГ | Диаметр проволоки x 11,5 = л/мин |
| Сварка МИГ (алюминий) | Диаметр проволоки x 13,5 = л/мин (100% аргон) |
| Сварка ВИГ | Диаметр газового сопла в мм равен расходу газа в л/мин. |

При использовании газовых смесей с высоким содержанием гелия количество газа должно быть более высоким!

При необходимости количество газа можно скорректировать на основе следующей таблицы:

| Защитный газ | Коэффициент |
|-----------------|-------------|
| 75% Ar / 25% He | 1,14 |
| 50% Ar / 50% He | 1,35 |
| 25% Ar / 75% He | 1,75 |
| 100% He | 3,16 |

УКАЗАНИЕ



Неверные настройки защитного газа!

Как очень низкая, так и очень высокая настройка защитного газа может привести к попаданию воздуха в сварочную ванну и, как следствие, к образованию пор.

- Расход защитного газа настроить в соответствии с заданием на сварку!

5.8 Держатель сварочной горелки

УКАЗАНИЕ



Описанное ниже изделие поставляется в комплекте с аппаратом.

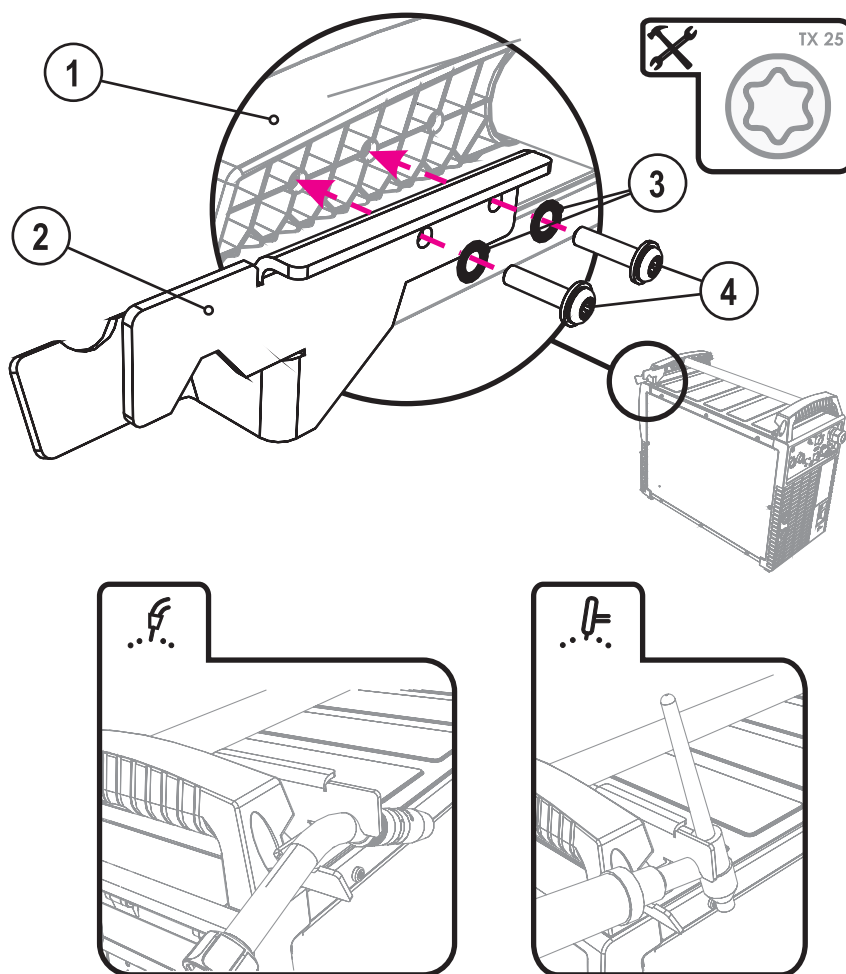


Рисунок 5-5

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|--------------------------------------|
| 1 | | Поперечина ручки для транспортировки |
| 2 | | Держатель горелки |
| 3 | | Стопорные шайбы с упругими зубцами |
| 4 | | Крепежные винты |

- Привинтить держатель горелки при помощи крепежного болта к поперечине ручки для транспортировки.
- Вставить сварочную горелку в держатель как показано на рисунке.

5.9 Сварка МИГ / МАГ

5.9.1 Подключение сварочной горелки и кабеля массы

УКАЗАНИЕ



Неисправность направляющей втулки для проволоки!

На заводе центральный (евро) разъем оснащается капиллярной трубкой для сварочной горелки с направляющей спиралью. Для использования сварочной горелки с пластмассовым сердечником необходимо провести переоборудование!

Сварочная горелка с пластмассовым сердечником

- должна эксплуатироваться с опорной трубой!

Сварочная горелка с направляющей спиралью

- должна эксплуатироваться с капиллярной трубкой!

В зависимости от диаметра и типа проволочного электрода, в сварочной горелке должны использоваться либо направляющая спираль, либо пластмассовый сердечник с соответствующим внутренним диаметром!

Рекомендация:

- Используйте для сварки с применением жестких, нелегированных проволочных электродов (из стали) направляющую спираль.
- Для сварки и пайки мягких, высоколегированных проволочных электродов или алюминиевых материалов используйте пластмассовый сердечник.

Подготовка к подключению сварочных горелок с пластмассовым сердечником:

- На стороне устройства подачи проволоки продвиньте капиллярную трубку в направлении центрального разъема и извлеките ее.
- Выдвиньте опорную трубу пластмассового сердечника из центрального разъема.
- Осторожно введите центральный штекер сварочной горелки с превышающим его длину пластмассовым сердечником в центральный разъем и закрепите накидной гайкой.
- С помощью подходящего инструмента обрежьте, не обжимая, пластмассовый сердечник вблизи ролика устройства подачи проволоки.
- Ослабьте и извлеките центральный штекер сварочной горелки.
- Зачистите обрезанный торец пластмассового сердечника!

Подготовка к подключению сварочных горелок с направляющей спиралью:

- Убедитесь, что капиллярная трубка центрального разъема расположена надлежащим образом!

5.9.2 Стандартная сварка МИГ/МАГ

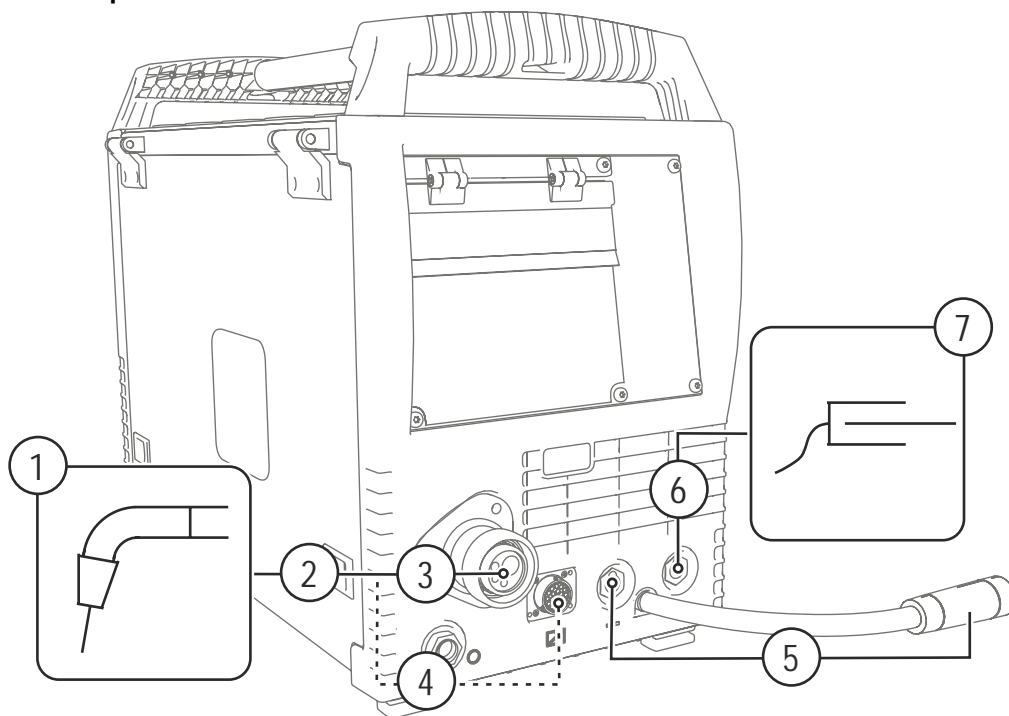


Рисунок 5-6

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Сварочная горелка |
| 2 | | Пакет шлангов сварочной горелки |
| 3 | | Центральный разъем сварочной горелки (Евро) Сварочный ток, защитный газ и встроенная кнопка горелки |
| 4 | | 19-контактное гнездо подключения (аналоговое) Разъем кабеля управления сварочной горелки |
| 5 | | Кабель сварочного тока, выбор полярности Сварочный ток на центральный разъем/горелку. Дает возможность выбора полярности при сварке МИГ/МАГ: • Стандартные приложения: Соединение Розетка, сварочный ток "+" |
| 6 | | Розетка, сварочный ток «-» • Сварка МИГ/МАГ: Подключение кабеля массы |
| 7 | | Заготовка |

- Центральный штекер сварочной горелки следует ввести в центральное подключение и зафиксировать накидной гайкой.
- Вставить штекер кабеля массы в розетку, сварочный ток „-“, и зафиксировать.
- Вставить кабель сварочного тока, выбор полярности в гнездо подключения, сварочный ток «+», и закрепить.

Если подходит:

Только горелки MIG/MAG со специальными функциями (дополнительный кабель управления):

- Вставить штекер управления горелкой в 19-контактную розетку и зафиксировать.
- Зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах:
отвод – красный - к быстродействующей соединительной муфте, красная (отвод охлаждающей жидкости)
иподача – синий – к быстродействующей соединительной муфте, синяя (подача охлаждающей жидкости).

5.9.2.1 Сварка MIG/MAG порошковым проволочным электродом с отрицательной поляризацией

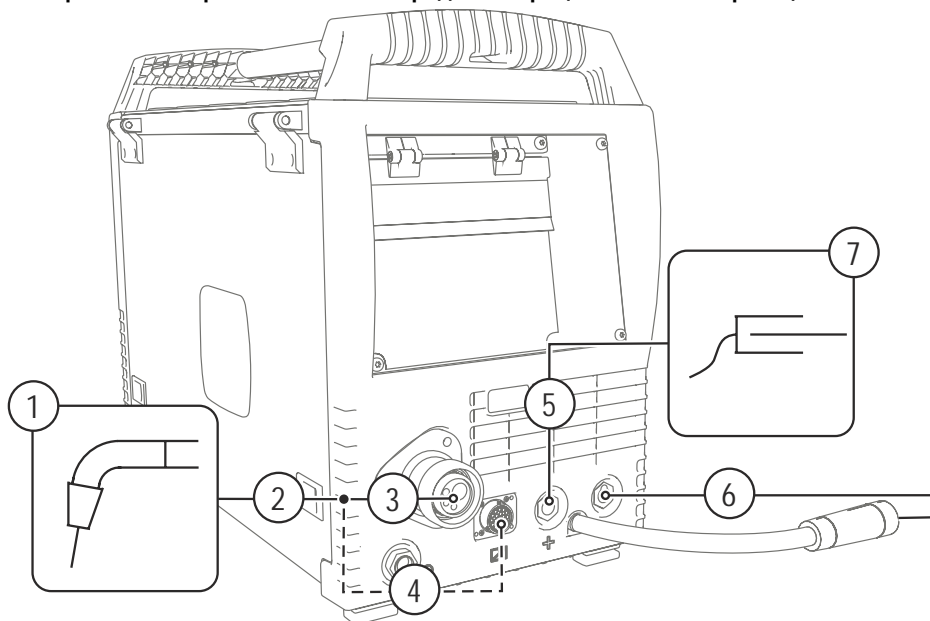


Рисунок 5-7

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Сварочная горелка |
| 2 | | Пакет шлангов сварочной горелки |
| 3 | | Центральный разъем сварочной горелки (Евро) Сварочный ток, защитный газ и встроенная кнопка горелки |
| 4 | | 19-контактное гнездо подключения (аналоговое) Разъем кабеля управления сварочной горелки |
| 5 | | Розетка, сварочный ток "+" |
| 6 | | Кабель сварочного тока, выбор полярности Сварочный ток на центральный разъем/горелку. Дает возможность выбора полярности при сварке МИГ/МАГ: • Сварка порошковой проволокой: Соединение Розетка, сварочный ток "-" |
| 7 | | Заготовка |

- Центральный штекер сварочной горелки следует ввести в центральное подключение и зафиксировать накидной гайкой.
- Вставить штекер кабеля массы в розетку, сварочный ток "+", и зафиксировать.
- Вставить кабель сварочного тока, выбор полярности в гнездо подключения, сварочный ток «-», и закрепить.

Если подходит:

Только горелки MIG/MAG со специальными функциями (дополнительный кабель управления):

- Вставить штекер управления горелкой в 19-контактную розетку и зафиксировать.
- Зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах:
отвод – красный - к быстродействующей соединительной муфте, красная (отвод охлаждающей жидкости)
иподача – синий – к быстродействующей соединительной муфте, синяя (подача охлаждающей жидкости).

5.9.2.2 Сварка MIG/MAG порошковым проволочным электродом с положительной поляризацией

УКАЗАНИЕ



Подключение проволочных электродов с положительной поляризацией выполняется согласно главе «Стандартная сварка MIG/MAG»!

5.9.3 Подача проволоки

5.9.3.1 Открыть защитную крышку привода устройства подачи проволоки

ОСТОРОЖНО



Для следующих операций необходимо открыть защитную крышку привода устройства подачи проволоки. Перед началом работы следует обязательно закрыть защитную крышку.

- Разблокировать и открыть защитную крышку.

5.9.3.2 Установка катушки с проволокой



ОСТОРОЖНО



Существует опасность получения травм, если катушка проволоки закреплена ненадлежащим образом.

При ненадлежащем закреплении катушка проволоки может вырваться из отделения для катушки с проволокой и упасть вниз, что может привести к повреждению оборудования или травмам.

- Закрепить катушку проволоки надлежащим образом при помощи гайки с накаткой в отсеке для крепления катушки.
- Прежде чем начинать работу с оборудованием каждый раз проверять, надежно ли закреплена катушка.

УКАЗАНИЕ



Можно использовать стандартные стержневые катушки D300. Для применения стандартных корзиночных катушек (DIN 8559) необходим переходник (см. принадлежности).

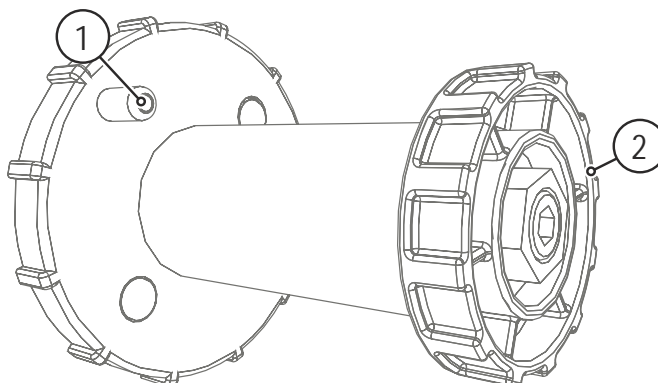


Рисунок 5-8

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | | Поводковый палец Для фиксации катушки с проволокой |
| 2 | | Гайка с накаткой Для фиксации катушки с проволокой |

- Ослабьте гайку с накаткой на стержне катушки.
- Закрепите катушку со сварочной проволокой на стержне катушки таким образом, чтобы штифт поводка защелкнулся в отверстии, просверленном в катушке.
- Снова затяните гайку с накаткой для крепления катушки с проволокой.

5.9.3.3 Замена роликов подачи проволоки

УКАЗАНИЕ



Неудовлетворительные результаты сварки вследствие нарушения подачи проволоки!

Ролики устройства подачи проволоки должны соответствовать диаметру проволоки и материалу.

- По надписи на роликах проверить, соответствуют ли они диаметру проволоки. При необходимости перевернуть или заменить!
- Для стальной проволоки и проволоки из других твердых металлов использовать ролики с V-образным пазом,
- Для алюминиевой проволоки и проволоки из других мягких, легированных металлов использовать приводные ролики с U-образным пазом.
- Для порошковой проволоки использовать приводные ролики с рифленным U-образным пазом.

- Новые приводные ролики отодвинуть таким образом, чтобы на приводном ролике можно было увидеть надпись с диаметром используемой проволоки.
- Приводные ролики надежно фиксируются с помощью болтов с накатанной головкой.

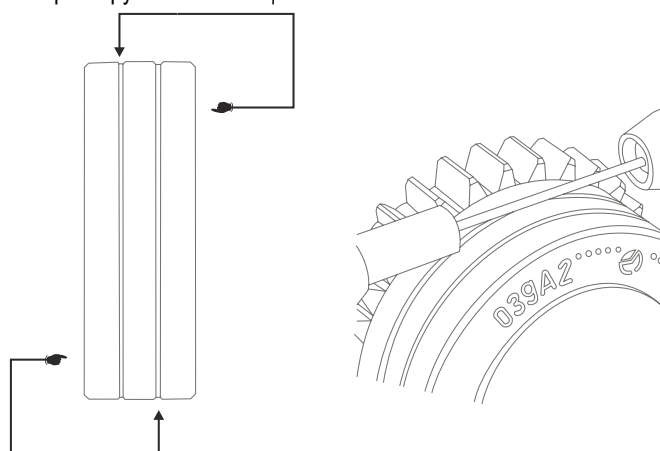


Рисунок 5-9

5.9.3.4 Установка проволочного электрода

 **ОСТОРОЖНО**

Опасность травмирования вследствие контакта с двигающимися узлами!

Устройства подачи проволоки оснащены двигающимися деталями, которые могут захватить кисти рук, волосы, предметы одежды или инструмент и нанести травмы человеку!

- Не подходите к вращающимся или двигающимся деталям и частям привода!
- Следите за тем, чтобы крышки корпуса во время работы были закрыты!



Опасность травмирования вследствие неконтролируемого выхода сварочной проволоки!

Сварочная проволока может транспортироваться на высокой скорости, и при неправильной или неполной прокладке проволочной проводки проволока может выйти и нанести травмы людям!

- Перед подключением к электросети полностью проведите проволочную проводку от катушки до сварочной горелки!
- Если сварочная горелка не смонтирована, ослабьте ролики противодействия узла подачи проволоки!
- Регулярно проверяйте проволочную проводку!
- Следите, чтобы во время работы все крышки корпуса были закрыты!



Опасность травмирования сварочной проволокой, выходящей из сварочной горелки!

Сварочная проволока может выйти из сварочной горелки на большой скорости и привести к повреждению частей тела, лица и глаз!

- Никогда не направляйте сварочную горелку на себя или на других людей!

ОСТОРОЖНО

Опасность усиленного износа из-за неподходящего прижимного давления!

При неподходящем прижимном давлении износ роликов устройства подачи проволоки усиливается!

- С помощью регулировочных гаек прижимных узлов следует настроить такое прижимное давление, при котором проволочный электрод будет подаваться и проскальзывать в случае блокировки катушки проволоки!
- Установить для передних роликов (если смотреть в направлении подачи) более высокое прижимное давление!

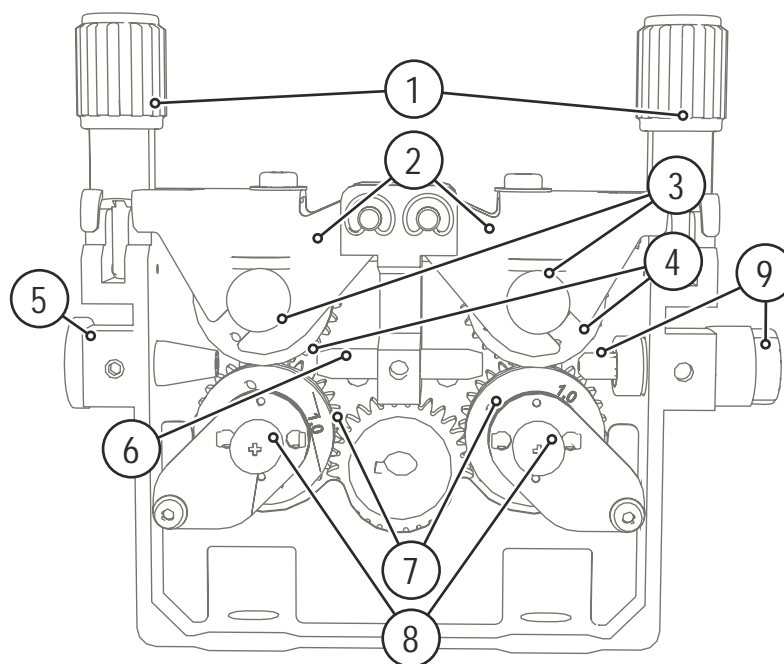


Рисунок 5-10

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | | Прижимной узел |
| 2 | | Натяжной узел |
| 3 | | Гайка с накаткой |
| 4 | | Прижимной ролик |
| 5 | | Проволокоприемный ниппель |
| 6 | | Направляющая труба |
| 7 | | Приводные ролики |
| 8 | | Винты с накатанными головками невыпадающие |
| 9 | | Входной направляющий ниппель со стабилизатором проволоки |

- Проложить прямо комплект шлангов горелки.
- Отпустить и откинуть прижимные узлы (натяжные узлы с роликами противодействия автоматически откинутся вверх).
- Аккуратно отмотать сварочную проволоку с катушки и пропустить через ниппель ввода проволоки, по жёлобу подающих роликов и через направляющую трубу в капиллярную трубку или тефлоновый сердечник.
- Снова отжать натяжные узлы с роликами противодействия и откинуть прижимные узлы кверху (проволочный электрод должен находиться в пазу подающего ролика).
- Настроить прижимное давление с помощью регулировочных гаек прижимного узла.
- Нажмите кнопку заправки, чтобы проволочный электрод появился у сварочной горелки

УКАЗАНИЕ



Скорость заправки можно плавно регулировать путем одновременного нажатия кнопки заправки сварочной проволоки и вращения ручки потенциометра скорости подачи проволоки. На дисплее отображается выбранная скорость заправки.

5.9.3.5 Установка тормоза катушки

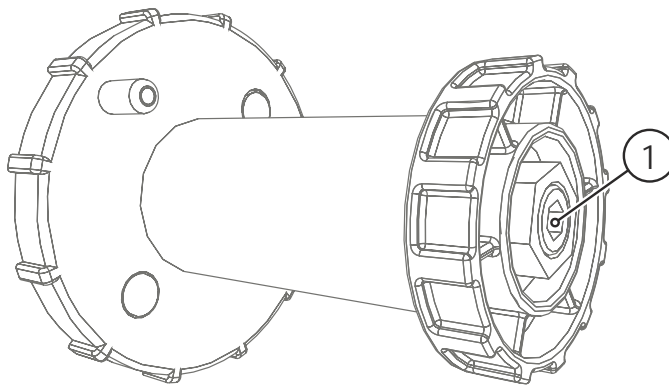


Рисунок 5-11

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Винт с полупотайной головкой с внутренним шестигранником Закрепление отделения для катушки с проволокой и настройка тормоза катушки |

- Затянуть винт с полупотайной головкой с внутренним шестигранником (8 мм) по часовой стрелке, чтобы увеличить тормозное действие.

УКАЗАНИЕ

Тормоз катушки затянуть настолько, чтобы при остановке электромотора устройства подачи проволоки катушка не двигалась, но при работе не блокировалась!

5.9.4 Определение задачи для сварки МИГ / МАГ

Эта серия аппаратов отличается простотой управления при большом количестве функций.

- Множество заданий (заданий на сварку, состоящих из метода сварки, вида материала, диаметра проволоки и вида защитного газа) уже задано предварительно (см. список заданий в приложении).
- Простой выбор задания из списка предварительно запрограммированных заданий (наклейка на аппарате).
- Требуемые параметры процесса рассчитываются системой в зависимости от заданной рабочей точки (управление одной кнопкой с помощью ручки регулировки скоростью подачи проволоки).
- Другие параметры можно при необходимости настроить в конфигурационном меню системы управления или с помощью компьютерной программы PC300.NET по определению сварочных параметров.

5.9.5 Выбор заданий на сварку

5.9.5.1 Основные параметры сварки

- Выбрать JOB (сварочное задание) в списке JOB-List.
Наклейка „JOB-List“ находится на некомпактных сварочных системах внутри на крышке устройства подачи проволоки, на компактных – внутри на правой крышке источника тока.

Изменить номер задания можно только при отсутствии сварочного тока.

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|--|-----------|
| | 1 x | Выбор списка JOB-List (Горит светодиод) | |
| | | Настроить номер задания. Подождать 3 с, пока настройка будет принята. | |

5.9.5.2 Режим работы

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|---|---------------|
| | n x | Выбор режима работы Светодиод отображает выбранный режим работы. 2-тактный режим 4-тактный режим Зелёный 2-тактный специальный режим Красный Точечный режим работы 4-тактный специальный режим | без изменения |

5.9.5.3 Тип сварки (стандартная сварка MIG/MAG / импульсная электродугуговая сварка)

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|---|---------------|
| | n x | Выбор типа сварки Загорается соответствующая сигнальная лампочка. Стандартная сварка МИГ/МАГ Импульсная электродугуговая сварка МИГ/МАГ | без изменения |

5.9.5.4 Дросселирование / Динамика

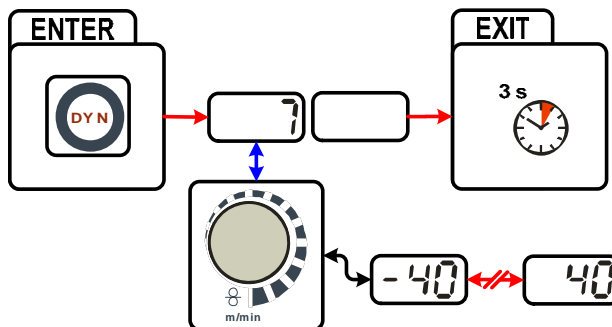


Рисунок 5-12

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| | Настройка параметра «Динамика» +40: Жесткая и узкая дуга -40: Мягкая и широкая дуга |

5.9.5.5 Функция «Superpulsen»

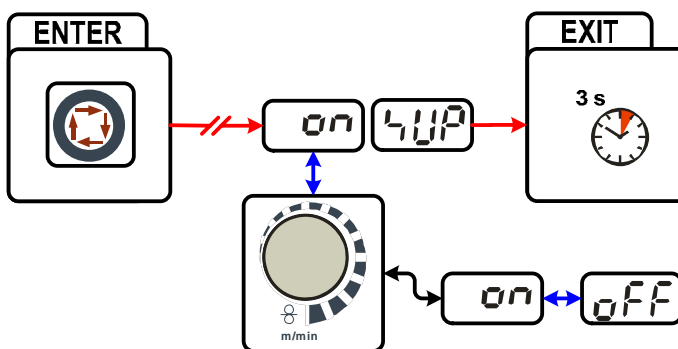


Рисунок 5-13

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| | Выбор функции «Superpulsen» Включить/выключить функцию |
| | Включение Включение функции аппарата |
| | Выключение Выключение функции аппарата |

5.9.5.6 Дожигание электрода

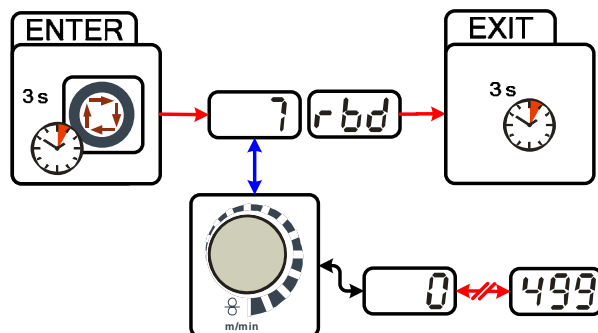


Рисунок 5-14

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|---|
| | Меню дожигания проволоки Настроить дожигание проволоки. |
| | Настройка параметров (диапазон настройки от 0 до 499) Предотвращает пригорание проволочного электрода в сварочной ванне. Установлено слишком большое значение дожигания электрода: Увеличение округления конца проволочного электрода ведёт к ухудшению свойств зажигания или сильному пригоранию проволочного электрода к сварочному соплу. Установлено слишком малое значение дожигания электрода: Проволочный электрод пригорает к сварочной ванне. |

5.9.6 Рабочая точка для сварки МИГ / МАГ

Рабочая точка (мощность сварки) устанавливается по принципу управления МИГ/МАГ - одной кнопкой, то есть пользователь должен для задания своих рабочих точек, например, задать только требуемую скорость подачи проволоки, а цифровая система рассчитывает оптимальные значения сварочного тока и сварочного напряжения (рабочая точка).

Регулировку рабочей точки можно также производить с таких дополнительных принадлежностей, как дистанционный регулятор, сварочная горелка и т.д.

5.9.6.1 Выбор устройства индикации



Рисунок 5-15

Рабочая точка (сварочная мощность) может отображаться или настраиваться как сварочный ток, толщина листа или скорость подачи проволоки.

| Элемент управления | Действие | Результат |
|--------------------|-------------|---|
| | <p>п х </p> | <p>Переключение индикации между:</p> <p>AMP Сварочный ток</p> <p> Толщина листа</p> <p> Скорость подачи проволоки</p> |

Пример применения

Сваривается алюминий.

- Материал = AlMg,
- Газ = Ar 100%,
- Диаметр проволоки = 1,2 мм

 


Подходящая скорость проволоки неизвестна и подлежит определению.

- Выбрать соответствующее задание (см. раздел "Наклейка JOB-List").
- Переключить индикацию на толщину листа.
- Настроить толщину листа в соответствии с условиями (например, 5 мм).
- Переключить индикацию на скорость подачи проволоки.

Отображается итоговая скорость подачи проволоки (например, 8,4 м/мин.).




5.9.6.2 Настройка рабочих точек в зависимости от толщины материала

Ниже на примере настройки рабочей точки выполнена настройка параметра скорости подачи проволоки.

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|---|---|--|---|
|  |  | С помощью параметра скорости подачи проволоки повысить или понизить сварочную мощность. Пример индикации: 10,5 м/мин. |  |

5.9.6.3 Коррекция длины электрической дуги

Длину электрической дуги можно откорретировать следующим образом.

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|---|---|---|---|
|  |  | Настройка «Коррекция длины электрической дуги» (Пример индикации: -0,9 В, Диапазон настройки от -9,9 В до +9,9 В) |  |

5.9.6.4 Принадлежности для настройки рабочих точек

Настройка рабочей точки возможна с разных дополнительных компонентов, например:

- дистанционных регуляторов,
- специальных горелок,
- из программы на ПК

5.9.7 Отображение сварочных данных сварки МИГ / МАГ

Слева и справа от индикаторов системы управления находятся кнопки „Выбор параметра“ (⏏). Они используются для выбора отображаемых параметров сварки.

Каждое нажатие кнопки переключает индикацию на следующий параметр (светодиоды рядом с кнопкой отображают выбор). После достижения последнего параметра снова отображается первый параметр.



Рисунок 5-16

Отображаются:

- Заданные значения (перед сваркой)
- Фактические значения (во время сварки)
- Запомненные значения (после сварки)

| Параметр | Заданные значения | Фактические значения | Запомненные значения |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Сварочный ток | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Толщина листа | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Скорость подачи проволоки | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сварочное напряжение | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

При изменении настроек (например, скорости подачи проволоки) индикация сразу же переключается на настройку заданного значения.

5.9.8 forceArc

Стабильная по направленности, мощная сварочная дуга с минимальной теплоотдачей и глубоким проваром для верхнего диапазона мощности.

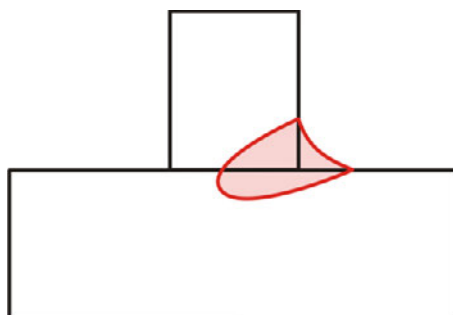


Рисунок 5-17

- Уменьшенный угол раскрытия шва благодаря глубокому провару и стабильной по направленности сварочной дуге
- Прекрасный охват корня шва и пограничное схватывание
- Надежная сварка даже при очень длинном вылете проволоки
- Уменьшение подрезов
- Нелегированные, низколегированные и высоколегированные стали, а также высокопрочные мелкозернистые стали
- Ручная и автоматизированная обработка

| Сварка forceArc от: | | Ø проволоки (мм) | | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|
| | | 0,8 | | 1 | | 1,2 | | 1,6 | |
| Материал | Газ | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ | JOB | ⊗ |
| Сталь | Ar 91-99% | 190 | 17,0 | 254 | 12,0 | 255 | 9,5 | 256 | 7,0 |
| | Ar 80-90% | 189 | 17,0 | 179 | 12,0 | 180 | 9,5 | 181 | 6,0 |
| CrNi | Ar 91-99% | x | x | 251 | 12,0 | 252 | 12,0 | 253 | 6,0 |

После выбора сварки forceArc (см. главу "Выбор задания на сварку MIG/MAG") доступны эти свойства.

Как и при импульсной электродуговой сварке, при сварке forceArc следует особое внимание уделять хорошему качеству соединения для подачи сварочного тока!

- Кабели сварочного тока должны быть максимально короткими, а их поперечное сечение должно быть достаточным!
- Кабели сварочного тока, пакеты сварочных горелок и при необходимости промежуточный пакет шлангов полностью смотать. Избегать образования петель!
- Сварочную горелку, адаптированную для использования в диапазоне высоких мощностей, по возможности использовать с водяным охлаждением.
- При сваривании стали использовать проволоку с достаточным омеднением. Катушка проволоки должна обеспечивать сматывание по слоям.

УКАЗАНИЕ



Нестабильная дуга!

Из-за того, что кабели сварочного тока смотаны не полностью, возможны нарушения (мерцания) дуги.

- Кабели сварочного тока, пакеты сварочных горелок и при необходимости промежуточный пакет шлангов полностью смотать. Избегать образования петель!

5.9.9 rootArc

Хорошо моделируемая короткая дуга для максимального упрощения перекрытия зазора и сварки в вынужденной позиции.

 


Рисунок 5-18

- Меньшее количество брызг в сравнении со стандартной короткой дугой
- Ярко выраженный корень шва и надежное пограничное схватывание
- Нелегированные и низколегированные стали
- Ручная и автоматизированная обработка

| Сварка rootArc до: | | Ø проволоки (мм) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | 0,6 | | 0,8 | | 0,9 | | 1 | | 1,2 | | 1,6 | |
| Материал | Газ | JOB | ⊕ | JOB | ⊕ | JOB | ⊕ | JOB | ⊕ | JOB | ⊕ | JOB | ⊕ |
| Сталь | CO2 | x | x | x | x | x | x | 204 | 6,0 | 205 | 5,0 | x | x |
| | Ar 80-90% | x | x | x | x | x | x | 206 | 6,0 | 207 | 5,0 | x | x |

УКАЗАНИЕ

**Нестабильная дуга!**

Из-за того, что кабели сварочного тока смотаны не полностью, возможны нарушения (мерцания) дуги.

- Кабели сварочного тока, пакеты сварочных горелок и при необходимости промежуточный пакет шлангов полностью смотать. Избегать образования петель!

5.9.10 Циклограммы / режимы работы сварки МИГ/МАГ

УКАЗАНИЕ

Такие параметры сварки, как подготовительные потоки газа, открытое пламя и т.д., которые требуются в большом числе применений, можно ввести по требованию.

5.9.10.1 Знаки и значения функций

| Символ | Значение |
|--------------------|---|
| | Нажмите кнопку сварочной горелки |
| | Отпустить кнопку сварочной горелки |
| | Кратковременно нажать кнопку сварочной горелки (нажать и сразу отпустить) |
| | Защитный газ подается |
| I | Мощность сварки |
| | Проволочный электрод подается |
| | Начальная скорость подачи проволоки |
| | Обратное горение электрода или т.н. дожигание сварочной проволоки |
| | Предварительная подача газа до начала сварки или т.н. продувка газом |
| | Подача газа после окончания сварки или т.н. задержка газа |
| | 2-тактный |
| | 2-тактный, специальный |
| | 4-тактный |
| | 4-тактный, специальный |
| t | Время |
| P _{START} | Программа старта |
| P _A | Основная программа |
| P _B | Пониженная основная программа |
| P _{END} | Программа завершения сварки или т.н. программа заварки кратера |
| t ₂ | Время сварки точки |

5.9.11 Принудительное отключение сварки МИГ / МАГ

УКАЗАНИЕ

Сварочный аппарат завершает процесс зажигания и сварки в следующих случаях:

- При отказе зажигания (в течение 5 с после сигнала запуска отсутствует сварочный ток).
- При разрыве дуги (электрическая дуга отсутствует дольше 3 с).

2-тактный режим

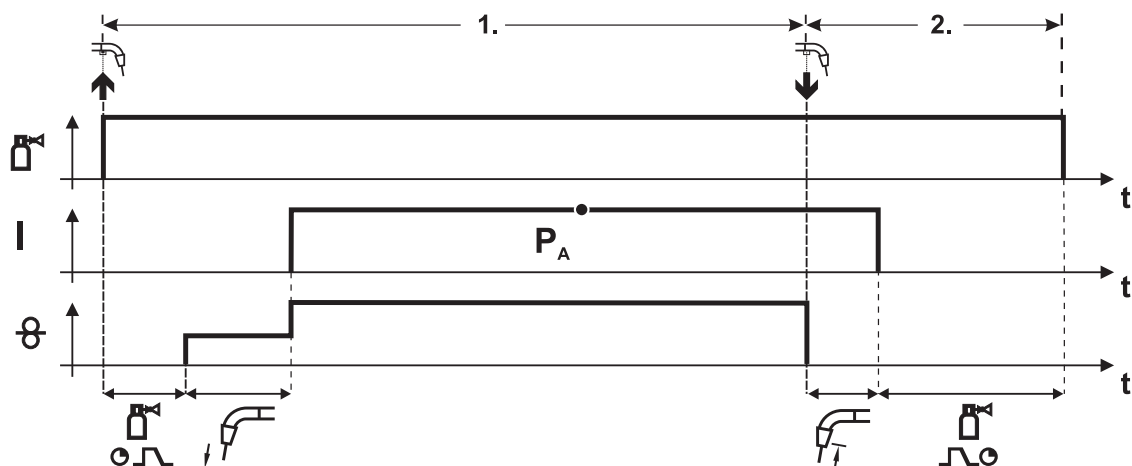


Рисунок 5-19

1-й такт

- Нажмите и удерживайте кнопку горелки.
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью. Электрическая дуга загорается после касания работает с начальной скоростью проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет.
- Переключение на выбранную скорость подачи проволоки.

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

2-тактный режим с функцией Superpuls

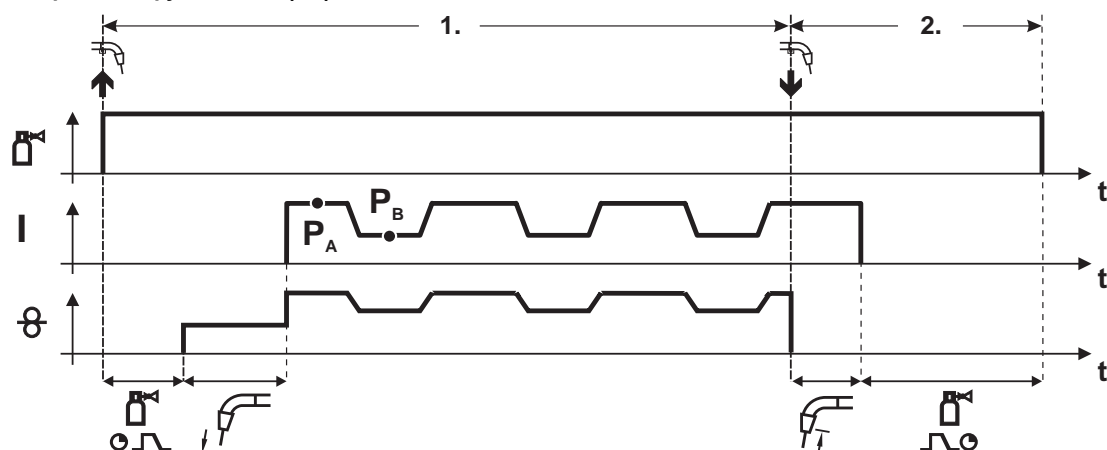


Рисунок 5-20

1-й такт

- Нажмите и удерживайте кнопку горелки.
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течёт.
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_A:
 Параметры сварки меняются через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между основной программой P_A и пониженной основной программой P_B.

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Функция Superpuls выключается.
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

2-тактный, специальный

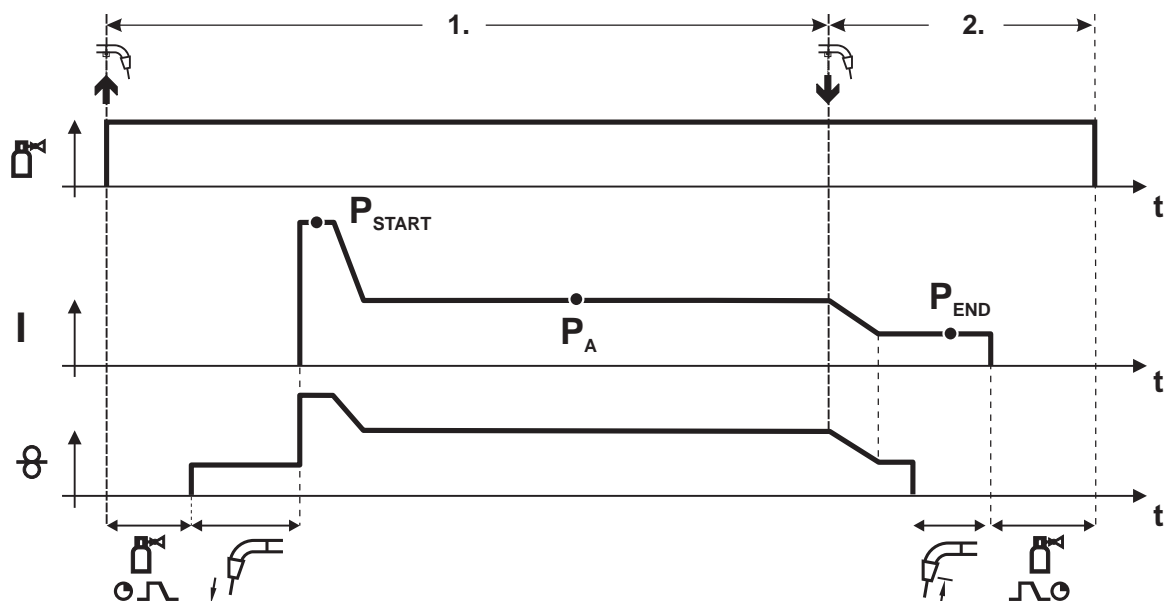


Рисунок 5-21

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью.
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} на время t_{start}).
- Изменение тока на основную программу P_A .

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на программу окончания сварки P_{END} на время t_{end} .
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

Точечный режим

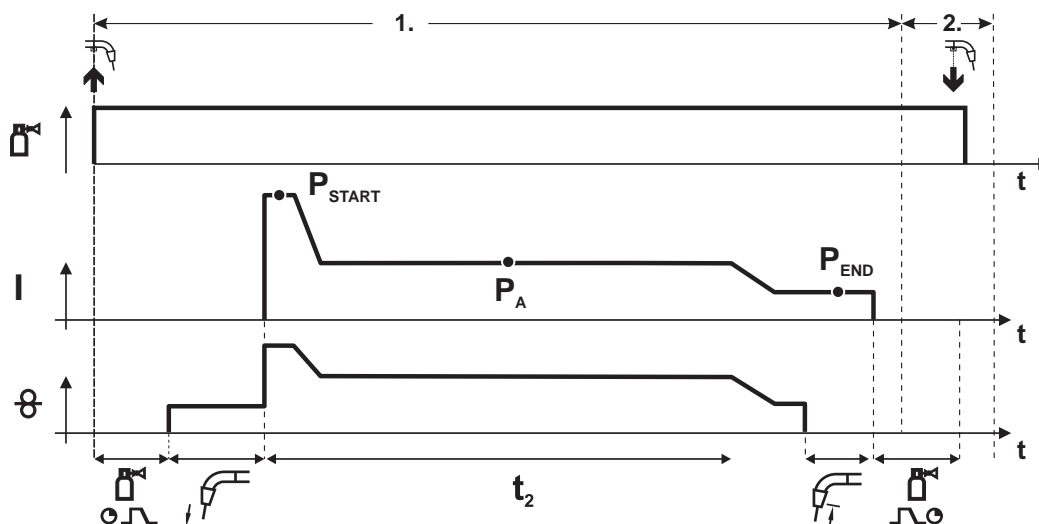


Рисунок 5-22

УКАЗАНИЕ



Время старта t_{start} нужно прибавить к времени точки t_2 .

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Защитный газ подается (предварительная подача газа).
- Двигатель устройства подачи проволоки работает на «ползучей» скорости.
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, Сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} . Начинается отсчет времени сварки точки).
- Изменение тока на основную программу P_A .
- По истечении настроенного времени сварки точки происходит изменение тока на конечную программу P_{END} .
- Двигатель устройства подачи проволоки останавливается.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени продувки газа после окончания сварки.

2-й такт

- Отпустить кнопку горелки.

При отпускании кнопки горелки (2-й такт) процесс сварки прерывается даже до истечения времени сварки точки (изменение тока на конечную программу P_{END}).

2-тактный специальный режим с функцией Superpuls

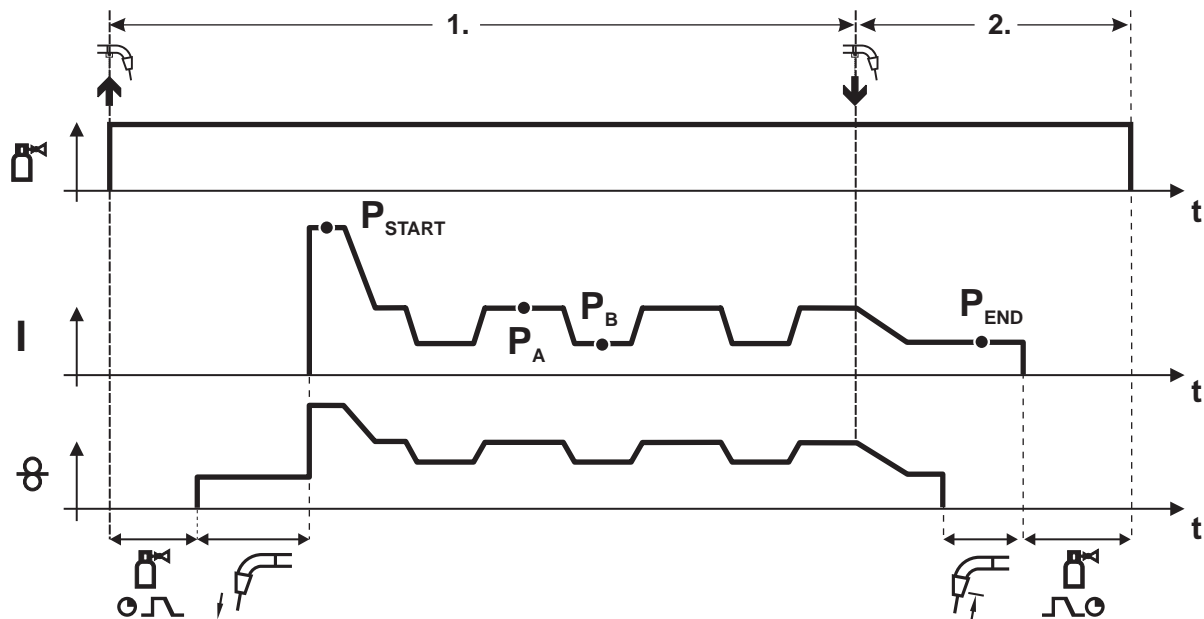


Рисунок 5-23

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} на время t_{start}).
- Изменение тока на основную программу P_A
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_A :
Параметры сварки меняются через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между основной программой P_A и пониженной основной программой P_B .

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Функция Superpuls выключается.
- Изменение тока на конечную программу P_{END} на время t_{end} .
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

4-тактный режим

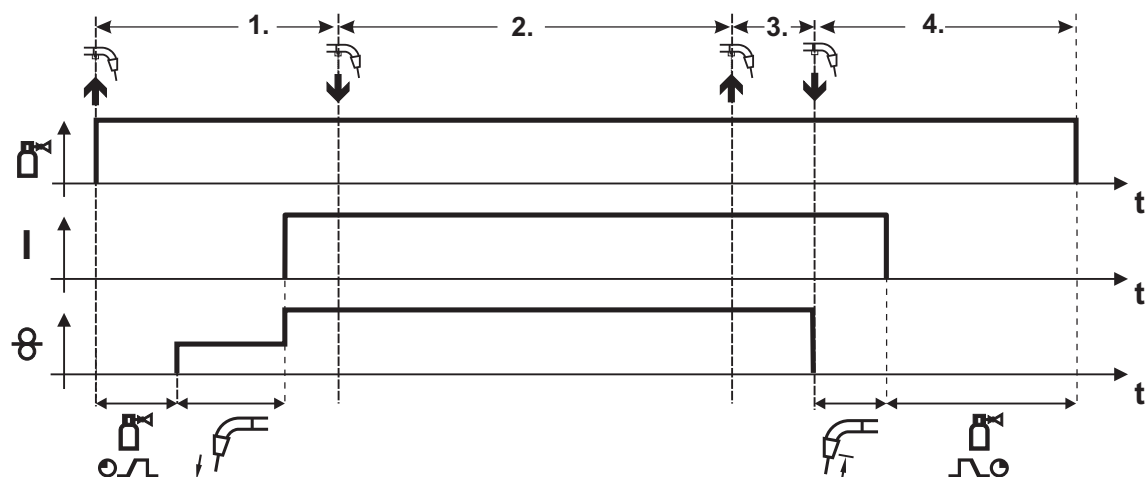


Рисунок 5-24

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, Сварочный ток течет.
- Переключение на выбранную скорость подачи проволоки (основная программа P_A).

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки (без результата)

3-й такт

- Нажмите кнопку сварочной горелки (без результата)

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

4-тактный режим с функцией Superpuls

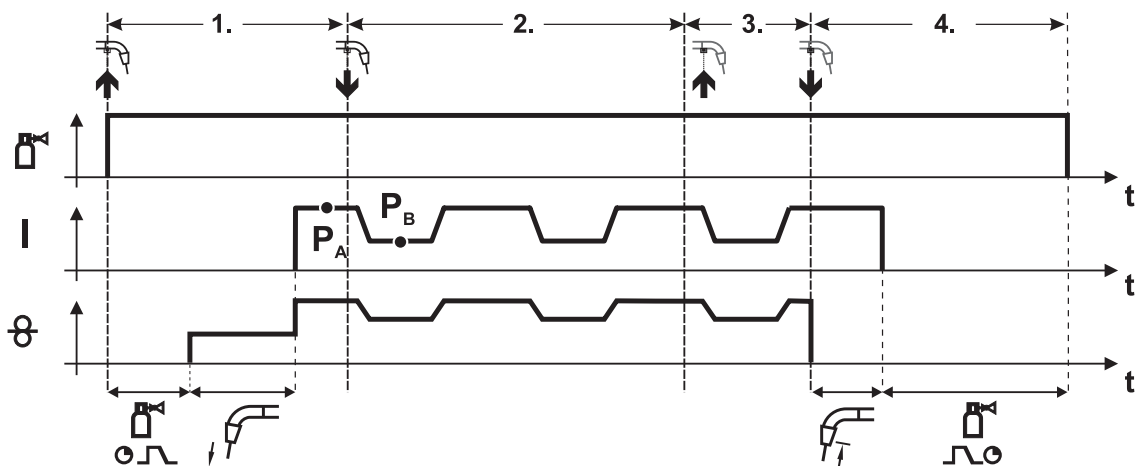


Рисунок 5-25

1-й такт:

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет.
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_A :
Программы сварки меняются через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между основной программой P_A и пониженной основной программой P_B .

2-й такт:

- Отпустить кнопку сварочной горелки (без результата)

3-й такт:

- Нажмите кнопку сварочной горелки (без результата)

4-й такт:

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Функция Superpuls выключается.
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

4-тактный режим с изменяемым способом сварки

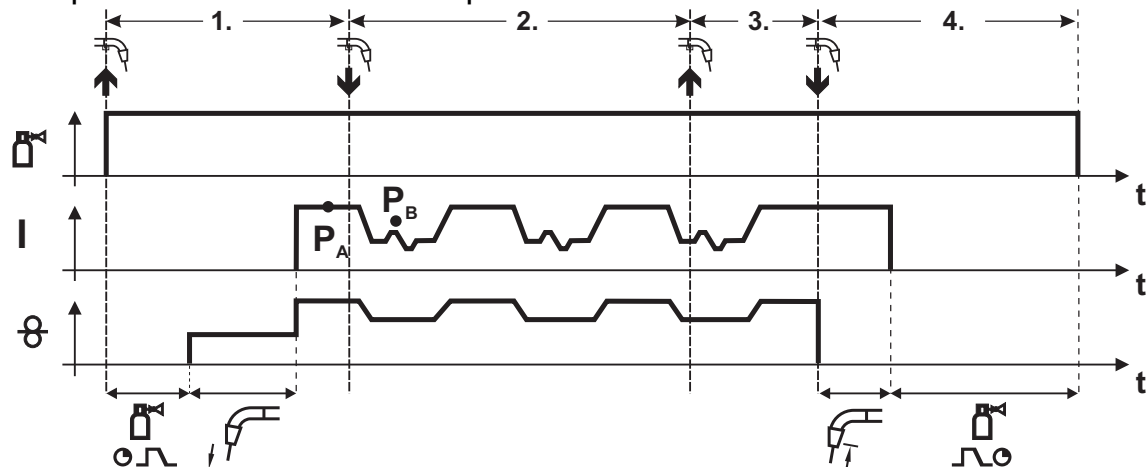


Рисунок 5-26

1-й такт:

- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Защитный газ подается (предварительная подача газа).
- Мотор устройства подачи проволоки работает на «ползучей» скорости.
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет.
- Включить смену метода сварки, начиная с метода P_A:
Метод сварки меняется через заданные промежутки времени (t₂ и t₃) между сохраненным в сварочном задании методом P_A и методом P_B

Если в сварочном задании содержится стандартный способ, то в процессе работы будет постоянно происходить переключение со стандартного режима на импульсный. Это же происходит и в случае обратной полярности.

2-й такт:

- Отпустить кнопку горелки (без результата).

3-й такт:

- Нажать кнопку горелки (без результата).

4-й такт:

- Отпустить кнопку горелки.
- Функция Superpuls выключается.
- Останавливается электромотор устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом после окончания сварки.

УКАЗАНИЕ



Эта функция может быть активирована с помощью программы PC300.Net.
См. руководство к программному обеспечению.

4-тактный, специальный

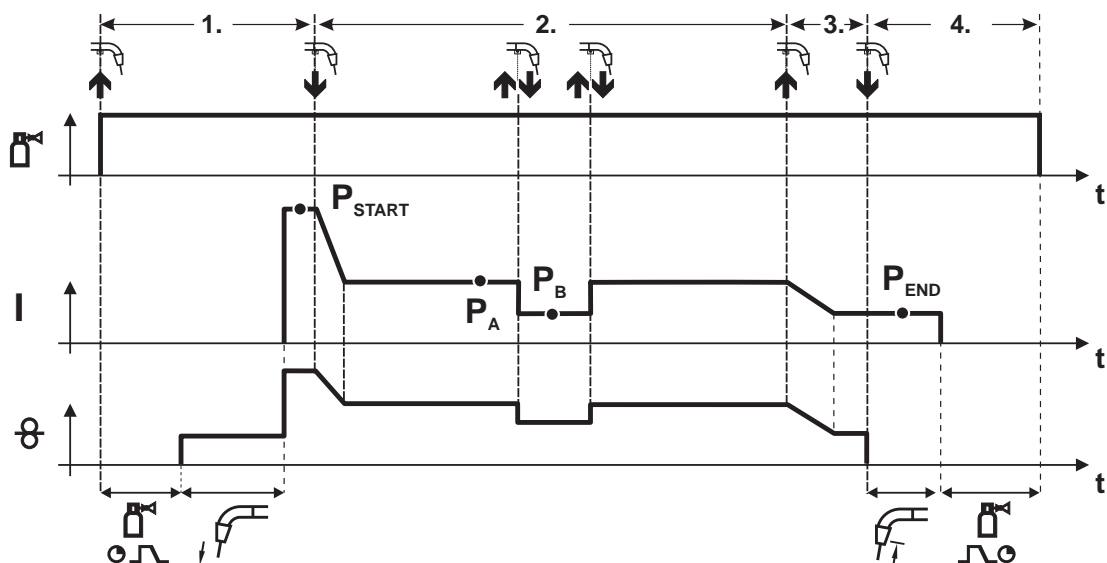


Рисунок 5-27

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START}).

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу P_A .

Изменение тока на основную программу P_A осуществляется только по истечении установленного времени t_{START} , но не позднее того, как будет отпущена кнопка сварочной горелки.

В режиме кратковременного нажатия¹⁾ можно переключиться на пониженную основную программу P_B . Повторное нажатие приводит к переключению обратно, на основную программу P_A .

3-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на программу окончания сварки P_{END} .

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

УКАЗАНИЕ



¹⁾ Отключить режим кратковременного нажатия (короткое нажатие и отпускание в течение 0,3 сек)
Если переключение сварочного тока на пониженную основную программу P_B кратковременным нажатием отключено, то в ходе выполнения программы необходимо настроить значение параметра DV3 на 100% ($P_A = P_B$).

4-тактный специальный режим с переключением способа сварки

УКАЗАНИЕ

Эта функция может быть активирована с помощью программы PC300.Net.
См. руководство к программному обеспечению.

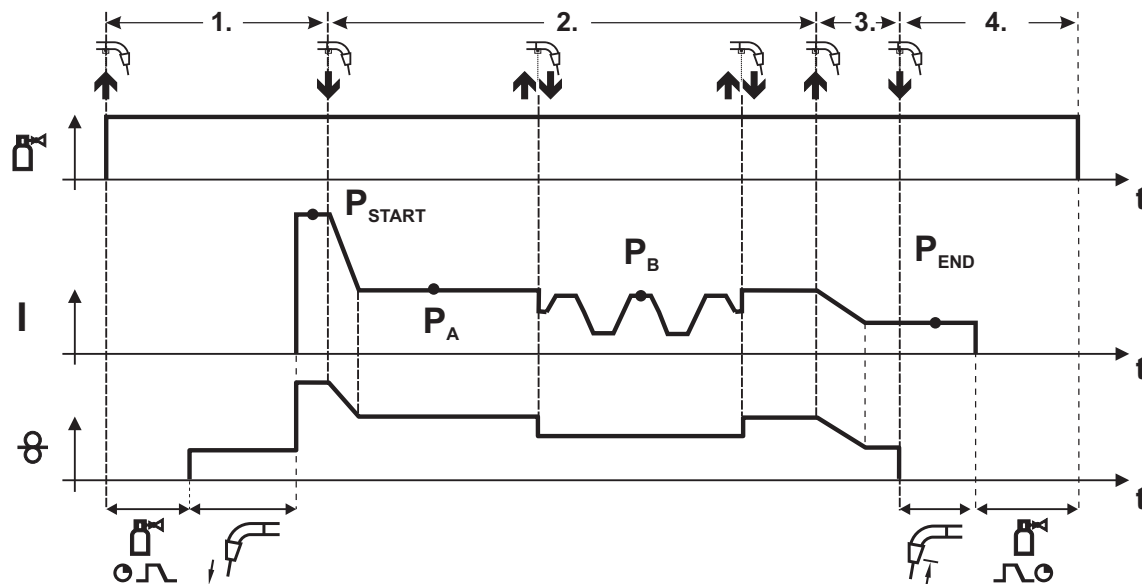


Рисунок 5-28

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Защитный газ подается (предварительная подача газа).
- Электродвигатель устройства подачи проволоки работает на «ползучей» скорости.
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START}).

2-й такт

- Отпустить кнопку горелки.
- Изменение тока на основную программу P_A .

Изменение тока на основную программу P_{A1} осуществляется только по истечении установленного времени t_{START} , но не позднее того, как будет отпущена кнопка сварочной горелки.

Краткое нажатие (нажатие кнопки горелки менее 0,3 сек.) переключает способ сварки (P_B).

Если в основной программе определен стандартный способ, то краткое нажатие переключает на импульсный способ, очередное краткое нажатие – снова на стандартный способ и т.д.

3-й такт


- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Изменение тока на конечную программу P_{END} .

4-й такт

- Отпустить кнопку горелки.
- Останавливается электродвигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода - дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом после окончания сварки.

4-тактный специальный режим с изменяемым способом сварки

УКАЗАНИЕ

-  Эта функция может быть активирована с помощью программы PC300.Net.
См. руководство к программному обеспечению.

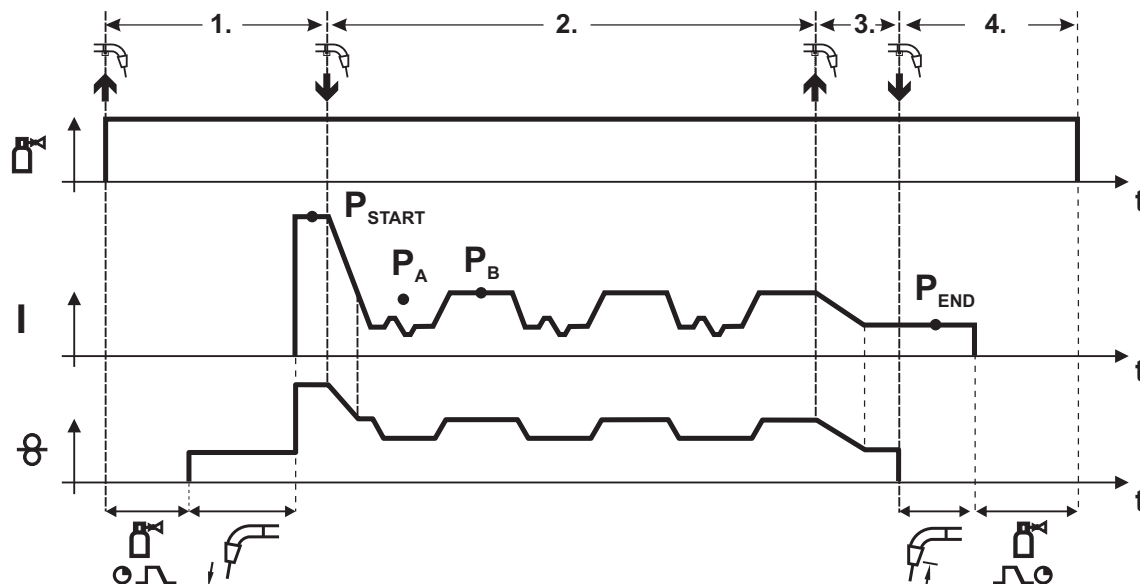


Рисунок 5-29

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Защитный газ подается (предварительная подача газа).
- Электродвигатель устройства подачи проволоки работает на «ползучей» скорости.
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} на время t_{start}).

2-й такт

- Отпустить кнопку горелки.
- Изменение тока на основную программу P_A .
- Включить смену способа сварки, начиная со способа P_A :
Способ сварки меняется через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между сохраненным в сварочном задании способом P_A и способом P_B .

Если в сварочном задании содержится стандартный способ, то в процессе работы будет постоянно происходить переключение со стандартного режима на импульсный. Это же происходит и в случае обратной полярности.

3-й такт

- Нажать кнопку сварочной горелки.
- Функция Superpuls выключается.
- Изменение тока на конечную программу P_{END} для времени t_{end} .

4-й такт

- Отпустить кнопку горелки.
- Останавливается электродвигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом после окончания сварки.

4-тактный специальный режим с функцией Superpuls

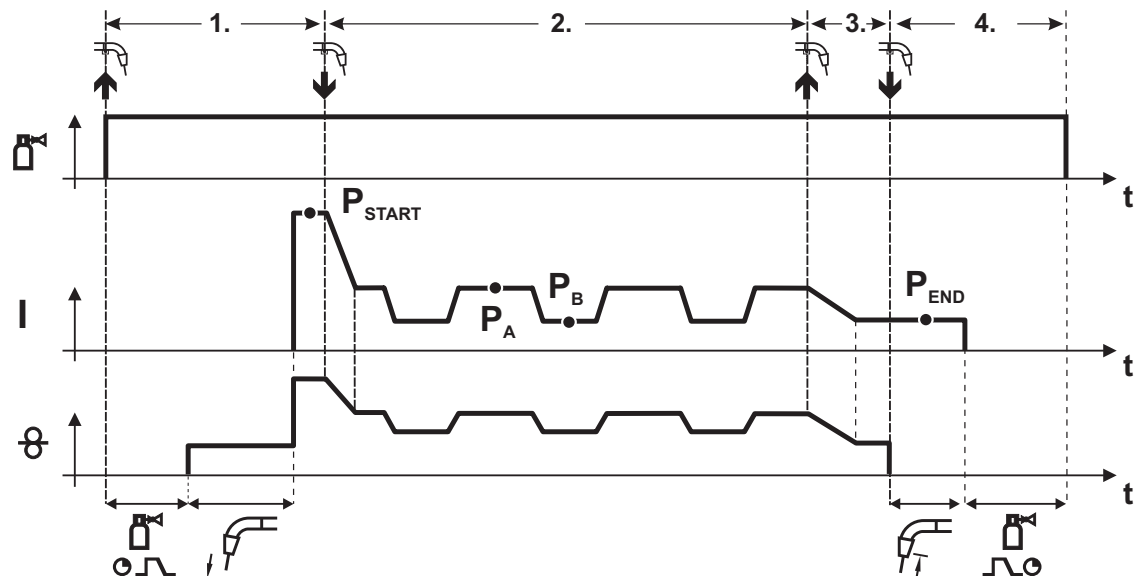


Рисунок 5-30

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволоочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} на время t_{start}).

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу P_A
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_A :
Параметры сварки меняются через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между основной программой P_A и пониженной основной программой P_B .

3-й такт

- Нажать кнопку сварочной горелки.
- Функция Superpuls выключается.
- Изменение тока на программу окончания сварки P_{END} на время t_{end} .

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

5.9.12 Ход выполнения программы для сварки МИГ / МАГ (режим «Program-Steps»)

Некоторым материалам, таким, как алюминий, необходимы специальные функции, чтобы сваривать их надёжно и с высоким качеством. Для этого устанавливается 4-тактный специальный режим работы со следующими программами:

- Стартовая программа P_{START} (сокращение непроваров в начале шва)
- Основная программа P_A (длительная сварка)
- уменьшенная основная программа P_B (целенаправленное сокращение тепловнесения)
- Программа окончания сврки P_{END} (минимизация кратеров в конце шва вследствие целенаправленного сокращения тепловнесения)

Программы содержат такие параметры, как скорость подачи проволоки (рабочая точка), коррекция длины электрической дуги, время изменения тока, длительность программы и др.

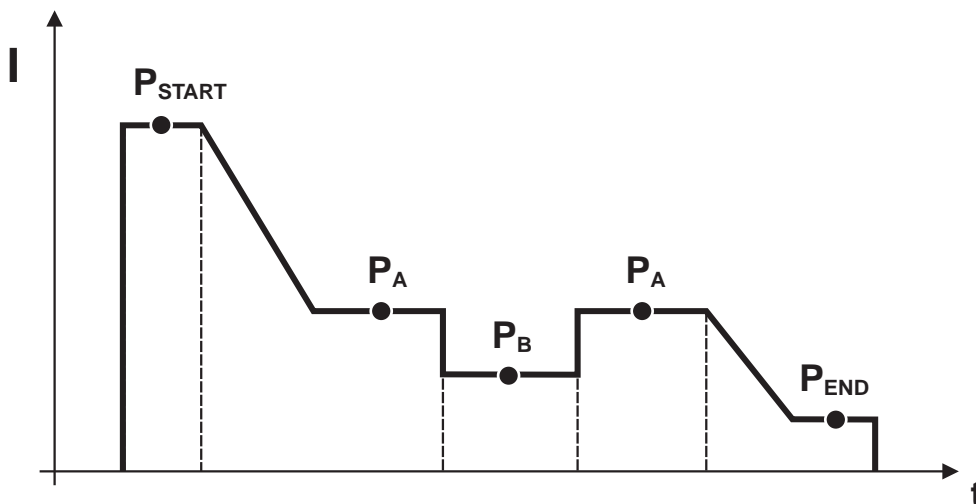


Рисунок 5-31

УКАЗАНИЕ



Эту функцию можно активировать и изменить только с помощью программы PC300.Net!
 • (см. руководство по программному обеспечению)

5.9.12.1 Выбор параметров выполнения программы

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|--|-----------|
| | | Выбор параметров в ходе выполнения программы | |
| | | Настройка параметров сварки | |

5.9.12.2 Обзор параметров сварки МИГ/МАГ

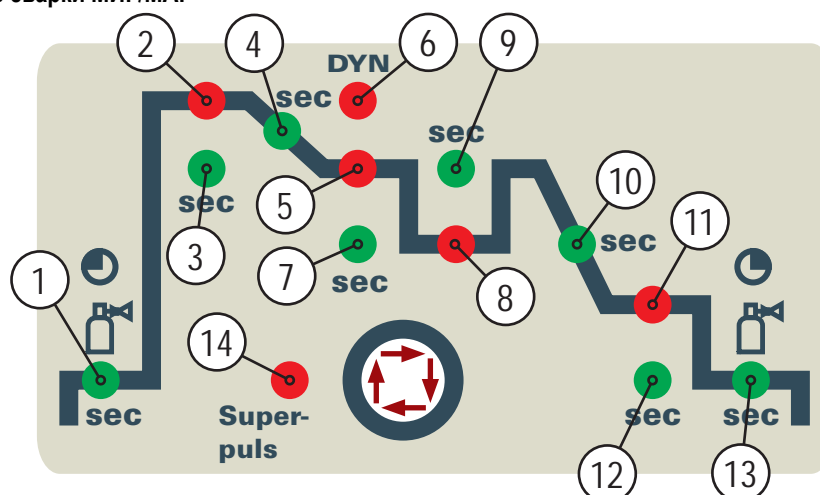


Рисунок 5-32

Основные параметры

| Поз. | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------|--|------------------------------------|
| 1 | Время предварительной подачи газа | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| 2 | P_{START} Скорость подачи проволоки, относительная Коррекция длины электрической дуги | от 1% до 200% от -9,9V до +9,9V |
| 3 | Длительность | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| 4 | Длительность изменения тока с P_{START} на P_A | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| 5 | P_A Скорость подачи проволоки, абсолютная | от 0,1 м/мин до 40,0 м/мин |
| 6 | Динамика | от -40 до +40 |
| 7 | Длительность (Время точечной сварки и Superpuls) | от 0,01 с. до 20,0 с. |
| 8 | P_B Скорость подачи проволоки, относительная Коррекция длины электрической дуги, относительная | от 1% до 200% от -9,9V до +9,9V |
| 9 | Длительность | от 0,01 с. до 20,0 с. |
| 10 | Длительность изменения тока с P_A на P | от 0,0 с. до 20 с. |
| 11 | P_{END} Скорость подачи проволоки, относительная Коррекция длины электрической дуги | от 1% до 200% от -9,9V до +9,9V |
| 12 | Длительность (Superpuls) | от 0,0 с. до 20 с. |
| 13 | Время продувки газа | от 0,0 с. до 20 с. |
| 14 | Функция «Superpulsen» | Вкл / Выкл |

УКАЗАНИЕ



P_{START} , P_B , и P_{END} являются относительными программами и устанавливаются на заводе. Они в процентном отношении зависят от показателей подачи проволоки в главной программе P_A .

5.9.12.3 Пример, сварка прихватками (2-тактный режим)

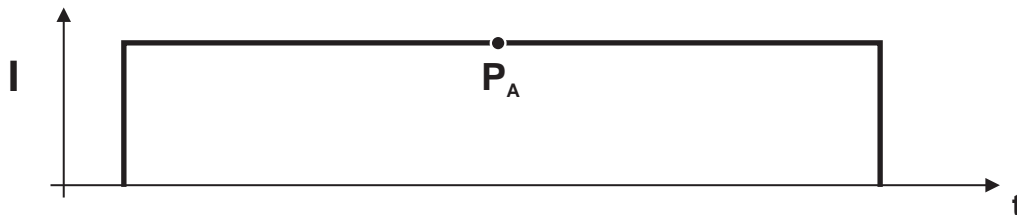


Рисунок 5-33

Основные параметры

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GASstr | Время продувки газом | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| GASend: | Время задержки газа | от 0,0 с. до 20 с. |
| RUECK | Длина обратного горения электрода | от 2 до 500 |

Основная программа P_A

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|-------------------------------|------------------------|
| | Настройка дожигания проволоки | |

5.9.12.4 Пример, сварка алюминия прихватками (2-тактный специальный режим)

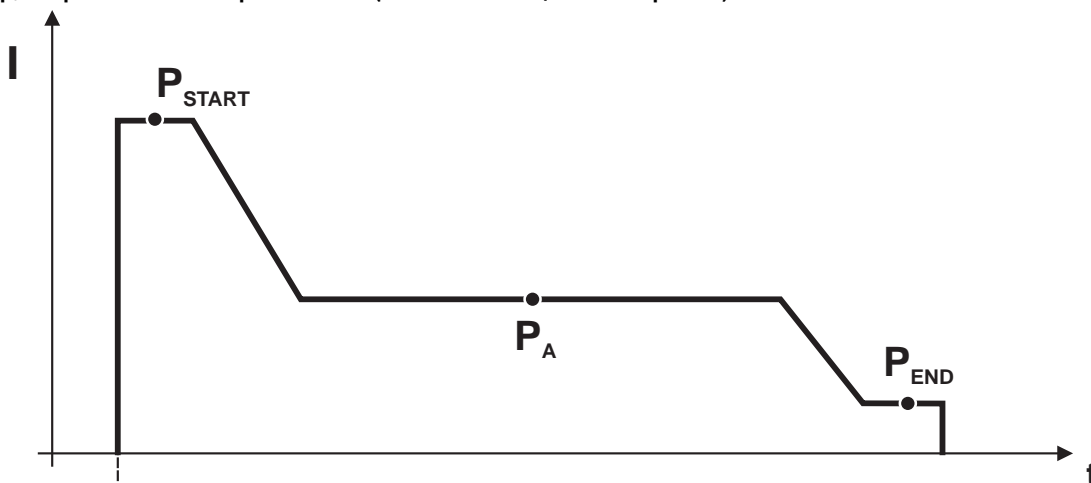


Рисунок 5-34

Основные параметры

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| GASstr | Время продувки газом | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| GASend: | Время задержки газа | от 0,0 с. до 20 с. |
| RUECK | Длина дожигания электрода | от 2 до 500 |

Стартовая программа P_{START}

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|------------------------------------|------------------------|
| DVstart | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| Ustart | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| tstart | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |

Основная программа P_A

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Настройка скорости подачи проволоки | |

Программа «Заварка кратера» P_{END}

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|------------------------------------|------------------------|
| DVend | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| Uend | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| tend | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |

5.9.12.5 Пример, сварка алюминия (4-тактный специальный режим)

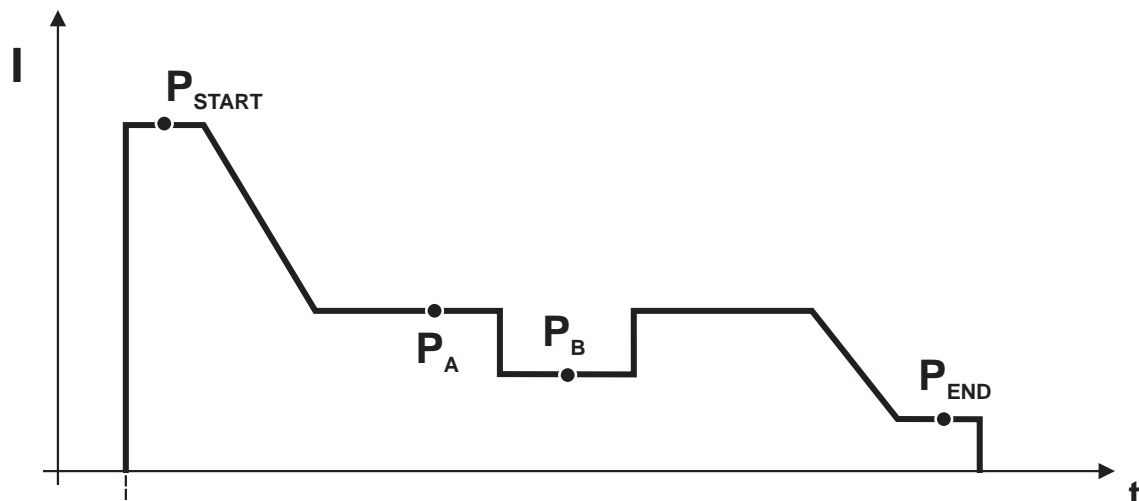


Рисунок 5-35

Основные параметры

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| GASstr | Время продувки газом | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| GASend: | Время задержки газа | от 0,0 с. до 20 с. |
| RUECK | Длина электрода электрода | от 2 до 500 |

Стартовая программа P_{START}

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|------------------------------------|------------------------|
| DVstart | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| Ustart | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| tstart | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |

Основная программа P_A

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Настройка скорости подачи проволоки | |

Уменьшенная основная программа P_B

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|------------------------------------|------------------------|
| DVз | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| Uз | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |

Программа «Заварка кратера» P_{END}

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|---|------------------------|
| tSend | Длительность изменения тока с P _A или P _B на P _{END} | от 0,0 с. до 20 с. |
| DVend | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| Uend | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| tend | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |

5.9.12.6 Пример, наружные швы (4-тактный режим Superpuls)

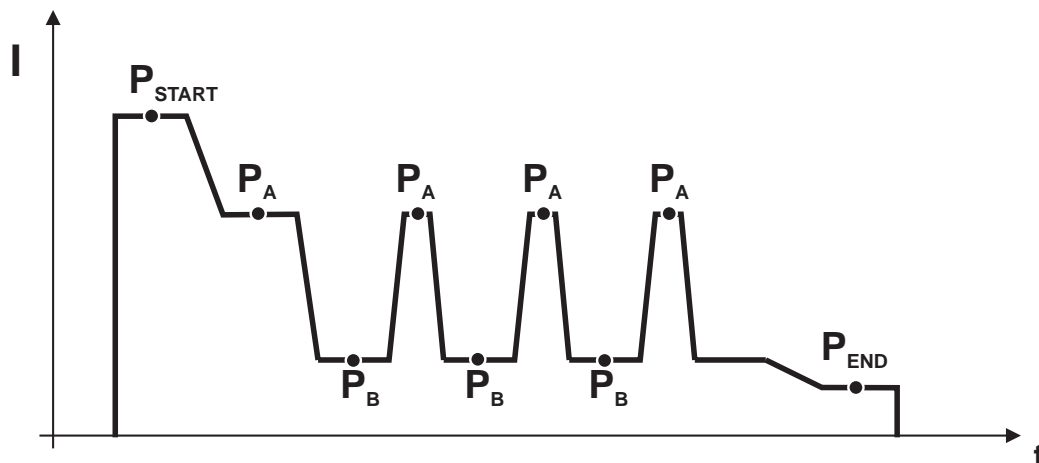


Рисунок 5-36

Основные параметры

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|----------------------|---|------------------------|
| GAS _{str} | Время продувки газом | от 0,0 с. до 20,0 с. |
| GAS _{end} : | Время задержки газа | от 0,0 с. до 20 с. |
| RUECK | Длина дожигания электрода | от 2 до 500 |
| PROC.SP. | Скорость перемещения для определения а-размера* | от 10 см. до 200 см. |

Стартовая программа P_{START}

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| DV _{start} | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| U _{start} | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| t _{start} | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |

Основная программа P_A

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|--|------------------------|
| t _{S1} | Длительность изменения тока с P _{START} на P _A | от 0,0 с. до 20 с. |
| DV ₃ | Настройка скорости подачи проволоки | от 0% до 200% |
| t ₂ | Длительность | от 0,1 с. до 20 с. |
| t _{S3} | Длительность изменения тока с P _B на P _A | от 0,0 с. до 20 с. |

уменьшенная основная программа P_B

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|------------------|--|------------------------|
| t _{S2} | Длительность изменения тока с P _A на P _B | от 0,0 с. до 20 с. |
| DV ₃ | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| U ₃ | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| t ₃ | Длительность | от 0,1 с. до 20 с. |

Программа «Заварка кратера» P_{END}

| Параметры сварки | Значение / объяснение | Диапазон регулирования |
|-------------------|---|------------------------|
| t _{Send} | Длительность изменения тока с P _A или P _B на P _{END} | от 0,0 с. до 20 с. |
| DV _{end} | Скорость подачи проволоки | от 0% до 200% |
| U _{end} | Коррекция длины электрической дуги | от -9,9V до +9,9V |
| t _{end} | Длительность | от 0,0 с. до 20 с. |

5.9.13 Режим «Главная программа А»

Для различных сварочных работ или позиций на детали требуется различная сварочная мощность (рабочие точки) или сварочные программы. В каждой из 16 программ сохраняются следующие параметры.

- Режим работы
- Вид сварки
- Функция Superpulsen (ВКЛ/ВКЛ)
- Скорость подачи проволоки (DV2)
- Коррекция напряжения (U2)
- Динамика (DYN2)

Пример 1: Сварка деталей с различной толщиной листа (2-тактный режим)

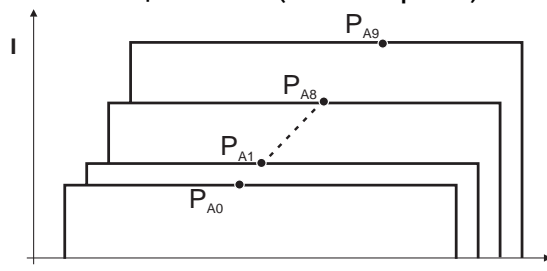


Рисунок 5-37

Пример 2: Сварка в разных точках одной детали (4-тактный режим)

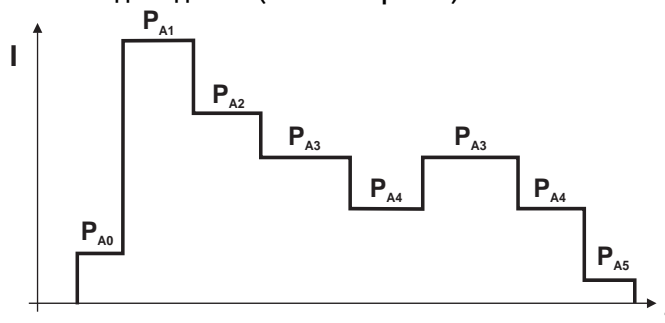


Рисунок 5-38

Пример 3: сварка алюминия с различной толщиной листа (2 или 4-тактный специальный режим)

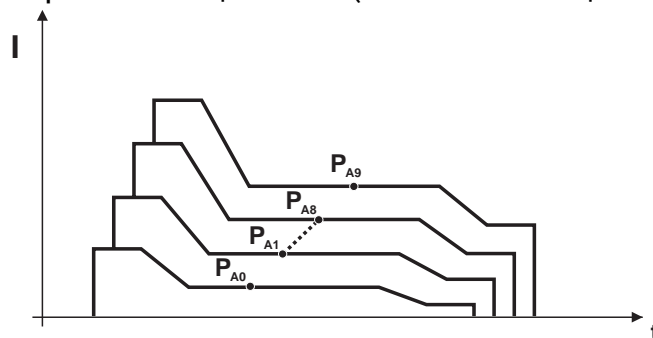


Рисунок 5-39

УКАЗАНИЕ



Можно определить до 16 программ (от P_{A0} до P_{A15}).

В каждой программе можно задать рабочую точку (скорость подачи проволоки, коррекцию длины электрической дуги, динамику / дросселирование).

Исключение составляет программа P0: Здесь настройка рабочей точки выполняется вручную.

Изменения параметров сварки сразу сохраняются!

5.9.13.1 Выбор параметров (программа А)

 
| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|--|-----------|
| | n x | Переключить индикацию параметров сварки на индикацию программы. (Горит светодиод PROG) | |
| | | Выбрать номер программы. Пример индикации: Программа "1". | |
| | n x | Выбрать параметр режима программы „Главная программа (РА)“. (Горит светодиод) | |
| | | Настроить скорость проволоки. (Абсолютное значение) | |
| | | Настроить коррекцию длины электрической дуги. Пример индикации: Коррекция „-0,8 В“ (Диапазон настройки: от -9,9 В до +9,9 В) | |
| | 1 x | Выбрать параметр режима программы "Динамика". (Горит светодиод DYN) | |
| | | Настроить режим «Динамика». (Диапазон настройки от 40 до -40) 40: Жесткая и узкая дуга. -40: Мягкая и широкая дуга. | |

УКАЗАНИЕ

Параметры сварки можно изменить, только если ключевой выключатель стоит в положении „1“.

5.9.14 Стандартная горелка для сварки МИГ / МАГ

Кнопка на горелке для сварки МИГ служит в основном для начала и завершения процесса сварки.

| Элементы управления | Функции |
|--|--|
|  Кнопка горелки | <ul style="list-style-type: none">Начало / завершение сварки |

Кроме того, в зависимости от типа аппарата и конфигурации системы управления при нажатии кнопки горелки можно вызвать и другие функции:

- Переключение между сварочными программами (см. главу "Переключение программы с помощью стандартных горелок (P8)").
- Выбор программы перед началом сварки (см. главу «Выбор программы с помощью кнопки управления стандартной горелкой (P17)»).

5.9.15 Специальная горелка МИГ/МАГ

Описания функций и дополнительные указания можно найти в инструкции по эксплуатации соответствующей сварочной горелки!

С данным сварочным аппаратом можно использовать следующие специальные горелки:

- Сварочная горелка с функцией нарастания / спада тока и тумблером
 - для настройки мощности сварки либо
 - для вызова до 10 программ сварки.

5.10 Устройства дистанционного управления

ОСТОРОЖНО



Повреждение аппарата в результате неправильного подключения!

Дистанционные регуляторы разработаны специально для подключения к сварочным аппаратам или устройствам подачи проволоки. Подключение к другим аппаратам может привести к их повреждению!

- Соблюдайте инструкцию по эксплуатации сварочного аппарата или устройства подачи проволоки!
- Выключите сварочный аппарат перед подключением!

Принцип работы и возможности настройки дистанционного регулятора зависит непосредственно от конфигурации соответствующего сварочного аппарата или устройства подачи проволоки. Переключатель или настройки специальных параметров (в зависимости от устройства управления) определяют возможности настройки.

- Скорость подачи проволоки и коррекция длины дуги (сварочное напряжение) могут плавно регулироваться (функция доступна только в программе 0). Переключить переключатель "Функция сварочной горелки" в положение "Программа".

Специальные функции

- Отрегулировать скорость подачи проволоки и коррекцию длины дуги в определенных пределах. Функцию можно активировать только вместе с устройством управления M3.7x. Нужно включить специальный параметр P7 (см. соответствующую документацию). Функцию можно использовать во всех программах за исключением программы 0.

5.11 Дополнительные настройки

Специальные параметры не имеют непосредственного доступа, т.к. они, как правило, устанавливаются и сохраняются только один раз. Устройство управления предлагает следующие специальные функции:

5.11.1 Выбор, изменение и сохранение параметров

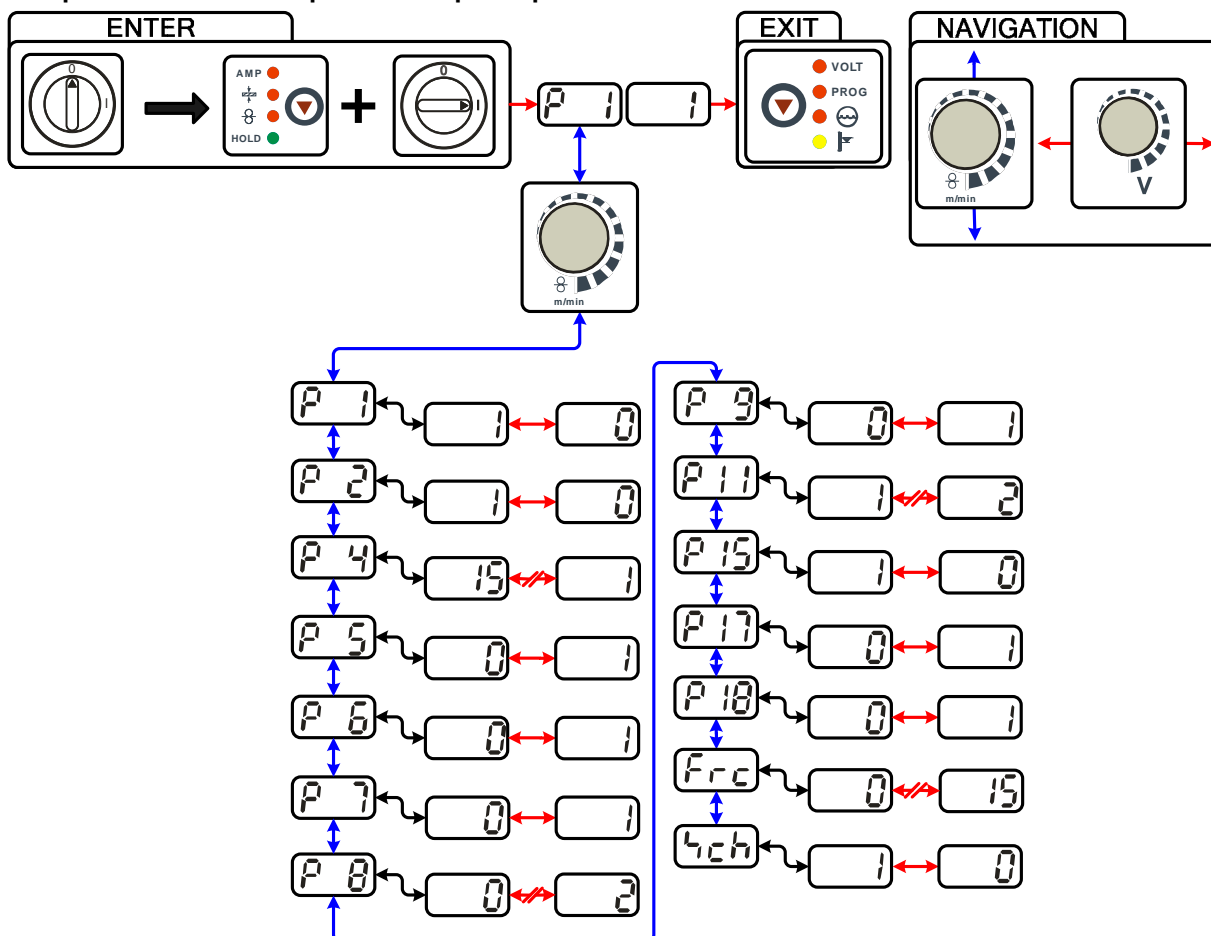


Рисунок 5-40

УКАЗАНИЕ



ENTER (вход в меню)















- Выключить аппарат с помощью главного выключателя
- Удерживая кнопку «Выбор параметров слева», снова включить аппарат.

NAVIGATION (навигация в меню)

- Выбор параметров осуществляется путем поворота ручки потенциометра «Настройка параметров сварки».
- Для настройки или изменения параметров следует поворачивать ручку потенциометра «Коррекция длины электрической дуги / Выбор программы сварки».

EXIT (выход из меню)

- Нажать кнопку «Выбор параметров справа» (выключение и включение аппарата).

| Индикация | Настройка/Выбор |
|---|--|
|  | Время рампы «Заправка проволоки» 0 = нормальная заправка сварочной проволоки (время рампы 10 с) 1 = быстрая заправка сварочной проволоки (время рампы 3 с) (Заводскиенастройки) |
|  | Блокировать программу "0" 0 = P0 разрешено (Заводскиенастройки) 1 = P0 заблокировано |
|  | Ограничение программы Программа 2 до макс. 15 Заводскиенастройки: 15 |
|  | Специальная работа в специальном 2- и 4-тактном режиме 0 = обычный (прежний), специальный 2-/4-тактный (Заводскиенастройки) 1 = DV3 для специального 2-/4-тактного режима |
|  | Разблокировка специальных заданий SP1-SP3 0 = нет разблокировки (Заводскиенастройки) 1 = разблокировка Sp1-3 |
|  | Режим коррекции, настройка пределов 0 = режим коррекции выключен (Заводскиенастройки) 1 = режим коррекции включен светодиод "Hauptprogramm (PA)" (основная программа) мигает |
|  | Переключение программы с помощью стандартной горелки 0 = нет переключения программы (Заводскиенастройки) 1 = специальный 4-тактный 2 = специальный 4-тактный (N-такт активен) |
|  | 4-тактный/4-тактный специальный с запуском кратким нажатием 0 = без 4-тактного специального с запуском кратким нажатием (Заводскиенастройки) 1 = возможен 4-тактный с запуском кратким нажатием |
|  | Продолжительность короткого нажатия для 4-тактного 0 = функция короткого нажатия отключена 1 = 300 мс (Заводскиенастройки) 2 = 600 мс |
|  | Функция удержания 0 = значения функции удержания не отображаются 1 = значения функции удержания отображаются (Заводскиенастройки) |
|  | Выбор программы с помощью кнопки управления стандартной горелкой 0 = выбор программы невозможен (Заводскиенастройки) 1 = Выбор программы возможен |
|  | Переключение режима работы / типа сварки с помощью устройства управления подачей проволоки 0 = переключение режима работы/типа сварки с помощью устройства управления подачей проволоки в программе 0 (заводская настройка). 1 = переключение режима работы / типа сварки с помощью устройства управления подачей проволоки в программе 0-15. |
|  | Альтернативная кодировка дистанционного регулятора (FRC) 0 = альтернативная кодировка дистанционного регулятора не применяется (при поставке с завода) 1-15 = альтернативная кодировка дистанционного регулятора |
|  | Программный замковый выключатель 0 = аппарат закрыт 1 = аппарат не закрыт (Заводскиенастройки) |

5.11.2 Вернуть к заводским установкам

| УКАЗАНИЕ | | | | |
|--|----------|--|-----------|--------|
| Все параметры сварки, сохраненные заказчиком, заменяются заводскими настройками. | | | | |
| Орган управления | Действие | Результат | Индикация | |
| | | | слева | справа |
| | | Выключить сварочный аппарат | | |
| | | Нажать и удерживать кнопку | | |
| | | Включить сварочный аппарат | | |
| | | Отпустить кнопку Подождать прим. 3 с | | |
| | | Выключить сварочный аппарат и снова включить, чтобы изменения вступили в силу. | | |

5.11.3 Подробные сведения о специальных параметрах

Время заправки проволоки (P1)

На протяжении первых двух секунд проволока заправляется со скоростью 1,0 м/мин. Затем функцией рампы скорость повышается до 6,0 м/мин. Время рампы можно выбрать из двух диапазонов.

Программа "0", снятие блокировки программы (P2)

В более ранних версиях устройства управления M3.70/M3.71 блокировка зависит от положения замкового выключателя. В этих версиях блокировка эффективна только в закрытом состоянии.

Программа P0 (ручная настройка) блокируется. Независимо от положения замкового выключателя возможна работа только с P1-P15.

Ограничение программ (P4)

С помощью специального параметра P4 можно ограничить выбор программ.

- Настройка принимается для всех задач (JOBS).
- Выбор программ зависит от положения переключателя «Функция сварочной горелки» (см. «Описание аппарата»). Переключение программ возможно только в положении «Программа».
- Переключать программы можно с помощью подключенной специальной сварочной горелки или дистанционного регулятора.
- Переключение программ с помощью «Ручки потенциометра коррекции длины электрической дуги / выбора программы сварки» (см. «Описание аппарата») возможно только в том случае, если не подключена специальная сварочная горелка или дистанционный регулятор.

Специальная работа в 2- и 4-тактном специальных режимах (P5)

При активированной специальной работе запуск сварочного процесса изменяется следующим образом:

Работа в 2-тактном специальном режиме / 4-тактном специальном режиме:

- Стартовая программа "P_{START}"
- Основная программа "P_A"

Работа в 2-тактном специальном режиме / 4-тактном специальном режиме при активированной специальной работе:

- Стартовая программа "P_{START}"
- Сокращенная основная программа "P_B"
- Основная программа "P_A"

Разблокировка специальных заданий SP1 - SP3 (P6)

Переключение между заданиями заблокировано, если ключевой переключатель стоит в положении "0".

Эту блокировку можно снять для специальных заданий (SP1 – SP3).

Режим коррекции, настройка пределов (P7)

Корректировочный режим включается или выключается одновременно для всех заданий и их программ. Каждому заданию задается диапазон коррекции скорости проволоки (DV) и коррекция сварочного напряжения (U_{corr}).

Корректировочное значение для каждой программы хранится отдельно. Диапазон коррекции может составлять не более 30% скорости проволоки и +/-9,9 В сварочного напряжения.

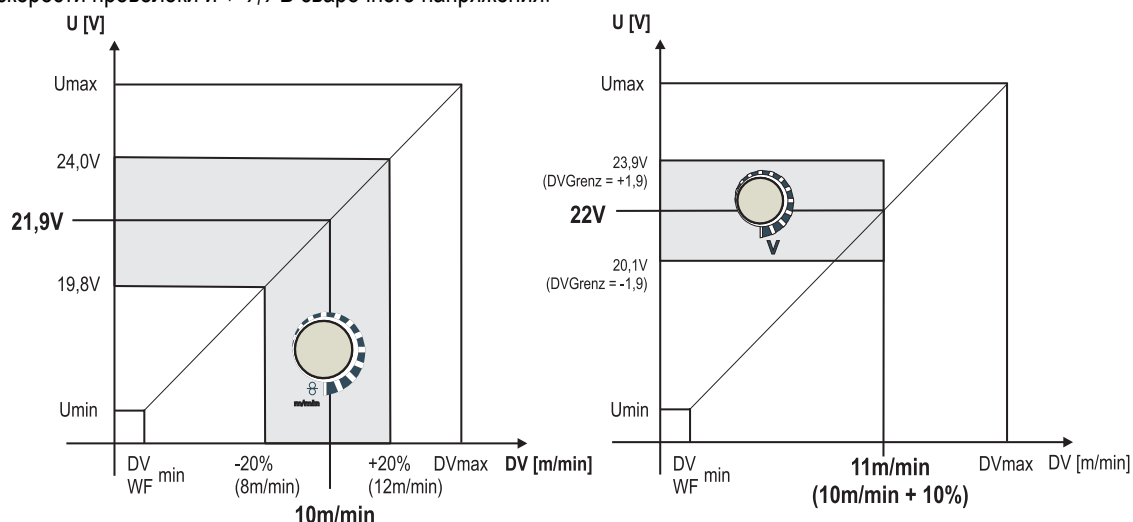


Рисунок 5-41

Пример рабочей точки в режиме коррекции:

Скорость проволоки в программе (1 - 15) задается 10,0 м/мин.

Это соответствует сварочному напряжению (U) 21,9 В. Если теперь перевести ключевой выключатель в положение "0", в этой программе можно будет выполнять сварку исключительно с этими значениями.

Если сварщик должен быть в состоянии выполнять при работе программы корректировку скорости проволоки и напряжения, необходимо включить режим коррекции и задать предельные значения скорости проволоки и напряжения.

Задание корректировочного предельного значения = $DVGrenz = 20\%$ / $UGrenz = 1,9$ В

Теперь скорость проволоки можно корректировать на 20 % (8,0 - 12,0 м/мин), а сварочное напряжение – на +/-1,9 В (3,8 В).

В примере скорость проволоки задается 11,0 м/мин. Это соответствует сварочному напряжению 22 В.

Теперь сварочное напряжение можно дополнительно корректировать на 1,9 В (20,1 В и 23,9 В).

При установке замкового выключателя в положение 1 происходит сброс значений коррекции напряжения и скорости подачи проволоки.

Настройка диапазона коррекции:

- Включить специальный параметр «Режим коррекции» (P7=1) и сохранить. (см. главу «Выбор, изменение и сохранение параметров»)
- Перевести замковый выключатель в положение «1».
- Настроить диапазон коррекции согласно следующей таблице:

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация (пример) | |
|--|------------|---|--------------------|--------|
| | | | Слева | Справа |
| | x n | Кнопку нажимать до тех пор, пока не будет гореть только светодиод „PROG“. Слева: Скорость подачи проволоки Справа: Номер программы | | |
| | 4 с | Кнопку нажать и удерживать в течение примерно 4 с Слева: Действительное предельное значение коррекции скорости подачи проволоки Справа: Действительное предельное значение коррекции напряжения | | |
| | | Установить предельное значение коррекции скорости подачи проволоки | | |
| | | Установить предельное значение коррекции напряжения | | |
| Если в течение примерно 5 секунд отсутствуют действия пользователя, установленные значения будут приняты, и индикация вернется на индикацию программы. | | | | |

- Снова перевести замковый выключатель в положение «0»!

Переключение программы с помощью кнопки управления стандартной горелкой (P8)

Специальный 4-тактный режим (4-тактный абсолютный программный цикл)

- Такт 1: выполняется абсолютная программа 1
- Такт 2: выполняется абсолютная программа 2 после истечения времени „tstart“.
- Такт 3: выполняется абсолютная программа 3 до истечения времени „t3“. В заключение происходит автоматический переход к абсолютной программе 4.

Дополнительные компоненты, например, дистанционные регуляторы или специальные горелки, не должны быть подключены!

Переключение программы на устройстве управления подачей проволоки деактивировано.

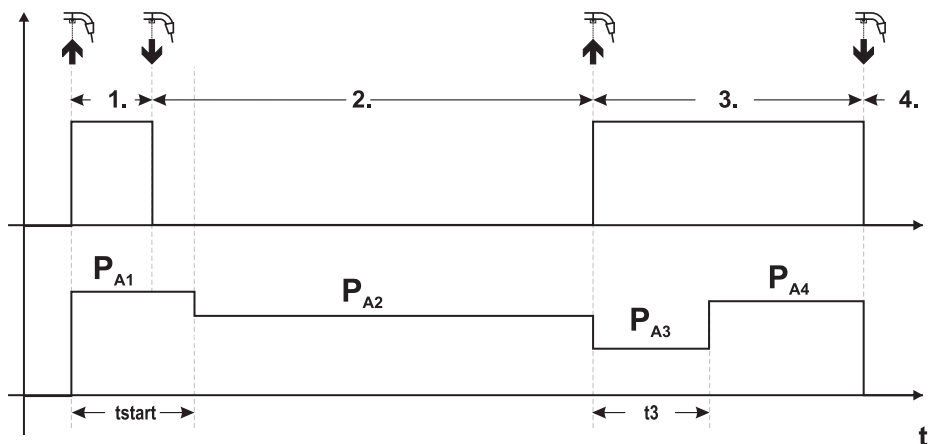


Рисунок 5-42

Специальный 4-тактный режим (n-тактный)

В n-тактном программном режиме аппарат запускается в первом такте стартовой программой P_{START} из P_1

Во втором такте происходит переключение на основную программу P_{A1} , как только прошел начальный интервал времени "tstart". Нажав кнопку сварочной горелки, можно переключиться на другие программы (P_{A1} до макс. P_{A9}).

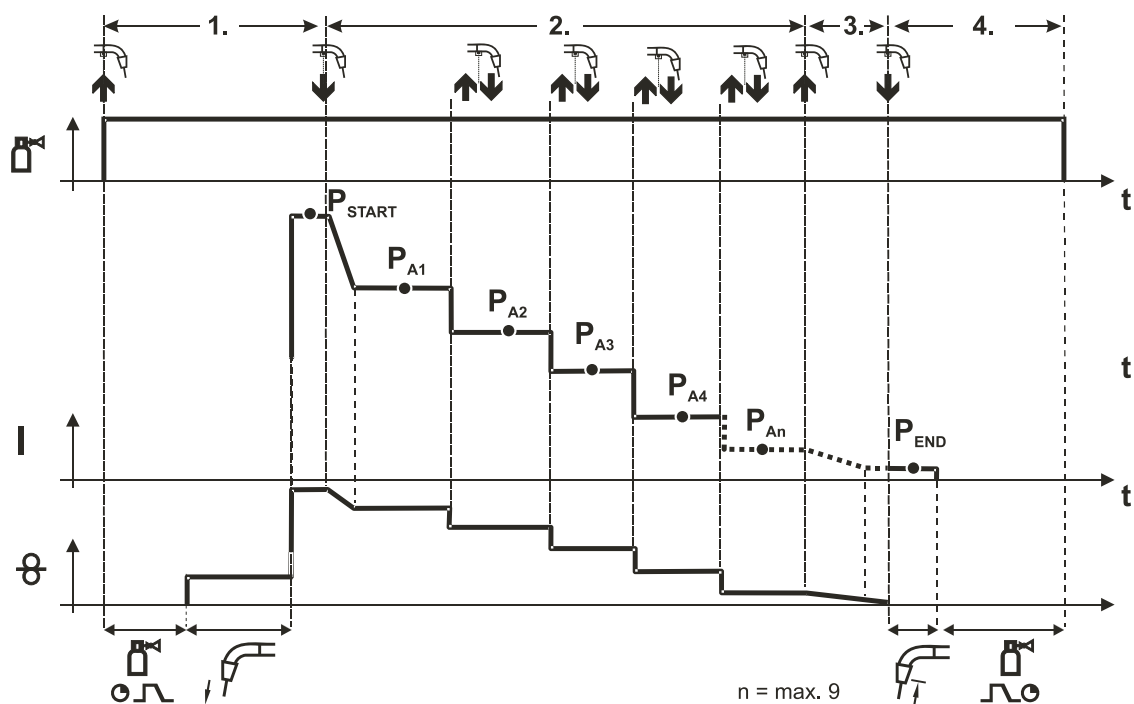


Рисунок 5-43

Количество программ (P_{An}) соответствует заданному числу тактов для n.

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (предварительная подача газа)
- Мотор устройства подачи проволоки работает на «ползучей» скорости
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} (P_{A1}))

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу P_{A1} .

Изменение тока на основную программу P_{A1} осуществляется только по истечении установленного времени t_{START} , но не позднее того, как будет отпущена кнопка сварочной горелки. Путем нажатия (нажать и отпустить в течение 0,3 с) кнопки горелки можно переключаться на другие программы. Доступны программы от P_{A1} до P_{A9}

3-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на конечную программу P_{END} (P_{An}). Процесс в любой момент можно остановить путем длительного (больше 0,3 с) нажатия кнопки горелки. Выполняется P_{END} (P_{An}).

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода электрическая дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом.

Настройка n-тактного режима

УКАЗАНИЕ

Как правило, перед настройкой параметров n-такта необходимо включить функцию n-такта (смотри "Переключение программ со стандартной горелкой (P8)").

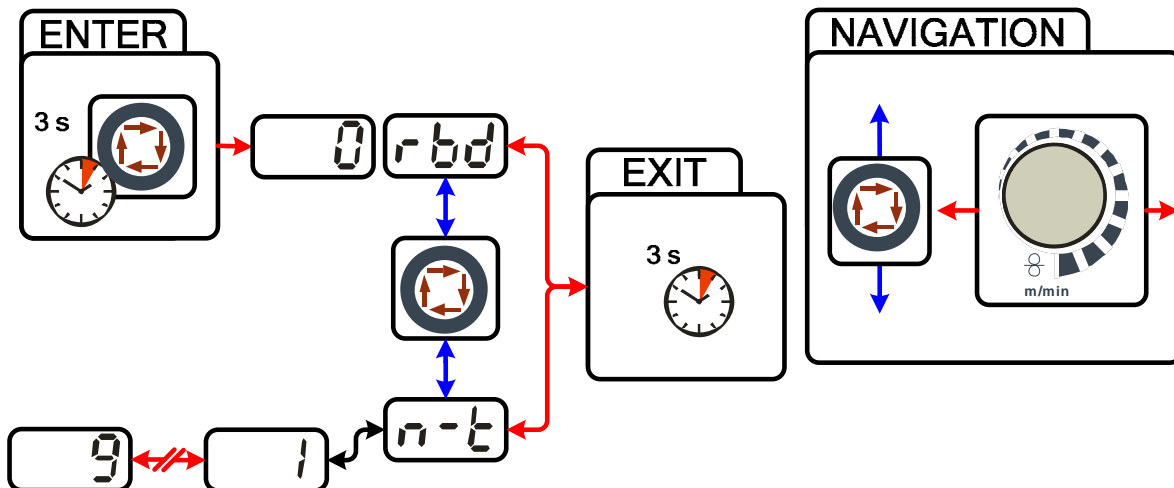


Рисунок 5-44

4-тактный/4-тактный с запуском кратким нажатием (P9)

В 4-тактном режиме с запуском кратким нажатием переход во 2-й такт осуществляется немедленно путем нажатия кнопки горелки, причем ток при этом проходить не должен.

Для прерывания процесса сварки кнопку горелки нужно нажать еще раз.

Настройка времени краткого нажатия для 4-тактного (P11)

Продолжительность краткого нажатия для переключения между основной программой и сокращенной основной программой имеет трехступенчатый диапазон настройки.

0 = нет

1 = 320 мс (заводская настройка)

2 = 640 мс

Функция удержания (P15)**Функция удержания активна (P15 = 1)**

- Отображаются средние значения основных параметров программы, использованной при выполнении последнего задания на сварку

Функция удержания не активна (P15 = 0)

- Отображаются заданные значения основных параметров программы.

Выбор программы с помощью кнопки управления стандартной горелкой (P17)

Используется для выбора или переключения программы перед началом сварки.

При нажатии кнопки горелки происходит переключение на следующую программу. После достижения последней разблокированной программы происходит переход к первой программе.

- Первой разблокированной программой является программа 0, если она не заблокирована.
(см. также специальный параметр P2)
- Последняя разблокированная программа — P15.
 - Если программы не ограничены специальным параметром P4 (см. специальный параметр P4).
 - Или для выбранного задания (JOB) программы ограничиваются настройкой такта n (см. параметр P8).
- Сварка начинается при удержании кнопки горелки в течение более 0,64 с.

Выбор программы с помощью кнопки управления стандартной горелкой возможен во всех режимах (2-тактном, 2-тактном специальном, 4-тактном и 4-тактном специальном).

Переключение режима работы/типа сварки с помощью устройства управления подачей проволоки (P18)

Выбор режима работы (2-тактный, 4-тактный и т. д.) и типа сварки (стандартная сварка MIG / MAG / импульсно-дуговая сварка MIG / MAG) на устройстве управления устройстве подачи проволоки или на устройстве управления сварочного аппарата.

- P18 = 0
 - В программе 0: Выбор режима работы и типа сварки на устройстве подаче проволоки.
 - В программе 1-15: Выбор режима работы и типа сварки на сварочном аппарате.
- P18 = 1
 - В программе 0-15: Выбор режима работы и типа сварки на устройстве подаче проволоки.

Программный замковый выключатель (SCH)

Замковый выключатель позволяет закрывать сварочный аппарат через программное обеспечение.

5.12 Сварка ВИГ

5.12.1 Подключение сварочной горелки и кабеля массы

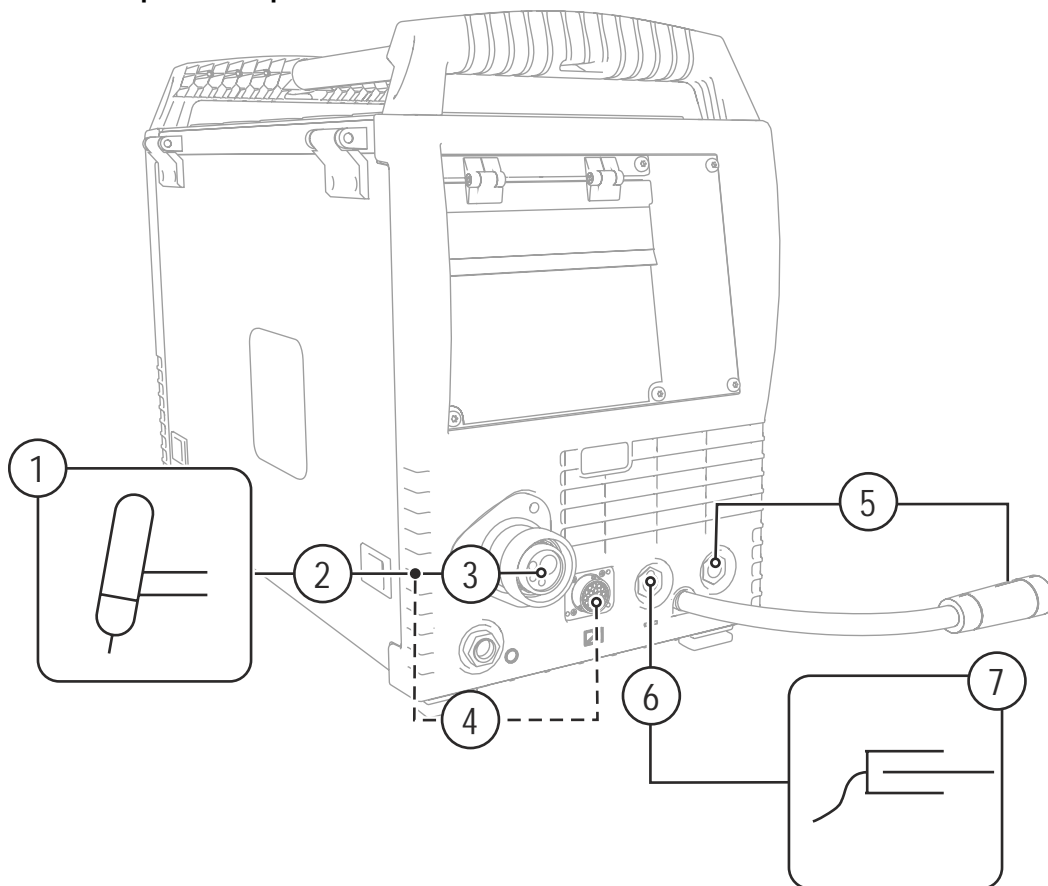


Рисунок 5-45

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Сварочная горелка |
| 2 | | Пакет шлангов сварочной горелки |
| 3 | | Центральный разъем сварочной горелки (Евро) Сварочный ток, защитный газ и встроенная кнопка горелки |
| 4 | | 19-контактное гнездо подключения (аналоговое) Разъем кабеля управления сварочной горелки |
| 5 | | Кабель сварочного тока, выбор полярности Сварочный ток к центральному разъему/горелке, обеспечивает выбор полярности. • ВИГ: Гнездо подключения сварочного тока "-" |
| 6 | | Розетка, сварочный ток "+" • Сварка ВИГ: Подключение кабеля массы |
| 7 | | Заготовка |

- Центральный штекер сварочной горелки следует ввести в центральное подключение и зафиксировать накидной гайкой.
- Вставить штекер кабеля массы в гнездо подключения сварочного тока "+" и закрепить поворотом вправо.

Только горелки MIG/MAG со специальными функциями (дополнительный кабель управления):

- Вставить штекер управления горелкой в 19-контактную розетку и зафиксировать.
- Вставить кабель сварочного тока, выбор полярности в гнездо подключения, сварочный ток «-», и закрепить.

Если имеется в наличии:

- Зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах:
отвод – красный - к быстродействующей соединительной муфте, красная (отвод охлаждающей жидкости)
иподача – синий – к быстродействующей соединительной муфте, синяя (подача охлаждающей жидкости).

УКАЗАНИЕ



Соблюдайте соответствующую документацию по принадлежностям!

5.12.2 Выбор заданий на сварку

- Выбрать JOB 127 (сварочное задание ВИГ).

Изменить номер задания можно только при отсутствии сварочного тока.

Наклейка „JOB-List“ находится на некомпактных сварочных системах внутри на крышке устройства подачи проволоки, на компактных – внутри на правой крышке источника тока.

| Элементы управления | Действие | Результат | Индикация |
|---------------------|----------|---|-----------|
| | 1 x | Выбор Номер задания Ввод ⊗ Material ⊞ Gas ⊘ Wire ● горит | |
| | | Изменение номера задания Аппарат принимает через 3 сек. выбранное значение | |

5.12.3 Зажигание дуги ВИГ

5.12.3.1 Контактное зажигание дуги

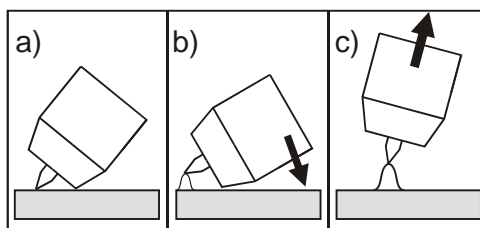


Рисунок 5-46










 
Электрическая дуга возбуждается при соприкосновении электрода с изделием:

- Газовое сопло горелки и конец вольфрамового электрода необходимо осторожно установить на изделие и нажать кнопку горелки (протекает ток контактного зажигания, независимо от заданного значения основного тока).
- Нагнуть горелку через газовое сопло так, чтобы между концом электрода и изделием остался зазор 2-3 мм. Дуга зажигается, и сварочный ток в зависимости от выбранного режима работы, нарастает до заданного стартового и основного тока.
- Поднять горелку и повернуть в нормальное положение.

Завершение процесса сварки: Отпустите кнопку горелки или же нажмите и отпустите ее в зависимости от избранного режима работы.

5.12.4 Импульсный режим, циклограммы

5.12.5 Знаки и значения функций

| Символ | Значение |
|---|---|
|  | Нажмите кнопку сварочной горелки |
|  | Отпустить кнопку сварочной горелки |
|  | Кратковременно нажать кнопку сварочной горелки (нажать и сразу отпустить) |
|  | Защитный газ подается |
| I | Мощность сварки |
|  | Предварительная подача газа до начала сварки (продувка газом) |
|  | Продувка газа после окончания сварки (задержка газа) |
|  | 2-тактный |
|  | 2-тактный, специальный |
|  | 4-тактный |
|  | 4-тактный, специальный |
| t | Время |
| P _{START} | Стартовая программа |
| P _A | Главная программа |
| P _B | Пониженная главная программа |
| P _{END} | Программа окончания сварки (заварка кратера) |
| tS1 | Длительность изменения тока с P _{START} на P _A |

2-тактный режим

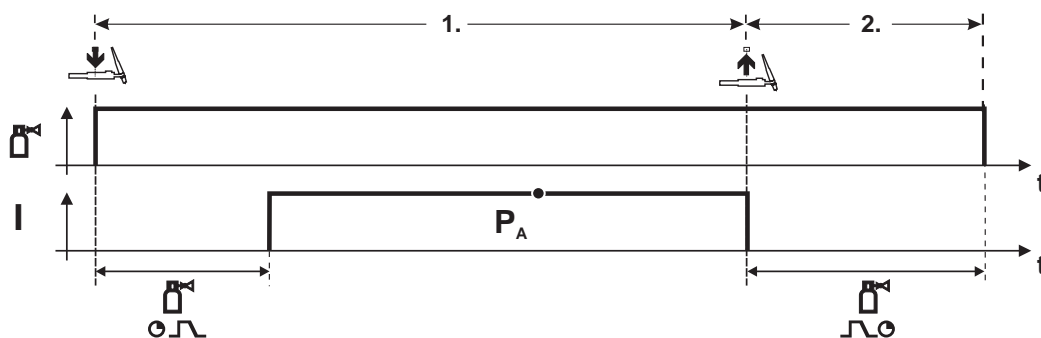


Рисунок 5-47

Выбор

- Выберите 2-тактный режим работы.

1-й такт

- Нажмите и удерживайте кнопку горелки.
- Защитный газ подается (продувка газом)

Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

- Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой.

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

2-тактный, специальный

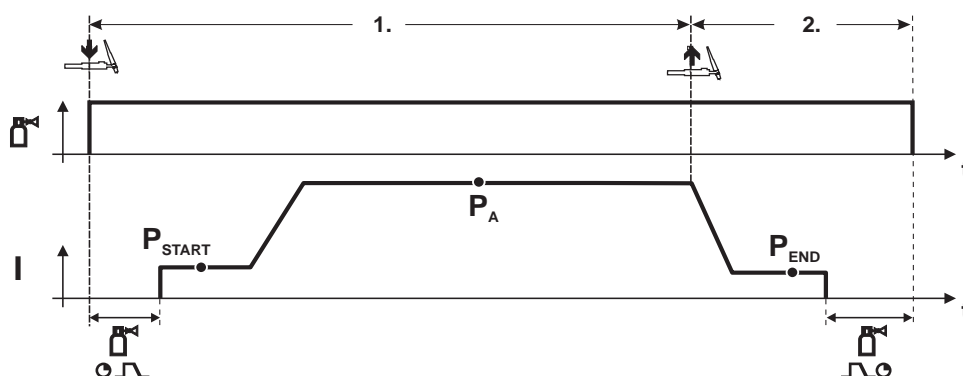


Рисунок 5-48

Выбор

- Выберите 2-тактный специальный режим работы.

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)

Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

- Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой в стартовой программе "P_{START}".
- По истечении времени стартового тока t_{START} происходит рост сварочного тока на протяжении установленного времени нарастания тока t_{S1} на основную программу P_A.

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Сварочный ток падает на протяжении времени спада тока t_{Se} на конечную программу P_{END}.
- По истечении времени конечного тока t_{end} дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

4-тактный режим

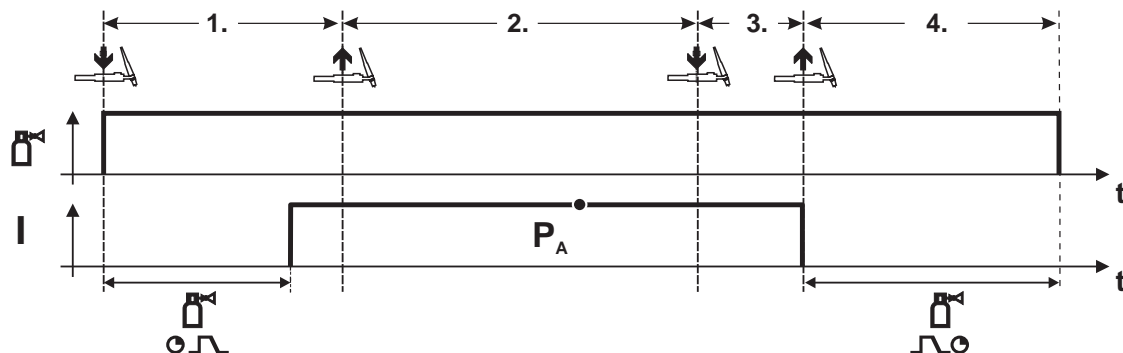


Рисунок 5-49

Выбор

- Выберите 4-тактный  режим работы.

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)

Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

- Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой.

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки (без результата)

3-й такт

- Нажмите кнопку сварочной горелки (без результата)

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

4-тактный, специальный

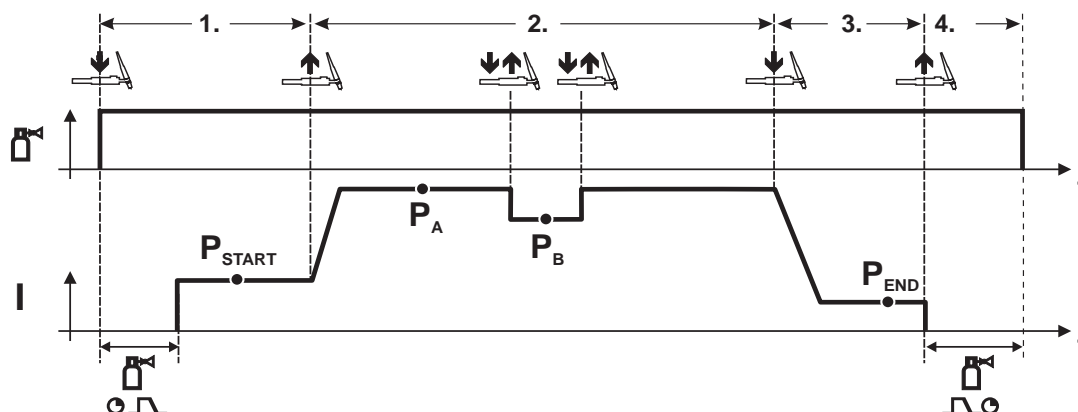


Рисунок 5-50

Выбор

- Выберите 4-тактный специальный режим работы

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (подготовительная подача газа)

Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

- Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой в стартовой программе "P_{START}".

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу P_A.

Изменение тока на главную программу P_A осуществляется только по истечении установленного времени t_{START}, но не позднее того, как будет отпущена кнопка сварочной горелки.

Нажав кнопку сварочной горелки, можно переключиться на сокращенную основную программу P_B. Повторное нажатие приводит к переключению обратно, на основную программу P_A.

3-й такт

- Нажать кнопку сварочной горелки.
- Изменение тока на конечную программу P_{END}.

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом.

5.12.6 Принудительное отключение сварки ВИГ

УКАЗАНИЕ



Сварочный аппарат завершает процесс зажигания и сварки в следующих случаях:

- При отказе зажигания (в течение 5 с после сигнала запуска отсутствует сварочный ток).
- При разрыве дуги (электрическая дуга отсутствует дольше 5 с).

5.12.7 Ход выполнения программы для сварки ВИГ (режим «Program-Steps»)

5.12.7.1 Обзор параметров для сварки ВИГ

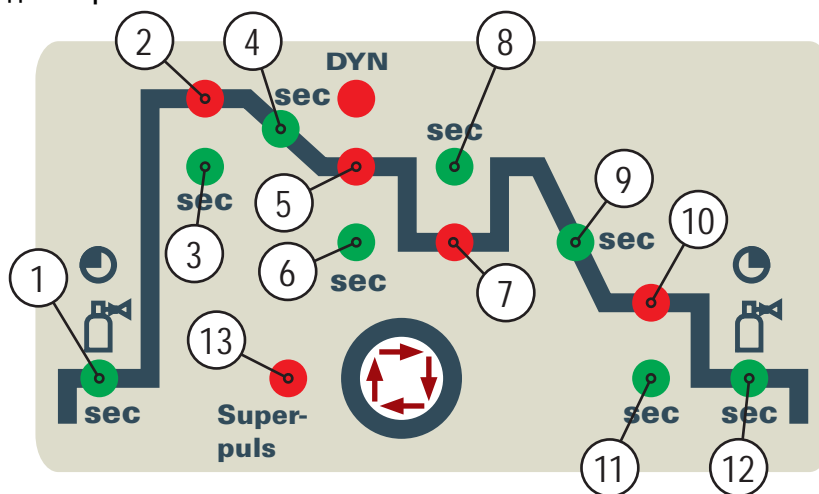


Рисунок 5-51

Основные параметры

| Поз. | Значение/объяснение | Диапазон регулирования |
|------|---|------------------------|
| 1 | Время предварительной подачи газа | 0-0,9 с |
| 2 | P_{START} Стартовый ток | 0-200% |
| 3 | Длительность (стартовая программа) | 0-20 с |
| 4 | Длительность изменения с P_{START} на P_A | 0-20 с |
| 5 | P_A (главная программа) Сварочный ток, абсолютное значение | 5-550 А |
| 6 | Длительность (P_A) | 0,01-20,0 с |
| 7 | P_B (сокращенная главная программа) Сварочный ток | от 1% до 100% |
| 8 | Длительность (сокращенная главная программа) | 0,01-20,0 с |
| 9 | Длительность изменения с P_A на P_{END} | 0-20 с |
| 10 | P_{END} (конечная программа) Сварочный ток | от 1% до 100% |
| 11 | Длительность (конечная программа) | 0-20 с |
| 12 | Время продувки газом после окончания сварки | 0-20 с |
| 13 | Функция «Superpulsen» | Вкл / Выкл |

P_{START} , P_B , и P_{END} являются относительными программами, настройки сварочного тока которых процентно зависимы от основной настройки сварочного тока.

5.13 Ручная сварка стержневыми электродами

⚠ ОСТОРОЖНО



Опасность сдавливания и ожога!

При удалении отработавших или вставке новых электродов:

- Выключите аппарат с помощью главного выключателя;
- Наденьте специальные защитные перчатки;
- Пользуйтесь щипцами с изолированными ручками для удаления отработавших электродов или для перемещения свариваемого изделия и
- Электрододержатель следует всегда откладывать на изолирующую подкладку!

5.13.1 Подключение электрододержателя и кабеля массы

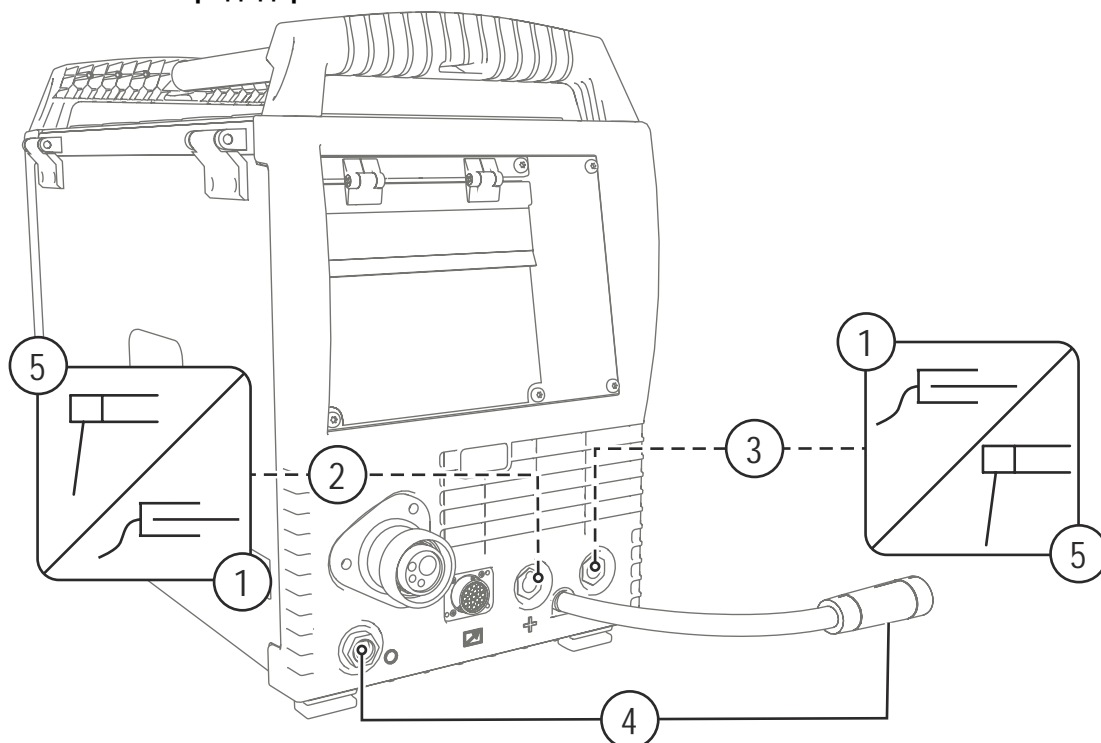


Рисунок 5-52

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | | Заготовка |
| 2 | | Розетка, сварочный ток "+" • Ручная сварка стержневыми электродами: Подключение кабеля массы |
| 3 | | Розетка, сварочный ток «-» • Ручная сварка стержневыми электродами: подключение электрододержателя |
| 4 | | Парковочное гнездо, штекер выбора полярности Крепление для штекера выбора полярности в ручном режиме работы или при транспортировке. |
| 5 | | Электрододержатель |

- Вставить штекер кабеля электрододержателя или в гнездо сварочного тока „+“ или „-“ и закрепить поворотом вправо.
- Вставить штекер кабеля массы или в гнездо сварочного тока „+“ или „-“ и закрепить поворотом вправо.
- Штекер выбора полярности вставить в парковочное гнездо и зафиксировать поворотом по часовой стрелке.

УКАЗАНИЕ

При выборе полярности руководствуйтесь указаниями фирмы-изготовителя электродов, приведенными на упаковке электродов.

5.13.2 Выбор заданий на сварку

- Выбрать JOB 128 (задание на ручную сварку).

Изменить номер задания можно только при отсутствии сварочного тока.

Наклейка „JOB-List“ находится на некомпактных сварочных системах внутри на крышке устройства подачи проволоки, на компактных – внутри на правой крышке источника тока.

| Элементы управления | Действие | Результат | Индикация |
|---------------------|----------|---|-----------|
| | 1 x | Выбор Номер задания Ввод ⊕ Material ⊕ Gas ⊕ Wire ● горит | |
| | | Изменение номера задания Аппарат принимает через 3 сек. выбранное значение | |

5.13.3 Настройка сварочного тока

Сварочный ток устанавливается ручкой настройки «Скорость подачи проволоки».

| Орган управления | Действие | Результат | Индикация |
|------------------|----------|---------------------------|------------------------------|
| | | Настройка сварочного тока | Настройка заданного значения |

5.13.4 Arcforce

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|--|-----------|
| | | Выбор параметра сварки – форсажа дуги Горит светодиод кнопки ●. | |
| | | Установка форсажа дуги для типов электродов: (Диапазон настройки от -40 до 40) Отрицательные значения Рутильный Значения около нуля Основной Положительные значения Целлюлоза | |

5.13.5 Автоматическое устройство «Горячий старт»


Устройство «Горячий старт» обеспечивает надёжное зажигание дуги, благодаря кратковременному повышению сварочного тока во время возбуждения дуги.

a) = Время горячего старта


b) = Ток горячего старта

I = Сварочный ток

t = Время

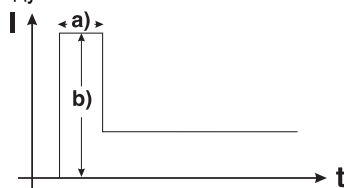

5.13.6 Устройство Antistick

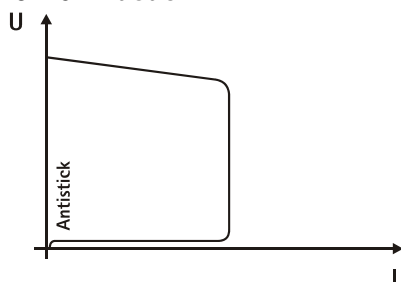

Устройство Antistick предотвращает прокаливание электрода.

Если, несмотря на наличие устройства форсажа дуги Arcforcing, электрод пригорает к изделию, аппарат автоматически, в течение примерно 1 сек, переключается на минимальный ток, чтобы не допустить прокаливания электрода. Необходимо проверить и откорректировать настроенное значение сварочного тока!

5.13.7 Обзор параметров

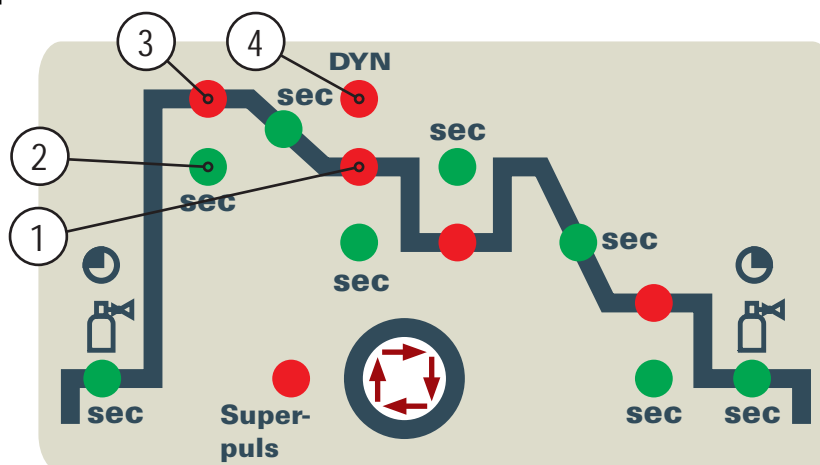


Рисунок 5-53

Основные параметры

| Поз. | Значение/объяснение | Диапазон регулирования |
|------|-----------------------|---|
| 1 | Сварочный ток | от 5 А до максимального сварочного тока |
| 2 | Время горячего старта | 0-20 с |
| 3 | Ток горячего старта | 0-200 % |
| 4 | Arcforce | от -40 до 40 |

УКАЗАНИЕ



Ток горячего старта находится в процентной зависимости от выбранного сварочного тока.

5.14 Интерфейсы ПК

ОСТОРОЖНО



Повреждение аппарата или неисправности из-за неправильного подключения к ПК!
Отказ от использования интерфейса SECINT X10USB ведет к повреждению аппарата или помехам при передаче сигналов. Возможно разрушение ПК под воздействием высокочастотных импульсов зажигания.

- Между ПК и сварочным аппаратом следует подсоединить интерфейс SECINT X10USB!
- Для подключения следует использовать только кабели из комплекта поставки (не использовать дополнительные удлинители)!

УКАЗАНИЕ



Соблюдайте соответствующую документацию по принадлежностям!

Компьютерная программа PC 300 для определения сварочных параметров

Возможность удобного ввода всех сварочных параметров в ПК и передачи их на один или несколько сварочных аппаратов. (Принадлежности, комплект, состоящий из программного обеспечения, интерфейса, соединительных кабелей)

6 Техническое обслуживание, уход и утилизация



ОПАСНОСТЬ



Опасность травмирования в результате поражения электрическим током!

Чистка аппаратов, не отключенных от сети, может привести к серьезным травмам!

- Гарантированно отключить аппарат от сети.
- Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки!
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!

6.1 Общее

Настоящий аппарат практически не требует технического обслуживания при эксплуатации в пределах указанных параметров окружающей среды и при нормальных рабочих условиях, также он требует минимум ухода.

Для обеспечения безупречного функционирования сварочного аппарата необходимо выполнять некоторые работы. К ним относятся описанные ниже регулярная чистка и проверка, периодичность которых зависит от степени загрязнения окружающей среды и длительности эксплуатации сварочного аппарата.

6.2 Работы по техническому обслуживанию, интервалы

ОСТОРОЖНО



Электрический ток!

Ремонт токопроводящих устройств должен осуществляться только авторизованным персоналом!

- Не снимать горелку с пакета шлангов!
- Ни в коем случае не зажимать корпус горелки в тисках или подобном устройстве, иначе горелка может быть непоправимо сломана!
- Если горелка или пакет шлангов получили повреждения, которые нельзя устранить в рамках ремонтных работ, всю горелку в комплекте необходимо отправить для ремонта на фирму-изготовитель.

6.2.1 Ежедневные работы по техобслуживанию

- Все разъемы и быстроизнашивающиеся детали вручную проверить на прочность посадки, при необходимости подтянуть.
- Проверить правильность посадки винтовых и вставных соединений, а также быстроизнашивающихся деталей, при необходимости подтянуть.
- Удалить прилипшие остатки материалов, появившиеся вследствие попадания брызг во время сварки.
- Регулярно чистить ролики для подачи проволоки (в зависимости от степени загрязнения).

6.2.1.1 Визуальная проверка

- Проверить пакет шлангов и токовые разъемы на наличие внешних повреждений, при необходимости заменить или поручить ремонт специалистам!
- Кабель подключения к сети и его устройство для разгрузки натяжения и крепления
- Газовые шланги и их переключающие устройства (электромагнитный клапан)
- Прочее, общее состояние

6.2.1.2 Проверка функционирования

- Проверить правильность крепления катушки проволоки.
- Кабели сварочного тока (проверить на прочность посадки и фиксацию)
- Элементы крепления газового баллона
- Контрольные, сигнальные, защитные и исполнительные устройства (Проверка функционирования)

6.2.2 Ежемесячные работы по техобслуживанию

6.2.2.1 Визуальная проверка

- Повреждение корпуса (передняя, задняя и боковые стенки)
- Транспортные ролики и элементы их крепления
- Элементы, предназначенные для транспортировки (ремень, рым-болты, ручка)
- Проверить шланги охлаждающей жидкости и их соединения на предмет загрязнения

6.2.2.2 Проверка функционирования

- Переключатели, командоаппараты, устройства аварийного выключения, устройство понижения напряжения, сигнальные и контрольные лампочки
- Проверка элементов проволочной проводки (входной ниппель, направляющая труба для ввода проволоки) на предмет прочной посадки.

6.2.3 Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации)

УКАЗАНИЕ



Проверку сварочного аппарата должен выполнять только дееспособный квалифицированный персонал.

Дееспособный специалист – это специалист, который, опираясь на свое образование, знания и опыт, в состоянии распознать возможные опасности и их последствия при проверке источников сварочного тока, а также в состоянии предпринять соответствующие меры обеспечения безопасности.



Дополнительные сведения содержатся в прилагаемых дополнениях «Данные о приборе и о компании, техническое обслуживание и проверка, гарантия»!

Необходимо выполнять регулярную проверку согласно стандарту IEC 60974-4 «Регулярный осмотр и проверка». Наряду с упомянутыми здесь предписаниями касательно проверок следует соблюдать и соответствующее национальное законодательство.

6.3 Работы по техническому обслуживанию



ОПАСНОСТЬ



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным и авторизованным персоналом, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. По всем вопросам технического обслуживания следует обращаться в специализированное торговое предприятие, в котором был приобретен аппарат. Возврат аппарата в оговоренных случаях может производиться только через это предприятие. Для замены используйте только фирменные запасные детали. При заказе запасных деталей необходимо указывать тип аппарата, серийный номер и номер изделия, типовое обозначение и номер запасной детали.

6.4 Утилизация изделия

УКАЗАНИЕ



Правильная утилизация!

Аппарат изготовлен из ценных материалов, которые можно превратить в сырье путем вторичной переработки; он также содержит электронные узлы, подлежащие ликвидации.

- Не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами!
- Соблюдайте официальные предписания по утилизации!



6.4.1 Декларация производителя для конечного пользователя

- Согласно европейским положениям (директива 2002/96/EG Европейского парламента и совета от 27.1.2003) использованные электрические и электронные приборы не должны передаваться на пункты приема несортированных отходов. Они должны собираться по отдельности. Символ мусорного бака на колесах указывает на необходимости раздельного сбора отходов. Такой прибор должен передаваться для утилизации или для повторного использования на предусмотренные для этого пункты раздельного сбора отходов.
- В Германии согласно закону (закон о сбыте, возврате и экологически безвредной утилизации электрических и электронных приборов (ElektroG) от 16.3.2005) устаревший прибор должен быть передан на специальный пункт сбора, отделенный от пункта сбора несортированных отходов. Общественно-правовые организации по утилизации отходов (коммуны) оборудуют для этого пункты сбора, в которых устаревшие приборы бесплатно изымаются из частных хозяйств.
- Информация о возврате или сборе устаревших приборов передается в ответственные органы городского или коммунального управления.
- Фирма EWM принимает участие в разрешенной системе утилизации и вторичного использования и зарегистрирована в реестре устаревших электроприборов (EAR) под номером WEEE DE 57686922.
- Кроме того, на территории Европы возможен возврат аппаратов партнерам фирмы EWM по сбыту.

6.5 Соблюдение требований RoHS

Мы, фирма EWM HIGHTEC Welding GmbH Mündersbach, настоящим подтверждаем, что все поставленным нами Вам изделия, на которые распространяется действие директивы RoHS, соответствуют требованиям RoHS (Директива 2002/95/EG).

7 Устранение неполадок

Все изделия проходят жесткий производственный и выходной контроль. Если, несмотря на это, в работе изделия возникают какие-либо неисправности, проверьте его в соответствии с представленным ниже списком. Если проверка не приведет к восстановлению работоспособности изделия, необходимо сообщить об этом уполномоченному дилеру.

7.1 Контрольный список по устранению неисправностей

УКАЗАНИЕ



Основным условием безупречной работы является применение оборудования аппарата, подходящего к используемому материалу и газу!

| Экспликация | Символ | Описание |
|-------------|--------|---------------------------|
| | ↯ | Ошибка / Причина |
| | ✘ | Устранение неисправностей |

Неисправность в системе жидкости охлаждения/отсутствует жидкость охлаждения

- ↯ Недостаточный расход жидкости охлаждения
 - ✘ Проверить уровень жидкости охлаждения и при необходимости долить
- ↯ Воздух в контуре жидкости охлаждения
 - ✘ см. главу «Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения»

Проблемы, связанные с подачей проволоки



- ↯ Контактное сопло засорилось
 - ✘ Очистить, впрыснуть спрей для сварочных работ и при необходимости заменить
- ↯ Настройка тормоза катушки (см. главу «Установка тормоза катушки»)
 - ✘ Проверить настройки, при необходимости исправить
- ↯ Настройка прижимных узлов (см. главу «Заправка сварочной проволоки»)
 - ✘ Проверить настройки, при необходимости исправить
- ↯ Изношенные катушки для проволоки
 - ✘ Проверить и при необходимости заменить
- ↯ На мотор механизма подачи проволоки не подается питание (в связи с перегрузкой сработал установочный автомат)
 - ✘ Сработавший предохранитель (с обратной стороны источника тока) следует вернуть в исходное положение путем нажатия кнопки
- ↯ Пакеты шлангов с перегибом
 - ✘ Комплект шлангов горелки необходимо выпрямить
- ↯ Загрязнение или износ направляющего сердечника или спирали для проволоки
 - ✘ Очистить сердечник или спираль, заменить перегнутые или изношенные сердечники

Неисправности

- ↯ Сигнальные лампочки блока управления аппарата не работают после включения
 - ✘ Выход фазы из строя > проверить подключение к сети (предохранители)
- ↯ отсутствует сварочная мощность
 - ✘ Выход фазы из строя > проверить подключение к сети (предохранители)
- ↯ различные параметры не настраиваются
 - ✘ Уровень ввода заблокирован, выключить блокировку доступа (см. главы «Защита параметров сварки от несанкционированного доступа»)
- ↯ Проблемы с соединением
 - ✘ Подсоединить кабели управления или проверить правильность прокладки.
- ↯ Ослабленные соединения для подачи сварочного тока
 - ✘ Затянуть соединения, ведущие к источнику тока, со стороны горелки и/или к заготовке
 - ✘ Надежно привинтить токовый наконечник

7.2 Сообщения об ошибках (источник тока)

УКАЗАНИЕ

-  Ошибка сварочного аппарата отображается в виде кода ошибки (см. Таблицу) на ЖК-дисплее устройства управления. В случае ошибки прибора силовой блок отключается.
-  Индикация номера возможной ошибки зависит от исполнения аппарата (интерфейсы/функции).




- Неисправности аппарата следует документировать и в случае необходимости передавать обслуживающему персоналу.
- При возникновении нескольких неисправностей соответствующие коды отображаются последовательно один за другим.

| Неисправность | Категория | | | Возможная причина | Устранение неисправности |
|---------------------|-----------|----|----|---|--|
| | a) | b) | c) | | |
| Error 1 (Ov.Vol) | - | - | x | Перенапряжение в сети | Проверить сетевое напряжение и сравнить с предписанным напряжением сварочного аппарата |
| Error 2 (Un.Vol) | - | - | x | Пониженное напряжение в сети | |
| Error 3 (Temp) | x | - | - | Перегрев сварочного аппарата | Охладить аппарат (сетевой выключатель в положении «1») |
| Error 4 (Water) | - | - | x | Недостаточно жидкости охлаждения | Долить жидкость охлаждения Утечка в контуре жидкости охлаждения > Устранить утечку и долить жидкость охлаждения Не работает насос жидкости охлаждения > Проверить расцепитель максимального тока модуля охлаждения |
| Error 5 (Wi.Spe) | x | - | - | Неисправность узла подачи проволоки, неисправность тахометра | Проверить устройство подачи проволоки Нет сигнала от тахогенератора, неисправность M3.00 > Сообщить в сервисную службу |
| Error 6 (gas) | x | - | - | Неисправность в системе подачи защитного газа | Проверить подачу защитного газа (аппараты с устройством контроля системы подачи защитного газа) |
| Error 7 (Se.Vol) | - | - | x | Перенапряжение во вторичном контуре | Неисправность инвертора > Сообщить в сервисную службу |
| Error 8 (no PE) | - | - | x | Замыкание на землю между сварочной проволокой и заземлением (только Phoenix 330) | Разомкнуть соединение сварочной проволоки с корпусом или заземленным объектом |
| Error 9 (fast stop) | x | - | - | Быстрое отключение Вызвано BUSINT X11 или RINT X12 | Устранить неисправность робота |
| Error 10 (no arc) | - | x | - | Разрыв сварочной дуги Вызвано BUSINT X11 или RINT X12 | Проверить подачу проволоки |
| Error 11 (no ign) | - | x | - | Неисправность зажигания через 5 с Вызвано BUSINT X11 или RINT X12 | Проверить подачу проволоки |
| Error 14 (no DV) | - | x | - | Устройство подачи проволоки не распознано. Устройство управления не подключено. | Проверить кабельные соединения. |
| | | | | При использовании нескольких устройств подачи проволоки были присвоены неверные коды. | Проверить правильность присвоения кодов (см. главу «Изменение кода устройства подачи проволоки») |

| Неисправность | Категория | | | Возможная причина | Устранение неисправности |
|-----------------|-----------|----|----|---|---------------------------------|
| | a) | b) | c) | | |
| Error 15 (DV2?) | - | x | - | Устройство подачи проволоки 2 не распознано. Устройство управления не подключено. | Проверить кабельные соединения. |
| Error 16 (VRD) | - | - | x | VRD (неисправность функции уменьшения напряжения холостого хода). | Сообщить в сервисную службу. |

Пояснения к категориям (сброс сообщений о неисправностях)

- a) Сообщение о неисправности гаснет после ее устранения.
 b) Сообщение о неисправности можно сбросить путем нажатия кнопки:

| Устройство управления аппаратом | Кнопка |
|--|--|
| RC1 / RC2 |  |
| Expert |  |
| CarExpert / Progress (M3.11) |  |
| alpha Q / Concept / Basic / Basic S / Synergic / Synergic S / Progress (M3.71) Picomig 305 | невозможно |

- c) Сообщение о неисправности можно сбросить только путем выключения и повторного включения аппарата.
 Сообщение о неисправности в системе подачи защитного газа (Err 6) можно сбросить путем нажатия клавиши «Параметры сварки».

7.3 Сбросить сварочные задания и вернуть заводскую настройку

УКАЗАНИЕ

Все параметры сварки, сохраненные заказчиком, заменяются заводскими настройками.

7.3.1 Сбросить отдельное задание

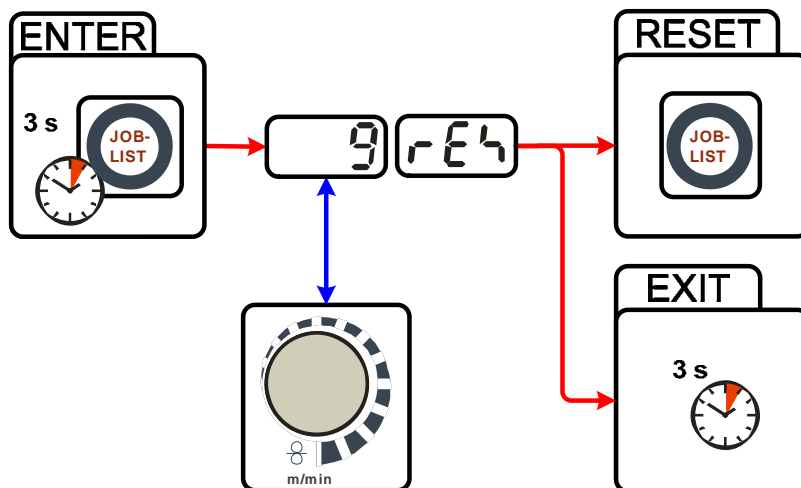


Рисунок 7-1

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| | Сброс (возврат к заводским настройкам) Сброс выполняется после подтверждения. Если изменения отсутствуют, выход из меню произойдет через 3 секунды. |
| | Номер задания (пример) Задача, которая отображается, после подтверждения сбрасывается на заводские настройки. Если изменения отсутствуют, выход из меню произойдет через 3 секунды. |

7.3.2 Сбросить все задания

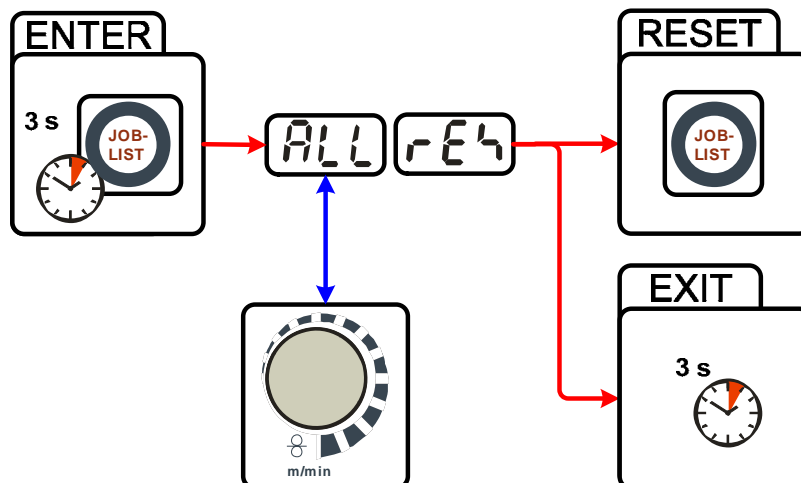



Рисунок 7-2

| Индикация | Настройка/Выбор |
|---|--|
|  | Сброс (возврат к заводским настройкам) Сброс выполняется после подтверждения. Если изменения отсутствуют, выход из меню произойдет через 3 секунды. |

7.4 Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения

УКАЗАНИЕ

- Бак с охлаждающей жидкостью, быстроразъемные муфты подачи и отвода имеются только у аппаратов с водяным охлаждением.
- Для удаления воздуха из системы охлаждения следует всегда использовать синий штуцер, максимально углубленный в систему подачи жидкости охлаждения (поблизости от бака)!

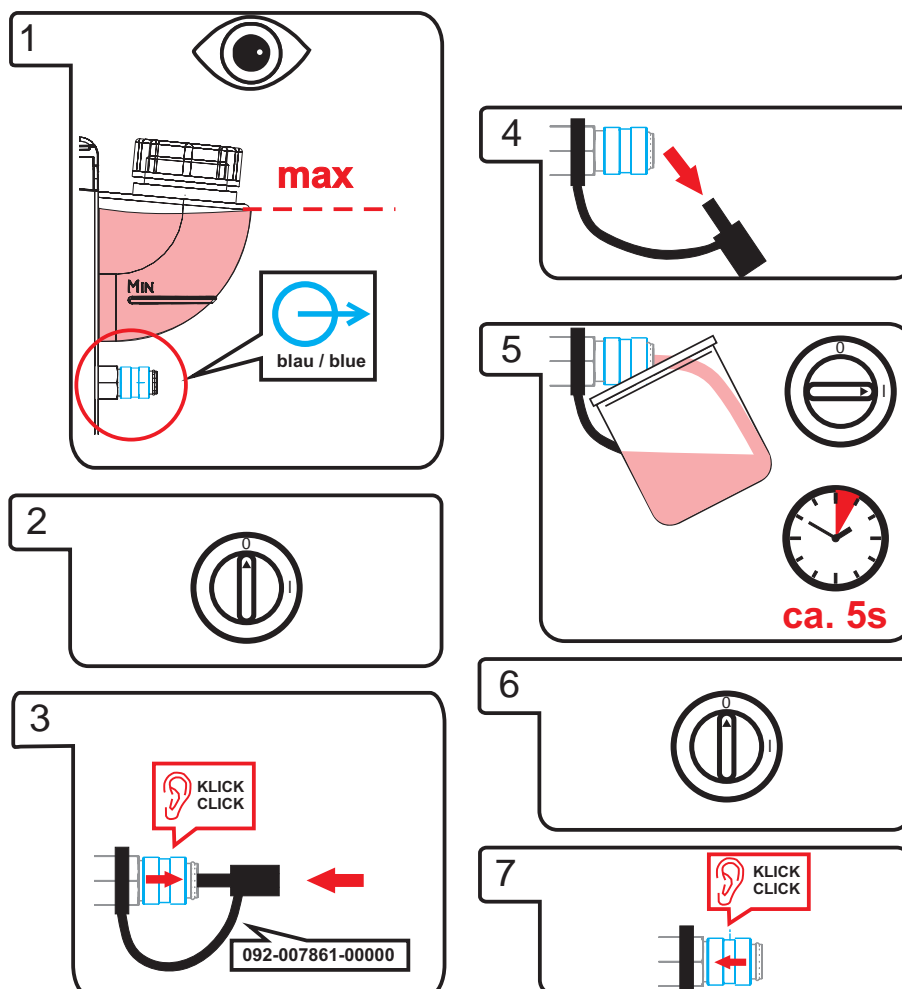


Рисунок 7-3

8 Технические характеристики

УКАЗАНИЕ



Данные производительности и гарантия действительны только при использовании оригинальных запчастей и изнашивающихся деталей!

8.1 Phoenix 355 Concept puls

| | MIG/MAG | Ручная сварка | ВИГ |
|--|--|-----------------|-----------------|
| Диапазон настройки: Сварочный ток | 5 А - 350 А | | |
| Диапазон настройки: Сварочное напряжение | 14,3 В - 31,5 В | 14,3 В - 31,5 В | 14,3 В - 31,5 В |
| Продолжительность включения при температуре окружающей среды 40 °С | | | |
| 40% ПВ | 350 А | | |
| 60% ПВ | 300 А | | |
| 100 % ПВ | 250 А | | |
| Рабочий цикл | 10 мин (60% ПВ \triangleq 6 мин сварка, 4 мин пауза) | | |
| Напряжение холостого хода | 79 В | | |
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (от -25% до +20%) | | |
| Частота | 50/60 Гц | | |
| Сетевой предохранитель (инерционный плавкий предохранитель) | 3 x 16А | | |
| Линия подключения к электросети | H07RN-F4G2,5 | | |
| максимальная потребляемая мощность | 14,0 кВА | 15,0 кВА | 10,6 кВА |
| Рекомендуемая мощность генератора | 20,3 кВА | | |
| cosφ | 0,99 % | | |
| Класс изоляции/класс защиты | F/IP 23 | | |
| Температура окружающей среды | -20 °С до +40 °С | | |
| Охлаждение аппарата | Вентилятор | | |
| Кабель массы | 50 мм ² | | |
| Габариты Д/Ш/В [мм] | 625 x 300 x 480 | | |
| Вес | 35,5 кг | | |
| Скорость подачи проволоки | от 0,5 м/мин. до 24 м/мин. | | |
| Установка роликов (заводская настройка) | 1,0 мм + 1,2 мм (стальная проволока) | | |
| Привод | 4-роликовый (37 мм) | | |
| Класс ЭМС | А | | |
| Изготовлено согласно стандарту | IEC 60974-1, -5, -10 [S] / C € | | |

9 Принадлежности

УКАЗАНИЕ



Дополнительные компоненты, работа которых зависит от мощности аппарата, например, сварочные горелки, кабели массы, электрододержатели или промежуточные пакеты шлангов, можно приобрести у региональных дилеров.

9.1 Общие принадлежности

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|-------------------|---|------------------|
| Trolly 55-2 | Транспортная тележка | 090-008628-00000 |
| cool50 | Модуль охлаждения | 090-008598-00502 |
| TYP 1 | Устройство контроля защиты от мороза | 094-014499-00000 |
| KF 23E-10 | Охлаждающая жидкость (-10 °C), 9,3 л | 094-000530-00000 |
| KF 23E-200 | Охлаждающая жидкость (-10 °C), 200 литров | 094-000530-00001 |
| KF 37E-10 | Охлаждающая жидкость (-20 °C), 9,3 л | 094-006256-00000 |
| KF 37E-200 | Жидкость охлаждения (-20 °C), 200 л | 094-006256-00001 |
| AK300 | Адаптер корзиночной катушки K300 | 094-001803-00001 |
| DM1 35L/MIN | Редуктор давления | 094-000009-00000 |
| GH 2X1/4" 2M | Газовый шланг | 094-000010-00001 |
| GS16L G1/4" SW 17 | Газовый диффузор | 094-000914-00000 |
| GS25L G1/4" SW 17 | Газовый диффузор | 094-001100-00000 |
| 5POLE/CEE/16A/M | Штепсельная вилка | 094-000712-00000 |

9.2 Дистанционное управление / Соединительный кабель

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|----------------|---|------------------|
| R10 19POL | Дистанционный регулятор | 090-008087-00000 |
| RG10 19POL 5M | Дистанционный регулятор, настройка скорости подачи проволоки, коррекция сварочного напряжения | 090-008108-00000 |
| RA5 19POL 5M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00005 |
| RA10 19POL 10M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00020 |

9.3 Опции

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|-----------|--|------------------|
| ON MF XX5 | Грязеулавливающий фильтр | 092-002662-00000 |
| ON CS 55 | Опция для доработки, крановая подвеска | 092-002549-00000 |

9.4 Связь с компьютером

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|---------------------|---|------------------|
| PC300.Net | Комплект компьютерных программ PC300.Net по определению сварочных параметров, включая кабель и интерфейс SECINT X10 USB | 090-008265-00000 |
| CD PC300.Net update | Обновление программного обеспечения для PC300.Net на CD-ROM | 092-008172-00001 |
| PCV10-L 10M 9POL | Кабель для подсоединения ПК к интерфейсу. | 094-001206-00002 |

10 Быстро изнашивающиеся детали

ОСТОРОЖНО



Повреждения при использовании компонентов сторонних производителей!

Гарантия производителя аннулируется при повреждении аппарата в результате использования компонентов сторонних производителей!

- Используйте только компоненты системы и опции (источники тока, сварочные горелки, электрододержатели, дистанционные регуляторы, запасные и быстро изнашивающиеся детали и т. д.) только из нашей программы поставки!
- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду подключения и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.

10.1 Ролики устройства подачи проволоки

10.1.1 Ролики устройства подачи проволоки, сталь

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|------------------|--------------------------------|------------------|
| FE 2DR4R 0,6+0,8 | Приводные ролики, 37 мм, сталь | 092-000839-00000 |
| FE 2DR4R 0,8+1,0 | Приводные ролики, 37 мм, сталь | 092-000840-00000 |
| FE 2DR4R 0,9+1,2 | Приводные ролики, 37 мм, сталь | 092-000841-00000 |
| FE 2DR4R 1,0+1,2 | Приводные ролики, 37 мм, сталь | 092-000842-00000 |
| FE 2DR4R 1,2+1,6 | Приводные ролики, 37 мм, сталь | 092-000843-00000 |
| FE/AL 2GR4R | Опорный ролик, гладкий, 37 мм | 092-000844-00000 |

10.1.2 Ролики устройства подачи проволоки для алюминия

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|------------------|--|------------------|
| AL 4ZR4R 0,8+1,0 | Двухканавочные ролики, 37 мм, для алюминия | 092-000869-00000 |
| AL 4ZR4R 1,0+1,2 | Двухканавочные ролики, 37 мм, для алюминия | 092-000848-00000 |
| AL 4ZR4R 1,2+1,6 | Двухканавочные ролики, 37 мм, для алюминия | 092-000849-00000 |
| AL 4ZR4R 2,4+3,2 | Двухканавочные ролики, 37 мм, для алюминия | 092-000870-00000 |

10.1.3 Ролики устройства подачи проволоки для порошковой сварочной проволоки

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|---------------------------|---|------------------|
| ROE 2DR4R 0,8/0,9+0,8/0,9 | Приводные ролики, 37 мм, порошковая проволока | 092-000834-00000 |
| ROE 2DR4R 1,0/1,2+1,4/1,6 | Приводные ролики, 37 мм, порошковая проволока | 092-000835-00000 |
| ROE 2DR4R 1,4/1,6+2,0/2,4 | Приводные ролики, 37 мм, порошковая проволока | 092-000836-00000 |
| ROE 2DR4R 2,8+3,2 | Приводные ролики, 37 мм, порошковая проволока | 092-000837-00000 |
| ROE 2GR4R | Опорный ролик, с буртиком, 37 мм | 092-000838-00000 |

10.1.4 Наборы по переоборудованию

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|--------------------------------|--|------------------|
| URUE VERZ>UNVERZ FE/AL 4R | Комплект для переналадки, 37 мм, привод с 4 роликами на ролики без зубцов (сталь/алюминий) | 092-000845-00000 |
| URUE AL 4ZR4R 0,8+1,0 | Комплект для переналадки, 37 мм, привод с 4 роликами для алюминия | 092-000867-00000 |
| URUE AL 4ZR4R 1,0+1,2 | Комплект для переналадки, 37 мм, привод с 4 роликами для алюминия | 092-000846-00000 |
| URUE AL 4ZR4R 1,2+1,6 | Комплект для переналадки, 37 мм, привод с 4 роликами для алюминия | 092-000847-00000 |
| URUE AL 4ZR4R 2,4+3,2 | Комплект для переналадки, 37 мм, привод с 4 роликами для алюминия | 092-000868-00000 |
| URUE ROE 2DR4R 0,8/0,9+0,8/0,9 | Комплект для переналадки, 37 мм, привод с 4 роликами для порошковой проволоки | 092-000830-00000 |
| URUE ROE 2DR4R 1,0/1,2+1,4/1,6 | Комплект для переналадки, 37 мм, привод с 4 роликами для порошковой проволоки | 092-000831-00000 |
| URUE ROE 2DR4R 1,4/1,6+2,0/2,4 | Комплект для переналадки, 37 мм, привод с 4 роликами для порошковой проволоки | 092-000832-00000 |
| URUE ROE 2DR4R 2,8+3,2 | Комплект для переналадки, 37 мм, привод с 4 роликами для порошковой проволоки | 092-000833-00000 |

| Verschleißteile 4 Rollen-Antrieb Ø = 37mm | | St= Stahl Al= Aluminium CrNi= Edelstahl Cu= Kupfer | | St= Steel Al= Aluminium CrNi= Stainless steel Cu= Copper | Wear parts 4-Roller drive system Ø = 37mm | |
|---|---|--|--|---|--|--|
| V-Nut: St-, CrNi-, Cu-Draht „Standard V-Nut“, oben unverzahnt und glatt, Rollenbezeichnung: „1,0“ | | V-groove: St-, CrNi-, Cu wire "Standard V-groove", on the top ungeared and plane, rolls description: "1,0" | | | | |
| Antriebsrollen- Ø (b): Drive rolls- Ø (b): 0,6 + 0,8 0,8 + 1,0 0,9 + 1,2 1,0 + 1,2 1,2 + 1,6 | Ersatzset: Spare set: 092-000839-00000 092-000840-00000 092-000841-00000 092-000842-00000 092-000843-00000 | | | | | |
| Gegendruckrollenset (a) Set of counter pressure rolls (a) 092-000844-00000 Umrüstung verzahnt → unverzahnt: conversion geared → ungeared: 092-000845-00000 | | | | | | |
| U-Nut: Al-, Cu-Draht „Option U-Nut“, oben verzahnt, Rollenbezeichnung: „1,0 A2“ | | U-groove: Al-, Cu wire "Option U-groove", on the top geared-twin rolls, rolls description: "1,0 A2" | | | | |
| Antriebsrollen- Ø (a+b): Drive rolls- Ø (a+b): 0,8 + 1,0 1,0 + 1,2 1,2 + 1,6 2,4 + 3,2 | Ersatzset: Spare set: 092-000869-00000 092-000848-00000 092-000849-00000 092-000870-00000 | Umrüstset: Conversion set: 092-000867-00000 092-000846-00000 092-000847-00000 092-000868-00000 | | | | |
| U-Nut gerändelt: Füll-/Röhrchendraht „Option U-Nut gerändelt“, oben verzahnt, ohne Nut gerändelt, Rollenbezeichnung: „1,0-1,2 R“ | | knurled U-groove: Cored wire "Option knurled U-groove", on the top geared, without knurled groove, rolls description: "1,0-1,2 R" | | | | |
| Antriebsrollen- Ø (b): Drive rolls- Ø (b): 0,8 / 0,9 + 0,8 / 0,9 1,0 / 1,2 + 1,4 / 1,6 1,4 / 1,6 + 2,0 / 2,4 2,8 + 3,2 | Ersatzset: Spare set: 092-000834-00000 092-000835-00000 092-000836-00000 092-000837-00000 | Umrüstset: Conversion set: 092-000830-00000 092-000831-00000 092-000832-00000 092-000833-00000 | | | | |
| Gegendruckrollenset (a): Set of counterpressure rolls (a): 092-000838-00000 | | | | | | |

Рисунок 10-1

11 Приложение А

11.1 JOB-List

| ewm® | | JOB-LIST | | 094-015122-00502 | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------|-----|------------------|-----|--|--|
| Material | Gas | Ø Wire | | | | | |
| | | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | | |
| | | Job-Nr. | | | | | |
| SG2/3 G3/4 Si1 | CO ₂ 100 / C1 | 1 | 3 | 4 | 5 | | |
| | Ar80-90 / M2 | 6 | 8 | 9 | 10 | | |
| CrNi | Ar91-99 / M12-M13 | 34 | 35 | 36 | 37 | | |
| | Ar/He / I3 | 42 | 43 | 44 | 45 | | |
| CuSi | Ar100 / I1 | 98 | 99 | 100 | 101 | | |
| CuAl | Ar100 / I1 | 106 | 107 | 108 | 109 | | |
| CuSi Löten / Brazing | Ar100 / I1 | 114 | 115 | 116 | 117 | | |
| | Ar91-99 / M12-M13 | 110 | 111 | 112 | 113 | | |
| CuAl Löten / Brazing | Ar100 / I1 | 122 | 123 | 124 | 125 | | |
| | Ar91-99 / M12-M13 | 118 | 119 | 120 | 121 | | |
| AlMg | Ar100 / I1 | 74 | 75 | 76 | 77 | | |
| | Ar/He / I3 | 78 | 79 | 80 | 81 | | |
| AlSi | Ar100 / I1 | 82 | 83 | 84 | 85 | | |
| | Ar/He / I3 | 86 | 87 | 88 | 89 | | |
| Al99 | Ar100 / I1 | 90 | 91 | 92 | 93 | | |
| | Ar/He / I3 | 94 | 95 | 96 | 97 | | |
| Material | Gas | Ø Wire | | | | | |
| | | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | | |
| | | Job-Nr. | | | | | |
| SG2/3 G3/4 Si1 Metal | Ar80-90 / M2 | 235 | 237 | 238 | 239 | | |
| | | | | | | | |
| SG2/3 G3/4 Si1 Rutil / Basic | Ar80-90 / M2 | 240 | 242 | 243 | 244 | | |
| | | | | | | | |
| CrNi Metal | Ar91-99 / M12-M13 | 227 | 228 | 229 | 230 | | |
| | | | | | | | |
| CrNi Rutil / Basic | Ar98/2 / M13 | 231 | 232 | 233 | 234 | | |
| | Ar92/8 / M22 | 210 | 211 | 212 | 213 | | |
| Material | Gas | Ø Wire | | | | | |
| | | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | | |
| | | Job-Nr. | | | | | |
| SG2/3 G3/4 Si1 | Ar91-99 / M12-M13 | 190 | 254 | 255 | 256 | | |
| | Ar80-90 / M2 | 189 | 179 | 180 | 181 | | |
| CrNi | Ar91-99 / M12-M13 | 251 | 252 | 253 | | | |
| | | | | | | | |
| AlMg | Ar100 / I1 | | | 247 | 248 | | |
| | | | | | | | |
| AlSi | Ar100 / I1 | | | 249 | 250 | | |
| | | | | | | | |
| Al99 | Ar100 / I1 | | | 245 | 246 | | |
| | | | | | | | |
| SP1 | | 129 | | | | | |
| SP2 | | 130 | | | | | |
| SP3 | | 131 | | | | | |
| GMAW non synergic <8m / min | | 188 | | | | | |
| GMAW non synergic >8m / min | | 187 | | | | | |
| Fugen / gouging | | 126 | | | | | |
| WIG / TIG | | 127 | | | | | |
| E-Hand / MMA | | 128 | | | | | |

| ewm® | | JOB-LIST | | 094-015723-00500 | | | |
|-------------------|--------------------------|----------|-----|------------------|-----|--|--|
| Material | Gas | Ø Wire | | | | | |
| | | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | | |
| | | Job-Nr. | | | | | |
| SG2/3 G3/4 Si1 | CO ₂ 100 / C1 | 204 | 205 | | | | |
| | Ar80-90 / M2 | 206 | 207 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Рисунок 11-1

12 Приложение В

12.1 Обзор представительств EWM

Headquarters

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technology centre

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Forststr. 7-13
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com



Production, Sales and Service

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Boxbachweg 4
08606 Oelsnitz/V. · Germany
Tel: +49 37421 20-300 · Fax: -318
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
Tr. 9. května 718 / 31
407 53 Jiřikov · Czech Republic
Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-jirikov.cz · info@ewm-jirikov.cz

Sales and Service Germany

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Vertriebs- und Technologiezentrum
Grünauer Fenn 4
14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Lindenstraße 1a
38723 Seesen-Rhüden · Tel: +49 5384 90798-0 · Fax: -20
www.ewm-seesen.de · info@ewm-seesen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Vertriebs- und Technologiezentrum
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0 · Fax: -20
www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Sachsstraße 28
50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Rittergasse 1
89143 Blaubeuren · Tel: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-blaubeuren.de · info@ewm-blaubeuren.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
In der Florinskaul 14-16
56218 Mülheim-Kärlich · Tel: +49 261 988898-0 · Fax: -20
www.ewm-muelheim-kaerlich.de · info@ewm-muelheim-kaerlich.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Sälzerstr. 20
56235 Ransbach-Baumbach · Tel: +49 261 2623 9276-0 · Fax: -244
www.ewm-ransbach-baumbach.de · info@ewm-ransbach-baumbach.de

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Steinfeldstrasse 15
90425 Nürnberg · Tel: +49 911 3841-727 · Fax: -728
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

Sales and Service International

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Fichtenweg 1
4810 Gmunden · Austria · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-gmunden.at · info@ewm-gmunden.at

EWM HIGHTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum
Tyršova 2106
256 01 Benešov u Prahy · Czech Republic
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Great Britain
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

EWM HIGHTEC WELDING FZCO / Regional Office Middle East
LOB 21 G 16 · P.O. Box 262851
Jebel Ali Free Zone · Dubai, UAE · United Arab Emirates
Tel: +971 48870-322 · Fax: -323
www.ewm-dubai.ae · info@ewm-dubai.ae

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

